

sinumerik

Synchronaktionen
SINUMERIK 840D/840Di/810D

SIEMENS

SIEMENS

SINUMERIK 840D/840Di/810D

Synchronaktionen

Funktionsbeschreibung

Gültig für

<i>Steuerung</i>	<i>Softwarestand</i>
SINUMERIK 840D	6
SINUMERIK 840DE (Exportversion)	6
SINUMERIK 840D powerline	6
SINUMERIK 840DE powerline	6
SINUMERIK 840Di	2
SINUMERIK 840DiE (Exportversion)	2
SINUMERIK 810D	3
SINUMERIK 810DE (Exportversion)	3
SINUMERIK 810D powerline	6
SINUMERIK 810DE powerline	6

Ausgabe 11.2002

Kurzbeschreibung	1
Ausführliche Beschreibung	2
Randbedingungen	3
Datenbeschreibungen	4
Signalbeschreibungen	5
Beispiele	6
Datenfelder, Listen	7

Literatur **A**

Index

SINUMERIK®-Dokumentation

Auflagenschlüssel

Die nachfolgend aufgeführten Ausgaben sind bis zur vorliegenden Ausgabe erschienen.

In der Spalte "Bemerkung" ist durch Buchstaben gekennzeichnet, welchen Status die bisher erschienen Ausgaben besitzen.

Kennzeichnung des Status in der Spalte "Bemerkung":

A Neue Dokumentation.

B Unveränderter Nachdruck mit neuer Bestell-Nummer

C Überarbeitete Version mit neuem Ausgabestand.

Hat sich der auf der Seite dargestellte technische Sachverhalt gegenüber dem vorherigen Ausgabestand geändert, wird dies durch den veränderten Ausgabestand in der Kopfzeile der jeweiligen Seite angezeigt.

06.94	6FC5 297-0AC30-0AP0	A
08.94	6FC5 297-0AC30-0AP1	C
02.95	6FC5 297-2AC30-0AP0	C
04.95	6FC5 297-2AC30-0AP1	C
09.95	6FC5 297-3AC30-0AP0	C
03.96	6FC5 297-3AC30-0AP1	C
08.97	6FC5 297-4AD40-0AP0	A ¹⁾
12.97	6FC5 297-4AD40-0AP1	C
12.98	6FC5 297-5AD40-0AP0	C
08.99	6FC5 297-5AD40-0AP1	C
04.00	6FC5 297-5AD40-0AP2	C
10.00	6FC5 297-6AD40-0AP0	C
09.01	6FC5 297-6AD40-0AP1	C
11.02	6FC5 297-6AD40-0AP2	C

1) Die vorliegende Dokumentation löst die Funktion S5 ab, welche für die SW-Stände davor in der Druckschrift 'Funktionsbeschreibung Erweiterungsfunktionen' beschrieben wurde.

Dieses Buch ist Bestandteil der Dokumentation auf CD-ROM (**DOCONCD**)

Ausgabe	Bestell-Nr.	Bemerkung
11.02	6FC5 298-6CA00-0AG3	C

Marken

SIMATIC®, SIMATIC HMI®, SIMATIC NET®, SIROTEC®, SINUMERIK® und SIMODRIVE® sind eingetragene Marken der Siemens AG. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Druckschrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen können.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
<http://www.ad.siemens.de/sinumerik>

Die Erstellung dieser Unterlage erfolgte mit Interleaf V 7

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

© Siemens AG 1994 – 2002 All rights reserved.

Es können weitere, in dieser Dokumentation nicht beschriebene Funktionen in der Steuerung lauffähig sein. Es besteht jedoch kein Anspruch auf diese Funktionen bei Neulieferung bzw. im Servicefall.

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

Technische Änderungen vorbehalten.

Vorwort

Lesehinweise

Die SINUMERIK–Dokumentation ist in 3 Ebenen gegliedert:

- Allgemeine Dokumentation
- Anwender–Dokumentation
- Hersteller/Service–Dokumentation

Die vorliegende Dokumentation wendet sich an den Werkzeugmaschinen–Hersteller. Die Druckschrift beschreibt ausführlich die in den Steuerungen SINUMERIK 840D/810D vorhandenen Funktionalitäten.

Die Funktionsbeschreibungen sind nur für den speziellen bzw. bis zum aufgeführten Softwarestand gültig. Bei neuen Softwareständen sind die dazu gültigen Funktionsbeschreibungen anzufordern. Alte Funktionsbeschreibungen sind für neue Softwarestände nur noch teilweise verwendbar.

Nähere Informationen zu weiteren Druckschriften über SINUMERIK 840D/840Di/810D sowie zu Druckschriften, die für alle SINUMERIK–Steuerungen gelten (z.B. Universalschnittstelle, Meßzyklen ...) erhalten Sie von Ihrer Siemens–Niederlassung.

Hinweis

Es können in der Steuerung weitere, in dieser Dokumentation nicht erläuterte, Funktionen ablauffähig sein. Es besteht jedoch kein Anspruch auf diese Funktionen bei Neulieferung bzw. im Servicefall.

Hotline

Bei Fragen zur Steuerung wenden Sie sich bitte an folgende Hotline:

A&D Technical Support Tel.: +49 (180) 5050 222
Fax: +49 (180) 5050–223
E–Mail: adsupport@siemens.com

Bei Fragen zur Dokumentation (Anregungen, Korrekturen) senden Sie bitte ein Fax an folgende Faxadresse:

Fax: +49 (9131) 98–2176
E–Mail: motioncontrol.docu@erlf.siemens.de

Faxformular: siehe Rückmeldeblatt am Schluss der Druckschrift

Internetadresse SINUMERIK

<http://www.ad.siemens.de/sinumerik>

**SINUMERIK 840D
powerline**

Ab 09.2001 steht die

- SINUMERIK 840D powerline und
- SINUMERIK 840DE powerline

mit verbesserter Performance zur Verfügung. Eine Auflistung der verfügbaren **powerline**-Baugruppen finden Sie in der Hardware-Beschreibung /PHD/ in Kapitel 1.1.

**SINUMERIK 810D
powerline**

Ab 12.2001 steht die

- SINUMERIK 810D powerline und
- SINUMERIK 810DE powerline

mit verbesserter Performance zur Verfügung. Eine Auflistung der verfügbaren **powerline**-Baugruppen finden Sie in der Hardware-Beschreibung /PHC/ in Kapitel 1.1.

Zielsetzung

Die vorliegende Dokumentation beschreibt die Funktion Synchronaktionen für SINUMERIK 840D ab SW 4 und für SINUMERIK 810D ab SW 2. Sie löst die Funktion S5 ab, welche für die SW-Stände davor in der Druckschrift 'Funktionsbeschreibung Erweiterungsfunktionen' beschrieben wurde.

Die Funktionsbeschreibungen vermitteln die für die Projektierung und Inbetriebnahme benötigten Informationen.

Zielgruppen

Die Funktionsbeschreibungen beinhalten damit Informationen für:

- den Projektteur der Anlage
- den PLC-Programmierer bei der Erstellung des PLC-Anwenderprogramms mit den aufgelisteten Signalen
- den Inbetriebnehmer nach der Projektierung und Aufbau der Anlage
- den Servicetechniker zur Überprüfung und Interpretierung der Statusanzeigen und Alarmer



Wichtig

Diese Dokumentation ist gültig für:

- Steuerung SINUMERIK 840D, Softwarestand 6
 - Steuerung SINUMERIK 810D, Softwarestand 6
 - Steuerung SINUMERIK 840Di Softwarestand 2
-

Angabe des SW-Standes

Die in der Dokumentation angegebenen SW-Stände beziehen sich auf die Steuerung SINUMERIK 840D, der dazu parallel gültige SW-Stand für die Steuerung SINUMERIK 810D (falls die Funktion frei gegeben ist, siehe /BU/, Katalog NC 60) wird nicht jeweils explizit angegeben. Dabei gilt:

Tabelle 1-1 Entsprechung des SW-Standes

SINUMERIK 840D		SINUMERIK 810D	SINUMERIK 810D powerline	SINUMERIK 840Di
6.3 (09.01)	entspricht	–	6.1 (12.01)	2.1 (07.01)
4.3 (04.00)	entspricht	2.3 (12.97)	–	1.1 (07.00)
3.7 (03.97)	entspricht	1.7 (03.97)	–	–

Symbole



Gefahr

Dieser Warnhinweis bedeutet, daß Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten **werden**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Warnung

Dieser Warnhinweis bedeutet, daß Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten **können**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Vorsicht

Dieser Warnhinweis (mit Warndreieck) bedeutet, daß eine leichte Körperverletzung oder ein Sachschaden eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Vorsicht

Dieser Warnhinweis (ohne Warndreieck) bedeutet, daß ein Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Achtung

Dieser Warnhinweis bedeutet, daß ein unerwünschtes Ereignis eintreten **kann**, wenn der entsprechende Hinweis nicht beachtet wird.



Wichtig

Dieser Hinweis bedeutet, daß ein wichtiger Sachverhalt zu beachten ist.

Hinweis

Dieser Hinweis bedeutet, daß auf einen weiteren Sachverhalt hingewiesen wird.

Inhalt

1	Kurzbeschreibung	1-13
2	Ausführliche Beschreibung	2-15
2.1	Komponenten von Synchronaktionen	2-15
2.1.1	Definition von Bewegungssynchronaktionen	2-21
2.1.2	Ausführung der Aktionen	2-21
2.1.3	Liste möglicher Aktionen	2-22
2.2	Auswertungen und Berechnungen in Echtzeit	2-23
2.3	Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen	2-29
2.3.1	Merker-/Zähler-Variablen	2-29
2.3.2	Zeiten (Timer)	2-30
2.3.3	Synchronaktionsparameter	2-31
2.3.4	R-Parameter	2-32
2.3.5	Maschinen- und Settingdaten	2-32
2.3.6	FIFO-Variablen (Durchlaufspeicher)	2-33
2.3.7	SRAM gespeicherte Systemvariablen (ab SW 6.3)	2-36
2.3.8	Liste der für Synchronaktionen bedeutsamen Systemvariablen ..	2-37
2.4	Aktionen in Synchronaktionen	2-63
2.4.1	Ausgabe von M-, S- und H-Hilfsfunktionen an die PLC	2-65
2.4.2	Setzen (Schreiben) und Lesen von Echtzeitvariablen	2-67
2.4.3	Verändern von SW-Nockenpositionen und -zeiten (Settingdaten)	2-68
2.4.4	FCTDEF	2-69
2.4.5	Polynomauswertung SYNFACT	2-71
2.4.6	Überlagerte Bewegungen \$AA_OFF einstellbar (ab SW 6)	2-76
2.4.7	Online-Werkzeugkorrektur FTOC	2-78
2.4.8	RDISABLE	2-80
2.4.9	STOPREOF	2-80
2.4.10	DELDTG	2-80
2.4.11	Sperren einer programmierten Achsbewegung	2-82
2.4.12	Starten von Kommandoachsen	2-82
2.4.13	Axialer Vorschub aus Synchronaktionen	2-85
2.4.14	Achsen aus Synchronaktionen starten / stoppen	2-86
2.4.15	Spindelbewegungen aus Synchronaktionen	2-86
2.4.16	Istwertsetzen aus Synchronaktionen	2-90
2.4.17	Mitschleppen und Kopplungen aktivieren, deaktivieren	2-91
2.4.18	Messen aus Synchronaktionen	2-94
2.4.19	Setzen und Löschen von Wartemarken der Kanalsynchronisation	2-98
2.4.20	Alarm setzen/ Fehlerreaktionen	2-99
2.5	Aufruf von Technologiezyklen	2-100
2.5.1	Koordinierungen zwischen Synchronaktionen, Technologiezyklen, Teileprogramm (und PLC)	2-103
2.6	Beeinflussung und Schutz von Synchronaktionen	2-105
2.6.1	Beeinflussung von PLC	2-105
2.6.2	Geschützte Synchronaktionen	2-107
2.7	Steuerungsverhalten für Synchronaktionen in bestimmten Betriebszuständen	2-110

2.7.1	Power On	2-110
2.7.2	RESET	2-110
2.7.3	NC–STOP	2-111
2.7.4	Betriebsartenwechsel	2-111
2.7.5	Programmende	2-112
2.7.6	Verhalten der aktiven Aktionen bei Programmende und Betriebsartenwechsel	2-112
2.7.7	Satzsuchlauf	2-113
2.7.8	Programmunterbrechung durch ASUP	2-113
2.7.9	REPOS	2-113
2.7.10	Verhalten bei Alarmen	2-114
2.8	Projektierung	2-115
2.8.1	Projektierbarkeit	2-115
2.9	Diagnose (nur mit MMC102/MMC103)	2-117
2.9.1	Status der Synchronaktionen anzeigen	2-118
2.9.2	Echtzeitvariablen anzeigen	2-118
2.9.3	Echtzeitvariablen protokollieren	2-119
3	Randbedingungen	3-121
4	Datenbeschreibungen (MD, SD)	4-123
4.1	Allgemeine Maschinendaten	4-123
4.2	Kanalspezifische Maschinendaten	4-124
4.3	Achs-/Spindelspezifische Maschinendaten	4-128
4.4	Settingdaten	4-130
5	Signalbeschreibungen	5-131
6	Beispiele	6-133
6.1	Beispiele für Bedingungen in Synchronaktionen	6-133
6.2	Schreiben und Lesen von SD/MD aus Synchronaktionen	6-134
6.3	Beispiele zur AC–Regelung	6-136
6.3.1	Abstandsregelung mit variabler Obergrenze	6-136
6.3.2	Regelung des Vorschubs	6-137
6.3.3	Geschwindigkeit in Abhängigkeit vom normierten Bahnweg regeln	6-139
6.4	Überwachung eines Sicherheitsabstandes zwischen zwei Achsen	6-140
6.5	Ausführungszeiten in R–Parameter ablegen	6-140
6.6	„Einmitten“ mit kontinuierlichem Messen	6-141
6.7	Achskopplungen über Synchronaktionen	6-144
6.7.1	Einkoppeln auf Leitachse	6-144
6.7.2	Unrundschleifen über Leitwertkopplung	6-145
6.7.3	Fliegendes Trennen	6-147
6.8	Technologiezyklen Spindel Positionieren	6-149
6.9	Synchronaktionen im Bereich WZW/BAZ	6-150

7	Datenfelder, Listen	7-155
7.1	Nahtstellensignale	7-155
7.2	Maschinendaten	7-155
7.3	Alarmer	7-156
A	Literatur	A-157
B	Index	Index-169



[illegible]

Kurzbeschreibung

1

**Definition
Synchronaktionen**

Bewegungssynchronaktionen (kurz Synchronaktionen) sind vom Anwender programmierte Anweisungen, die synchron zur Bearbeitung des Teileprogrammes im Interpolationstakt vom NCK ausgewertet werden. Ist die in der Synchronaktion enthaltene Bedingung erfüllt oder keine angegeben, so werden zugeordnete Aktionen synchron zur weiteren Bearbeitung aktiviert.

Anwendungen

Der folgende Auszug aus den vielfältigen Möglichkeiten gibt Hinweise zu den Einsatzmöglichkeiten für Aktionen in Synchronaktionen.

- Ausgabe von Hilfsfunktionen an die PLC
- Schreiben und Lesen von Echtzeitvariablen
- Positionierung von Achsen–Spindeln
- Aktivierung von Synchronprozeduren wie z.B.:
 - Einlesesperre
 - Restweglöschen
 - Vorlaufstop beenden
- Aktivierung von Technologiezyklen
- Online–Berechnung von Funktionswerten
- Online–Werkzeugkorrekturen
- Kopplungen/Mitschleppen aktivieren/deaktivieren
- Messungen ausführen
- Sperren–Freigeben von Synchronaktionen

In Kapitel "Ausführliche Beschreibung" werden alle Möglichkeiten dargestellt.

1 Kurzbeschreibung

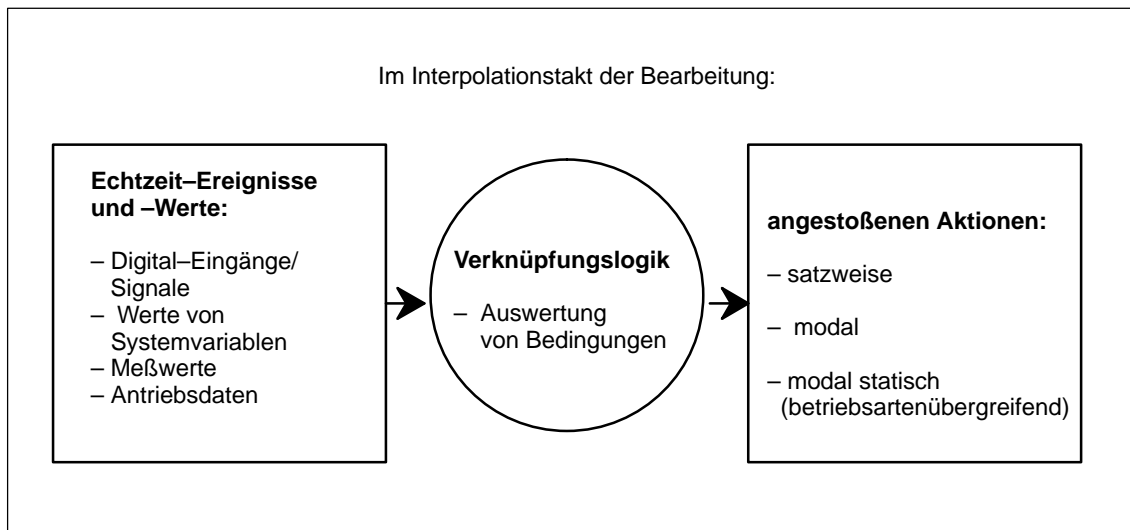


Bild 1-1 Synchronaktionen schematisch

Die Details der Programmierung von Synchronaktionen finden Sie in

Literatur: /PGA/, Programmieranleitung Arbeitsvorbereitung

Die folgenden Kapitel beschreiben die:

- funktionalen Zusammenhänge für Synchronaktionen in Kapitel 2,
- sowie die erforderlichen Maschinendaten in Kapitel 4,
- Anwendungsbeispiele in Kapitel 6.

Hinweis

Die vorliegende Beschreibung umfaßt die Funktionalität des Software-Standes 5. Die Leistungen der Synchronaktionen bis einschließlich SW-Stand 3 sind beschrieben in:

Literatur: /FB/, S5, "Synchronaktionen"



Ausführliche Beschreibung

2

2.1 Komponenten von Synchronaktionen

Struktur einer Synchronaktion

Komponente:	Gültigkeit, Identifikationsnummer	Häufigkeit	G-Code für Bed. und Aktion	Bedingung	Aktionskennwort (fest)	G-Code für Aktion	Aktion oder Technologiezyklus S. 2.5
Beispiel:	IDS=1	EVERY	G70	\$AAA_IM[B] > 15	DO	G71	POS[X]= 100

Die Bestandteile der Synchronaktion:

- Gültigkeit:
 - mit Identifikationsnummer
 - ohne Identifikationsnummer
- Häufigkeit
- G-Code für Bedingung und Aktion (ab SW 5)
- Bedingung
- G-Code für Aktionen (ab SW 5)
- Aktion(en) / Technologiezyklus

werden im Folgenden einzeln erklärt.

Gültigkeit, ID-Nummer

Für die Festlegung des Gültigkeitsbereiches einer Synchronaktion bieten sich drei Möglichkeiten:

- keine Angabe
- ID
- IDS

2.1 Komponenten von Synchronaktionen

Keine Angabe	<p>Synchronaktionen ohne Gültigkeitsangabe wirken satzweise, d.h. nur für den darauffolgenden Satz.</p> <p>Satzweise wirksame Synchronaktionen wirken nur im AUTOMATIK-Betrieb.</p> <p>Satzweise wirksame Synchronaktionen wirken ab SW 6.1 modal über alle Vorlauf-Stop-Sätze (auch implizit erzeugte) und über implizit erzeugte Zwischen-sätze.</p>				
ID	<p>Synchronaktionen mit Gültigkeitskennung ID wirken modal in darauffolgend programmierten Sätzen. Sie wirken nur im AUTOMATIK-Betrieb.</p> <p>Begrenzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> – bis eine andere Synchronaktion mit gleicher Identifikationsnummer programmiert wird – bis zum Löschen, CANCEL(i), S. Kap. 2.5.1. 				
IDS	<p>Statisch wirksame Synchronaktionen, die mit dem Schlüsselwort "IDS" programmiert werden, sind in allen Betriebsarten aktiv. Sie werden auch als <u>statische</u> Synchronaktionen bezeichnet. Option.</p> <p>Das Löschen von Synchronaktionen mit ID oder IDS erfolgt aus dem Teileprogramm heraus.</p>				
Identifikationsnummern	<p>Für modale Synchronaktionen (ID, IDS) werden Identifikationsnummern zwischen 1 und 255 vergeben. Sie sind für die Funktionen der gegenseitigen Koordination von Synchronaktionen von Bedeutung. S. Kap. 2.5.1. Modale / statische Synchronaktionen mit Identifikationsnummern von 1 – 64 können von PLC aus verriegelt und freigegeben werden. S. 2.6.1.</p> <p>Die Identifikationsnummern müssen im Kanal eindeutig vergeben werden.</p> <p>Anwendung für statische Synchronaktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – AC-Schleifen auch in Betriebsart JOG aktiv – Verknüpfungslogik für Safety Integrated – Überwachungsfunktionen, Reaktion auf Maschinenzustände in allen Betriebsarten – Optimierung des Werkzeugwechsels – Zyklische Maschinen <p>Beispiele:</p> <table> <tr> <td>IDS=1 EVERY \$A_IN[1]==1 DO POS[X]=100</td><td>alle Betriebsarten</td></tr> <tr> <td>ID=2 EVERY \$A_IN[1]==0 DO POS[X]=0</td><td>AUTOMATIK</td></tr> </table> <hr/> <p>Hinweis</p> <p>Folgende Aktionen sind nur in der Betriebsart AUTOMATIC bei aktivem Programm wirksam:</p> <p>STOPREOF, DELDTG</p> <hr/>	IDS=1 EVERY \$A_IN[1]==1 DO POS[X]=100	alle Betriebsarten	ID=2 EVERY \$A_IN[1]==0 DO POS[X]=0	AUTOMATIK
IDS=1 EVERY \$A_IN[1]==1 DO POS[X]=100	alle Betriebsarten				
ID=2 EVERY \$A_IN[1]==0 DO POS[X]=0	AUTOMATIK				

2.1 Komponenten von Synchronaktionen

Häufigkeit

Durch das Schlüsselwörter (s. Tabelle) wird angegeben, wie oft die darauffolgende Bedingung abgefragt und die zugehörige Aktion bei erfüllter Bedingung ausgeführt werden soll. Die angegebenen Schlüsselwörter sind Bestandteil der Synchronaktionsbedingung.

Tabelle 2-1 Wirkung der Häufigkeitsschlüsselwörter

Schlüsselwort	Abfrage-Häufigkeit
keins	Ist keine Häufigkeitsangabe programmiert, so wird die Aktion zyklisch in jedem Interpolationstakt ausgeführt.
WHENEVER	Die zugehörigen Aktion/Technologiezyklus wird zyklisch in jedem Interpolationstakt ausgeführt, solange die Bedingung erfüllt ist.
FROM	Wenn die Bedingung einmal erfüllt ist, wird die Aktion/Technologiezyklus zyklisch in jedem Interpolationstakt ausgeführt, solange die Synchronaktion aktiv ist.
WHEN	Wenn die Bedingung erfüllt ist, wird die Aktion/Technologiezyklus ein einziges Mal ausgeführt. Ist die Aktion einmal ausgeführt, so wird die Bedingung nicht mehr überprüft.
EVERY	Die Aktion/Technologiezyklus wird einmal angestoßen, wenn die Bedingung erfüllt ist. Die Aktion/Technologiezyklus wird wieder ausgeführt, wenn die Bedingung vom Zustand falsch in den Zustand wahr übergeht. Im Gegensatz zum Schlüsselwort WHEN bleibt die Überprüfung der Bedingung auch nach Ausführung der Aktion aktiv solange, bis die Synchronaktion gelöscht oder inaktiv geschaltet wird.

Details zu Technologiezyklen finden Sie unter 2.5.

Löschen

Wird eine aktive Synchronaktion mit **CANCEL** aus dem Teileprogramm abgewählt (gelöscht), so wird die aktive Aktion nicht beeinflusst. Positionierbewegungen werden wie programmiert beendet. Mit dem Befehl CANCEL kann eine modal oder statisch wirksame Synchronaktion gelöscht werden.

Wird eine Synchronaktion gelöscht, während die daraus aktivierte Positionierachsbewegung noch aktiv ist, so wird die Positionierachsbewegung abgeschlossen. Ein Kanal-Stop bricht auch die Positionierbewegung aus Synchronaktionen/Technologiezyklen ab.

G-Code für Bedingung und Aktion

Ab **SW-Stand 5** sind G-Codes in Synchronaktionen programmierbar. Damit kann erreicht werden, daß unabhängig vom gerade aktiven Teileprogrammzustand für die Auswertung der Bedingung und die auszuführende Aktion/Technologiezyklus definierte Einstellungen bestehen. Die Abkopplung der Synchronaktionen vom Programmumfeld ist erforderlich, weil Synchronaktionen zu beliebigen Zeitpunkten aufgrund erfüllter Auslösebedingungen ihre Aktionen in definiertem Ausgangszustand ausführen sollen.

Anwendungsfälle:

Festlegung der Maßsysteme für Bedingungsauswertung und Aktion durch G-Codes G70, G71, G700, G710.

Hinweis

Bei **SW-Stand 5** ist die Verwendung der G-Codes in Synchronaktionen auf diese 4 G-Codes beschränkt.

2.1 Komponenten von Synchronaktionen

Ein angegebener G-Code bei der Bedingung gilt für die Auswertung der Bedingung **und** für die Aktion, wenn bei der Aktion kein eigener G-Code angegeben ist.

Pro Bedingungssteil darf nur ein G-Code der G-Code-Gruppe programmiert werden.

Bedingungen

Die Ausführung der Aktionen/Technologiezyklen kann von einer Bedingung (**logischer Ausdruck**) abhängig gemacht werden.

Die Bedingung wird im Interpolationstakt überprüft. Ist keine Bedingung angegeben, so wird die Aktion zyklisch in jedem IPO-Takt ausgeführt.

Bis Softwarestand 3 ist als Bedingung der Vergleich einer Echtzeitvariable mit einem im Vorlauf berechneten Ausdruck oder der Vergleich zweier Echtzeitvariablen zulässig.

Beispiele:

```
WHENEVER $AA_IM[X] > 10.5*SIN(45) DO ....      oder
WHENEVER $AA_IM[X] > $AA_IM[X1] DO ...
```

Ab Softwarestand 4 ist es zusätzlich möglich, Vergleiche durch boolesche Verknüpfungen miteinander zu verbinden. Zulässig sind die booleschen Operatoren der NC-Sprache:

NOT, AND, OR, XOR, B_OR, B_AND, B_XOR, B_NOT.

Beispiele:

```
WHENEVER ($A_IN[1]==1) OR ($A_IN[3]==0) DO ...
; solange Eingang 1 ansteht oder Eingang 3 nicht ansteht ...
```

Innerhalb einer Bedingung können zwei oder mehr Echtzeit-Ausdrücke miteinander verglichen werden.

Vergleiche sind jeweils möglich zwischen **typgleichen** Variablen oder Teilausdrücken.

Beispiel:

```
WHEN $AA_IM[X2] <= $AA_IM[X1] +.5 DO $AA_OVR[X1]=0
; Anhalten, wenn Sicherheitsabstand überschritten ist
```

Die Möglichkeiten des Echtzeitausdrucks sind im Kapitel "Berechnungen in Echtzeit" beschrieben. Bei Bedingungen können alle die Systemvariablen angesprochen werden, die in Kapitel 2.3.8 angegeben sind. Darüberhinaus:

- Maschinendaten z.B. \$MN..., \$MC..., \$MA...
- Settingdaten z.B. \$SN..., \$SC..., \$SA...

Hinweis

- GUD-Variablen können nicht verwendet werden
 - R-Parameter werden mit \$R... adressiert.
 - Settingdaten und Maschinendaten, deren Wert sich während der Bearbeitung ändern kann, müssen mit \$\$S.... / \$\$M.... programmiert werden.
-

Weitere Beispiele zu Bedingungen finden Sie in 6.1.

G-Code für die Aktion	Dieser G-Code gibt für alle Aktionen im Satz und Technologiezyklen ggf. einen anderen G-Code als den bei der Bedingung gesetzten vor. Sind Technologiezyklen im Aktionsteil, so gilt der G-Code auch nach Abschluß des Technologiezyklus für alle darauffolgenden Aktionen bis zum nächsten G-Code modal weiter. Pro Aktionsteil darf nur ein G-Code der G-Code-Gruppe programmiert werden.
Aktionen	<p>In jeder Synchronaktion werden ein oder mehrere Aktionen oder ein Technologiezyklus programmiert. Diese werden ausgeführt, wenn die Bedingung erfüllt ist. Sind mehrere Aktionen in einer Synchronaktion programmiert, so werden diese im selben Interpolationstakt ausgeführt.</p> <p>Beispiel: WHEN \$AA_IM[Y] >= 35.7 DO M135 \$A_OUT[1]=1 Wenn der Istwert der Y-Achse größer oder gleich 35.7 ist, dann wird M135 an PLC ausgegeben und gleichzeitig der Ausgang 1 gesetzt.</p>
Programm/Technologiezyklus	<p>Als Aktion kann auch ein Programm (Name) angegeben werden. In diesem Programm sind alle Aktionen zulässig, die einzeln in Synchronaktionen programmiert werden können. Diese Programme werden im Folgenden auch als Technologiezyklen bezeichnet. Ein Technologiezyklus ist eine Folge von Aktionen, die sequentiell im Interpolationstakt abgearbeitet werden. S. 2.5.</p> <p>Anwendung: Einzelachsprogramme, Zyklische Maschinen.</p>
Bearbeitungsvorgang	<p>Die Sätze eines Teileprogramms werden in der Programmaufbereitung vorbereitet, abgespeichert und dann sequentiell in der Interpolationsebene (Hauptlauf) abgearbeitet. Der Zugriff auf Variable erfolgt während der Aufbereitung. Bei Verwendung von Echtzeitvariablen (z.B. Istwerten) wird die Satzaufbereitung unterbrochen, damit die aktuellen Echtzeitwerte bis zum Vorgängersatz bereitgestellt werden können.</p> <p>Synchronaktionen werden in aufbereiteter Form mit dem aufbereiteten Satz in den Interpolator transportiert. Die verwendeten Echtzeitvariable werden im Interpolationstakt ausgewertet. Die Satzaufbereitung wird nicht unterbrochen.</p>

2.1 Komponenten von Synchronaktionen

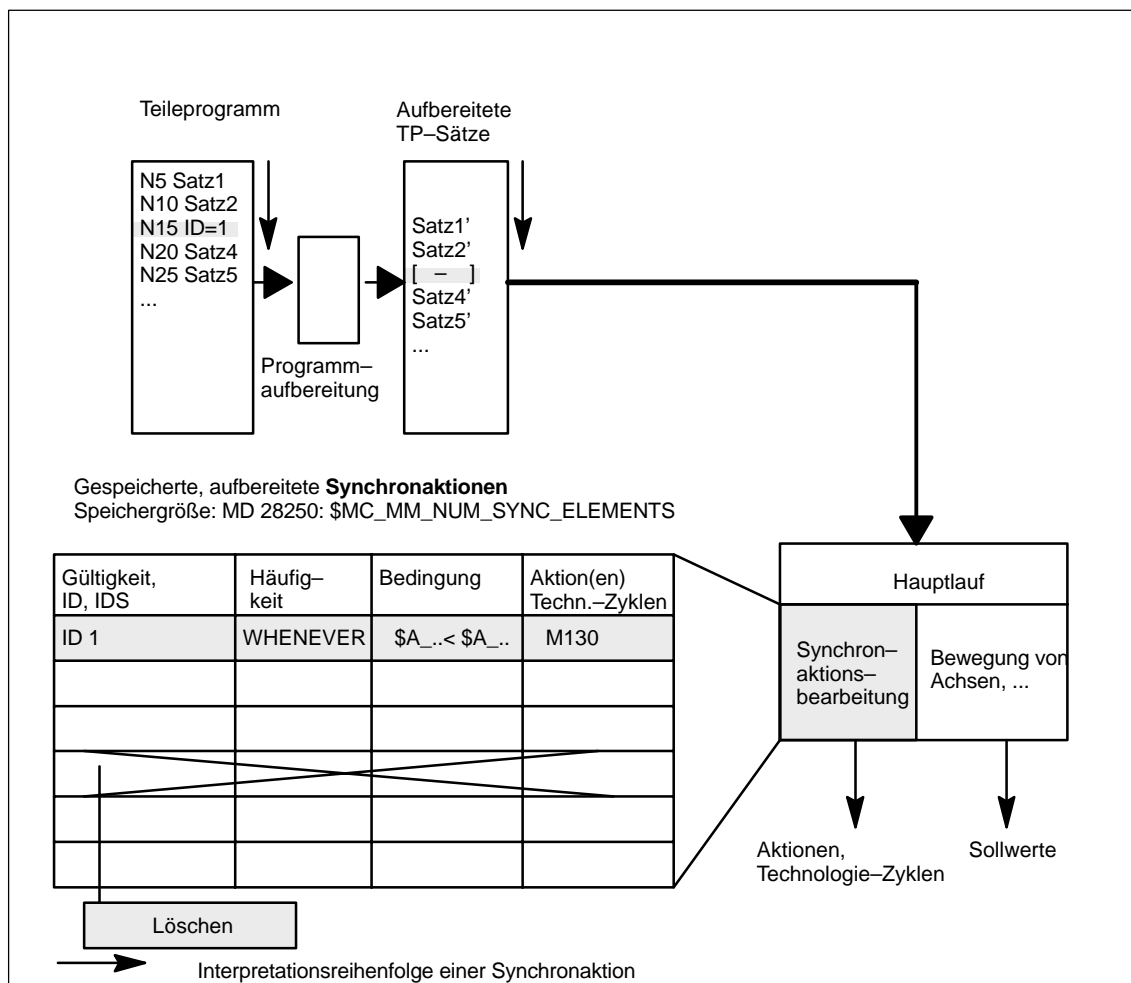


Bild 2-1 Bearbeitung von Synchronaktionen schematisch

Bearbeitung der Synchronaktionen

Die Überprüfung, ob Aktionen in Synchronaktionen zu aktivieren sind, erfolgt im Interpolationstakt.

Aktion(en) werden synchron zur Bahnführung ausgeführt, wenn die links der Aktion(en) stehenden Voraussetzungen erfüllt sind.

Abarbeitungsreihenfolge

Innerhalb eines Interpolationstaktes werden modal wirksame Synchronaktionsanweisungen in der Reihenfolge ihrer ID-Nummer bearbeitet (Satz mit ID-Nummer 1 vor Satz mit ID-Nummer 2 ...). Nach den modal wirksamen Synchronaktionsanweisungen werden die satzweise wirksamen Synchronaktionsanweisungen in der Reihenfolge ihrer Programmierung bearbeitet.

2.1.1 Definition von Bewegungssynchronaktionen

Definierende Programme

Bewegungssynchronaktionen können definiert werden:

- im Teileprogramm
- Statische Synchronaktionen in einem asynchronen Unterprogramm ASUP, das durch die PLC aktiviert wird

2.1.2 Ausführung der Aktionen

Ausführungsbedingungen

Die Aktionen in Bewegungssynchronaktionen werden ausgeführt, wenn:

- die Synchronaktion existiert und nicht abgewählt wurde mit CANCEL(ID). S. 2.5.1
- die Synchronaktion nicht gesperrt ist, kein LOCK(ID). S. 2.5.1
- aufgrund des Häufigkeitsschlüsselwortes eine Auswertung fällig ist
- die Bedingung erfüllt ist

Weitere Details finden Sie in den folgenden Unterkapiteln.

2.1.3 Liste möglicher Aktionen

- Ausgabe von M–, S– und H–Hilfsfunktionen an die PLC
- Durch Setzen (Schreiben) von Echtzeitvariablen ist möglich:
 - Überlagerte Bewegung (\$AA_OFF), Option.
 - Vorschubbeeinflussung (\$AC_OVR, \$AA_OVR), Sperren einer programmierten Achsbewegung
 - ...
- Verändern von SW–Nockenpositionen und –zeiten (Settingdaten) und Verändern von anderen Settingdaten
- Veränderung von Koeffizienten und Grenzen aus FCTDEF
- Polynomauswertung SYNFACT
- Online–Werkzeugkorrektur FTOC
- Einleisesperre RDISABLE
- Aufheben Vorlaufstopp STOPREOF
- Restweglöschen DELDTG
- Ermittlung von Kurventabellenwerten
- Axialer Vorschub aus Synchronaktionen
- Achsiale Frames
- Achsen aus Synchronaktionen bewegen/positionieren
- Spindelbewegungen aus Synchronaktionen
- Istwertsetzen aus Synchronaktionen (Preset)
- Kopplungen und Mitschleppen aktivieren, deaktivieren
- Messen aus Synchronaktionen
- Setzen und Löschen von Wartemarken der Kanalsynchronisation
- Alarm setzen/ Fehlerreaktionen
- Fahren auf Festanschlag FXS (FXST, FXSW)
- Fahren mit begrenztem Moment FOC (FOCON/FOCOF)
- Erweitertes Stillsetzen und Rückziehen (Funktionsbeschreibung M3)
- Lesen und, wenn entsprechend gekennzeichnet, Schreiben von Systemvariablen aus der Liste in 2.3.8.

In Kapitel 2.4 werden diese Aktionen im Detail beschrieben.

2.2 Auswertungen und Berechnungen in Echtzeit

Abgrenzung	<p>Die Berechnungen, die in Echtzeit durchgeführt werden, sind eine Untermenge der in der NC-Sprache möglichen Berechnungen. Sie ist beschränkt auf die Datentypen REAL, INT, CHAR und BOOL.</p> <p>Implizite Typwandlungen, wie im Teilprogramm, finden nicht statt. Siehe unten Datentyp.</p>
Anwendungsfeld	<p>Der Begriff Echtzeit-Ausdruck bezeichnet im Folgenden alle im Interpolationstakt möglichen Berechnungen. Der Echtzeit-Ausdruck wird verwendet in der Bedingung und in der Zuweisung an NC-Adressen und Variablen.</p>
Echtzeitvariablen	<p>Alle Echtzeitvariablen werden im Interpolationstakt ausgewertet (gelesen) und können als Bestandteil einer Aktion geschrieben werden.</p>
Kennzeichen von Echtzeitvariablen	<p>Echtzeitvariablen sind alle Variablen, die beginnen mit:</p> <p style="padding-left: 40px;">\$A... (Hauptlaufvariable) oder \$V... (Servo-Werte).</p> <p>Zur besonderen Kennzeichnung können diese Variable in Synchronaktionen mit \$\$ programmiert werden.</p> <p>z.B. \$AA_IM[X] oder \$\$AA_IM[Y]: Istwert für X-Achse oder Y-Achse im Maschinenkoordinatensystem.</p> <hr/> <p>Hinweis</p> <p>Settingdaten und Maschinendaten müssen mit \$\$S... / \$\$M... programmiert werden, wenn sich ihr Wert während der Bearbeitung ändert.</p> <hr/>
Datentyp	<p>Innerhalb eines Ausdrucks in Synchronaktionen können nur Echtzeitvariable eines Datentyps miteinander verknüpft werden. Um trotzdem Daten verschiedener Typen zu verarbeiten, können die bereitgestellten Konvertierungsroutinen zur Typangleichung benutzt werden (SW 5.2, siehe Konvertierungsroutinen). Im Gegensatz zum vollen Ausdruck in der NC-Sprache erfolgt die Berechnung im Datentyp der Echtzeitvariablen.</p> <p>... DO \$R10 = \$AC_PARAM[0] ; Zulässig REAL, REAL ... DO \$R10 = \$AC_MARKER[0] ; nicht erlaubt REAL, INT</p> <p>Die folgenden Beispiele für Auswertungen in Echtzeit waren bereits in SW-Stand 3.2 möglich (Sie benutzen auch nur Echtzeitvariable dieses SW-Standes):</p>
Beispiel 1 für SW 3.2	<p>Auf der linken Seite steht eine in Echtzeit ausgewertete Vergleichsvariable und auf der rechten Seite des Vergleichs keine der zugelassene Echtzeitverarbeitungsvariable, die mit \$\$ beginnt, sondern ein beliebiger Ausdruck.</p> <p>WHEN \$AA_IM[X] > \$A_INA[1] DO M120</p>

2.2 Auswertungen und Berechnungen in Echtzeit

Während der im Folgesatz programmierten Bewegung wird M120 ausgegeben, wenn der Istwert der X-Achse größer ist als der Wert des analogen Eingangs 1. Dabei wird der Istwert in jedem Interpolationstakt neu ausgewertet, während der Wert des analogen Eingangs zum Interpretations-Zeitpunkt gebildet wird.

Beispiel 2 für SW 3.2

Auf der linken Seite steht eine in Echtzeit ausgewertete Vergleichsvariable und auf der rechten Seite des Vergleichs eine für die Synchronaktion zugelassene Echtzeitvariable, die mit \$\$ beginnt.

```
WHEN $AA_IM[X] > $$A_INA[1] DO M120
```

Vergleich des aktuellen Istwerts der X-Achse im IPO-Takt mit dem analogen Eingang 1, da auf der rechten Seite des Vergleichs eine \$\$-Variable steht.

Beide Variable werden im Interpolationstakt miteinander verglichen.

Beispiel 3 für SW 3.2

Zulässig sind \$\$-Variable auch auf der linken Seite des Vergleichs.

```
WHEN $$AA_IM[X] > $$A_INA[1] DO M120
```

Identisch zu Beispiel 2. Die linke und rechte Seite wird immer in Echtzeit miteinander verglichen.

Erweiterungen in SW-Stand 4

Die in Synchronaktionen zur Verfügung stehenden Echtzeit-Variablen sind in 2.3.8 aufgelistet. Die in Folge-Softwareständen neu hinzugekommenen Systemvariablen sind in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet.

- Maschinen- und Settingdaten

Bei Maschinen- und Settingdaten muß für Online-Zugriff \$\$S... oder \$\$M... programmiert werden, während der in der Interpretation/Decodierung auszuwertende Zugriff mit einem \$-Zeichen eingeleitet wird. Für Zugriff aus Synchronaktionen zugelassene Echtzeitvariablen werden nur mit einem \$-Zeichen eingeleitet adressiert.

Konvertierungs-routinen (SW 5.2)

In der Synchronaktion gibt es keine implizite Typwandlung von REAL nach INT und umgekehrt. Der Anwender kann jedoch zwei Konvertierungsroutinen **RTOI()** und **ITOR()** für die Typwandlung explizit aufrufen. Die Funktionen sind

- im Teileprogramm und
- aus der Synchronaktion

aufrufbar.

ITOR

REAL ITOI(INT) – Konvertierung von Integer nach Real

Die Funktion wandelt den übergebenen Integer-Wert in einen Real-Wert um und gibt diesen zurück. Die übergebene Variable wird dabei nicht verändert.

Beispiel:

```
$AC_MARKER[1] = 561
```

```
ID=1 WHEN TRUE DO $AC_PARAM[1] = ITOI( $AC_MARKER[1] )
```

RTOI

INT RTOI(REAL) – Konvertierung von Real nach Integer

Die Funktion `RTOI()` wandelt den übergebenen Real-Wert in eine gerundete INT-Zahl um und gibt diese zurück. Liegt der Übergabewert außerhalb des als Integer-Wert eindeutig darstellbaren Bereiches, so wird Alarm 20145 "Bewegungssynchronaktion: Arithmetikfehler" ausgegeben, und die Konvertierung wird nicht durchgeführt. Die übergebene Variable wird dabei nicht verändert.

Hinweis

Die Funktion `RTOI()` ist nicht umkehrbar eindeutig, d.h. aus dem Rückgabewert, lässt sich der ursprüngliche Real Wert nicht mehr ermitteln, da die Nachkommastellen bei der Konvertierung verlorengehen!

Beispiele `RTOI`:

```
$AC_PARAM[1] = 561.4378
ID=1 WHEN TRUE DO $AC_MARKER[1] = RTOI( $AC_PARAM[1] )
                        ; Ergebnis: 561

...

$AC_PARAM[1] = -63.867
ID=1 WHEN TRUE DO $AC_MARKER[1] = RTOI( $AC_PARAM[1] )
                        ; Ergebnis:-64

...

$AC_MARKER[1]= 10
$AC_PARAM[1] = -6386798797.29
ID=1 WHEN TRUE DO $AC_MARKER[1] = RTOI( $AC_PARAM[1] )
                        ;Ergebnis: Alarm 20145

                        ;$AC_MARKER[1] = 10 (unverändert wegen Alarm)
```

Implizite Typen- wandlung (SW 6.4)

In Synchronaktionen können ab SW 6.4 Variablen verschiedener Datentypen wie z.B. von REAL nach INT und umgekehrt ohne den Aufruf der Funktion `RTOI` und `ITOR` einander zugewiesen werden.

Liegen bei der Konvertierung von REAL nach INTEGER Werte außerhalb des Intervalls `[INT_MIN, INT_MAX]`, dann wird der Alarm 20145 "Bewegungssynchronaktion: Arithmetikfehler" ausgegeben, und die Konvertierung wird nicht durchgeführt.

Beispiele:
bisher

```
$AC_MARKER[1] = 561
ID=1 WHEN TRUE DO $AC_PARAM[1] = ITOR( $AC_MARKER[1] )
```

ab SW 6.4

```
$AC_MARKER[1] = 561
ID=1 WHEN TRUE DO $AC_PARAM[1] = $AC_MARKER[1]
```

bisher

```
$AC_PARAM[1] = 561.4378
ID=1 WHEN TRUE DO $AC_MARKER[1] = RTOI( $AC_PARAM[1] ) ; 561
```

ab SW 6.4

```
$AC_PARAM[1] = 561.4378
ID=1 WHEN TRUE DO $AC_MARKER[1] = $AC_PARAM[1] : 561
```

2.2 Auswertungen und Berechnungen in Echtzeit

Grundrechenarten

Echtzeit-Variablen vom Typ REAL und INT können durch Grundrechenarten:

- Addition
- Subtraktion
- Multiplikation
- Division
- Integer-Division
- Modulo-Division

miteinander verknüpft werden. Es können nur Variable gleichen Typs verknüpft werden.

Ausdrücke

Ausdrücke aus Grundrechenarten können geklammert und geschachtelt werden. Siehe Prioritäten von Operatoren auf der Folgeseite.

Vergleiche

Möglich sind die Vergleichsoperatoren:

==	gleich
<>	ungleich
<	kleiner
>	größer
<=	kleiner oder gleich
>=	größer oder gleich

Boolesche Operatoren

Möglich sind die booleschen Operatoren:

NOT	NICHT,
AND	UND,
OR	ODER,
XOR	exklusives ODER

Bitweise Operatoren

Möglich sind die bitweisen Operatoren:

B_OR	bitweise ODER
B_AND	bitweise UND
B_XOR	bitweises exklusives ODER
B_NOT	bitweise Negierung

Operanden sind Variablen und Konstanten vom Typ INT.

Priorität von Operatoren

Um bei mehrgliedrigen Ausdrücken das gewünschte Verknüpfungsergebnis zu erhalten, sind die Prioritäten der Operatoren bei Berechnungen und Bedingungen zu berücksichtigen:

1. NOT, B_NOT	Verneinung, bitweise Verneinung
2. *, /, DIV, MOD	Multiplikation, Division
3. +, –	Addition, Subtraktion
4. B_AND	bitweise UND
5. B_XOR	bitweise exklusives ODER
6. B_OR	bitweises ODER
7. AND	UND
8. XOR	exklusives ODER
9. OR	ODER
10.	nicht vergeben
11.	Vergleichsoperatoren
==	gleich
<>	ungleich
>	größer
<	kleiner
>=	größer oder gleich
<=	kleiner oder gleich

und ggf. runde Klammern zu verwenden.

Das Verknüpfungsergebnis von Bedingungen muß vom Typ BOOL sein.

Beispiel einer mehrgliedrigen Bedingung:

WHEN (\$AA_IM[X] > WERT) AND (\$AA_IM[Y] > WERT1) DO ...

Funktionen

Von einer Echtzeit-Variable des Typs REAL kann auch der Funktionswert sin, cos etc. gebildet werden.

Möglich sind die Funktionen:

**SIN, COS, ABS, ASIN, ACOS, TAN, ATAN2,
TRUNC, ROUND, LN, EXP, ATAN, POT, SQRT,
CTAB, CTABINV**

Beispiel:

... DO \$AC_PARAM[3]=**COS**(\$AA_IM[X])

Die Erklärung der Bedeutungen der angegebenen Funktionen stehen in:

Literatur: /PG/, Programmieranleitung
/PGA/, Programmieranleitung Arbeitsvorbereitung

Indizierung

Der Index einer Echtzeit-Feldvariablen kann wiederum eine Echtzeitvariable sein.

Beispiel:

WHEN ... DO \$AC_PARAM[**\$AC_MARKER[1]**] = 3

Der Index \$AC_MARKER[1] wird jeweils im Interpolationstakt aktuell ausgewertet.

2.2 Auswertungen und Berechnungen in Echtzeit

Einschränkungen:

- Die Schachtelung der Indizierung mit Echtzeit-Variablen ist nicht erlaubt.
- Von einer Variablen, die nicht in Echtzeit gebildet wird, kann kein Echtzeit-Index gebildet werden. Folgende Programmierung liefert Fehler:

```
$AC_PARAM[1]=$P_EP[$AC_MARKER[0]]
```

2.3 Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen

Die **vollständige Liste** der in Synchronaktionen ansprechbaren Systemvariablen finden Sie in 2.3.8. Im folgenden werden die Eigenschaften einiger spezieller Echtzeitvariablen vorgestellt:

- Merker-/Zähler-Variablen
 - Kanalspezifische Merker
- Zeiten (Timer)
- Synchronaktionsparameter
- R-Parameter
- Maschinen- und Settingdaten
- FIFO-Variablen (Durchlaufspeicher)

SW-Stand 4

Die speziellen Echtzeitvariablen: Zeiten, R-Parameter, Maschinen- und Settingdaten sowie FIFO-Variablen stehen ab SW-Stand 4 zur Verfügung.

2.3.1 Merker-/Zähler-Variablen

Kanalspezifische Merker

Die Variable **\$AC_MARKER[n]** dient als Merker oder Zähler im Datentyp INTEGER.

n: Nummer des Merkers: 0–n

Die Anzahl der Merker pro Kanal wird über das Maschinendatum

MD 28256: NUM_AC_MARKER

eingestellt.

Die Merker sind unter gleichem Namen einmal pro Kanal vorhanden. Die Merker werden im dynamischen Speicher gehalten. Bei Power On, NC-Reset und Programmende werden die Merker auf 0 gesetzt. Damit sind gleiche Startbedingungen für jeden Programmdurchlauf gegeben.

Die Merker-Variable kann in Synchronaktionen gelesen und beschrieben werden.

Zusätzlich ab SW 6.3

Ab SW-Stand 6.3 besteht die Möglichkeit, den Speicherort für \$AC_MARKER[n] zwischen DRAM und SRAM mit MD 28257: MM_BUFFERED_AC_MARKER zu wählen.

- 0: dynamischer Speicher DRAM, (Default)
- 1: statischer Speicher SRAM

Im MD 28256: NUM_AC_MARKER kann als Höchstwert 20000 angegeben werden. Ein Element benötigt 4 Bytes Speicherplatz. Es muß darauf geachtet werden, daß der erforderliche Speicherplatz in der gewählten Speicherart verfügbar ist.

Im SRAM gespeicherte Merker können in die Datensicherung einbezogen werden. Siehe 2.3.7

2.3.2 Zeiten (Timer)

Die Systemvariable **\$AC_TIMER[n]** ermöglicht das Starten von Aktionen nach definierten Wartezeiten.

n: Nummer der Timer-Variable

Einheit: Sekunde

Datentyp: REAL

Die Anzahl der verfügbaren Timer-Variablen wird per Maschinendatum

MD 28258: MM_NUM_AC_TIMER

festgelegt.

Timer setzen

Das Hochzählen einer Timer-Variable wird gestartet durch Wertzuweisung:

\$AC_TIMER[n]=value

n: Nummer der Zeitvariable

value: Startwert (i.d.R. 0)

Timer anhalten

Das Hochzählen einer Timer-Variable wird gestoppt durch Zuweisung eines negativen Wertes:

\$AC_TIMER[n]=-1

Timer lesen

Der aktuelle Zeitwert kann bei laufender oder gestoppter Timer-Variablen gelesen werden. Nach dem Stoppen der Timer-Variablen durch Zuweisung von -1 bleibt der zuletzt aktuelle Zeitwert stehen und kann weiterhin gelesen werden.

Beispiel

Ausgabe eines Istwertes über Analogausgang 500ms nach Erkennen eines digitalen Eingangs:

WHEN \$A_IN[1]==1 DO **\$AC_TIMER[1]=0** ;Timer rücksetzen und starten

WHEN **\$AC_TIMER[1]>=0.5** DO \$A_OUTA[3]=\$AA_IM[X] **\$AC_TIMER[1]=-1**

2.3.3 Synchronaktionsparameter

Die Variablen **\$AC_PARAM[n]** dienen als Zwischenspeicher in Synchronaktionen.

Datentyp: REAL

n: Nummer des Parameters 0 – n

Die Anzahl der verfügbaren AC-Parameter-Variablen pro Kanal wird über das Maschinendatum

MD 28254: MM_NUM_AC_PARAM

festgelegt.

Die Parameter sind unter gleichem Namen einmal pro Kanal vorhanden. Die Parameter \$AC_PARAM werden im dynamischen Speicher gehalten. Bei Power On, NC-Reset und Programmende werden die Parameter auf 0 gesetzt. Damit sind gleiche Startbedingungen für jeden Teileprogrammdurchlauf gegeben. Die Variablen \$AC_PARAM können in Synchronaktionen gelesen und beschrieben werden.

Zusätzlich ab SW 6.3

Ab SW-Stand 6.3 besteht die Möglichkeit, den Speicherort für \$AC_PARAM[n] zwischen DRAM und SRAM mit MD 28255: MM_BUFFERED_AC_PARAM zu wählen.

0: dynamischer Speicher DRAM, (Default)

1: statischer Speicher SRAM

Im MD 28255: NUM_AC_PARAM kann als Höchstwert 20000 angegeben werden. Ein Element benötigt 8 Bytes Speicherplatz. Es muß darauf geachtet werden, daß der erforderliche Speicherplatz in der gewählten Speicherart verfügbar ist.

Im SRAM gespeicherte Synchronaktionsparameter können in die Datensicherung einbezogen werden. Siehe 2.3.7

2.3.4 R-Parameter

Definition

R-Parameter sind Variablen vom Typ REAL, die im batteriegepufferten Speicher gehalten werden.

Deshalb behalten sie über Programmende, RESET, Power ON hinweg ihre Werte.

Verwendung in Synchronaktionen

Mit dem Einleitungszeichen \$ vor dem R-Parameter können R-Parameter auch in Synchronaktionen verwendet werden.

Beispiel:

```
WHEN $AC_MEA== 1 DO $R10= $AA_MM[Y]
```

; wenn gültige Messung vorliegt, Meßwert in R-Parameter übernehmen

Hinweis

Es wird empfohlen, eine bestimmte R-Variable entweder normal im Teileprogramm oder in Synchronaktionen zu verwenden. Soll eine in Synchronaktionen verwendete R-Variable anschließend wieder "normal" im Teileprogramm verwendet werden, so muß durch STOPRE für die Synchronisation gesorgt werden. Beispiel:

```
WHEN $A_IN[1] == 1 DO $R10 = $AA_IM[Y]
```

```
G1 X100 F150
```

```
STOPRE
```

```
IF R10 > 50 .... ; Auswertung des R-Parameters
```

2.3.5 Maschinen- und Settingdaten

Ab SW-Stand 4 ist das Lesen und Schreiben von Maschinen- und Settingdaten aus Synchronaktionen möglich. Der Zugriff muß unterschieden werden nach:

- MD, SD, die während der Bearbeitung unverändert bleiben
- MD, SD, die sich während der Bearbeitung verändern

Unveränderliche MD, SD lesen

Unveränderliche Maschinendaten und Settingdaten werden aus der Synchronaktion adressiert wie in normalen Teileprogramm-Befehlen. Sie werden mit einem \$-Zeichen eingeleitet.

Beispiel:

```
ID=2 WHENEVER $AA_IM[z]< $SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]-6 DO
```

```
$AA_OVR[X]=0
```

; Hier wird der während der Bearbeitung als unveränderlich angenommene

; Umkehrbereich 2 für Pendeln angesprochen

Ein vollständiges Beispiel für Pendeln mit Zustellung im Umkehrbereich finden Sie in Kap. 6.2 und:

Literatur: /FB/, P5, Pendeln

2.3 Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen

**Veränderliche
MD, SD lesen**

Während der Bearbeitung sich ändernde Maschinendaten und Settingdaten werden aus der Synchronaktion mit **\$\$**-Zeichen eingeleitet adressiert.

Beispiel:

```
ID=1 WHENEVER $AA_IM[Z]< $$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]-6 DO
$AA_OVR[X]=0
```

In diesem Zusammenhang wird davon ausgegangen, daß die Umkehrposition durch Bedienung jederzeit verändert werden könnte.

**MD, SD
schreiben**

Voraussetzung:

Das aktuell eingestellte Zugriffsrecht muß den Schreibzugriff zulassen. Es ist nur sinnvoll, MD und SD aus der Synchronaktion zu verändern, wenn die Änderung sofort wirksam wird. Die Wirksamkeit nach Änderung wird für alle MD und Settingdaten angegeben in:

Literatur: /LIS/, Listen

Adressierung:

Zu ändernden Maschinendaten und Settingdaten sind eingeleitet mit **\$\$** zu adressieren.

Beispiel:

```
ID=1 WHEN $AA_IW[X]>10 DO $$SN_SW_CAM_PLUS_POS_TAB_1[0]= 20
                        $$SN_SW_CAM_MINUS_POS_TAB_1[0]= 30
; Veränderung der Schaltpositionen von SW-Nocken
```

2.3.6 FIFO-Variablen (Durchlaufspeicher)**Anwendung**

Zur Abspeicherung zusammengehöriger Datenfolgen stehen bis zu 10 FIFO-Variablen zur Verfügung: **\$AC_FIFO1[n]** bis **\$AC_FIFO10[n]**.

Struktur

Die Speicherstruktur einer FIFO-Variablen zeigt Bild 2-3.

Anzahl

Die Anzahl der verfügbaren AC-FIFO-Variablen wird per Maschinendatum MD 28260: NUM_AC_FIFO festgelegt.

Größe

Die Anzahl der in eine FIFO-Variable ablegbaren Werte wird durch das Maschinendatum

MD 28264: LEN_AC_FIFO

definiert. Alle FIFO-Variablen haben gleiche Länge.

Datentyp

Werte in der FIFO-Variablen haben den Datentyp REAL.

2.3 Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen

Bedeutung Index

Index n:

Die Indizes 0 bis 5 haben Sonderbedeutungen:

- n= 0: Beim Schreiben mit Index 0 wird ein neuer Wert in den FIFO abgelegt
Beim Lesen mit Index 0 wird das älteste Element gelesen und aus dem FIFO entfernt
- n=1: Zugriff auf das älteste gespeicherte Element
- n=2: Zugriff auf das jüngste gespeicherte Element
- n=3: Summe aller FIFO-Elemente
Das MD 28266: MODE_AC_FIFO bestimmt den Modus der Summenbildung:
Bit 0 = 1 Summe bei jedem Einschreiben aktualisieren
Bit 0 = 0 Keine Summenbildung
- n=4: Anzahl der im FIFO verfügbaren Elemente.
Auf jedes Element des FIFO kann lesend und schreibend zugegriffen werden.
Das Rücksetzen der FIFO-Variablen erfolgt durch Rücksetzen der Element-Anzahl z.B. für die erste FIFO-Variable: **\$AC_FIFO1[4]=0**
- n=5 aktueller Schreibindex relativ zum FIFO-Anfang
- n= 6 bis 6+nmax: Zugriff auf n-tes FIFO-Element:

Hinweis

Der FIFO-Zugriff ist eine spezielle Form des R-Parameter-Zugriffs: (s. unten)
Die FIFO-Werte werden im R-Parameterbereich hinterlegt.
Die FIFO-Werte liegen im statischen Speicher. Sie bleiben über Programmende / Reset und Power On hinweg erhalten. Bei der Archivierung von R-Parametern werden die FIFO-Werte mit gesichert.

Das Maschinendatum

MD 28262: START_AC_FIFO

legt die Nummer des R-Parameters fest, ab der FIFO-Variablen im R-Parameter-Bereich liegen.

Die aktuelle Anzahl für R-Parameter eines Kanals wird durch das Maschinendatum

MD 28050: MM_NUM_R_PARAM

definiert.

2.3 Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen

Die zwei folgenden Bilder zeigen Teilelängen von Teilen auf einem Band, die in einer FIFO-Variablen abgelegt wurden schematisch.

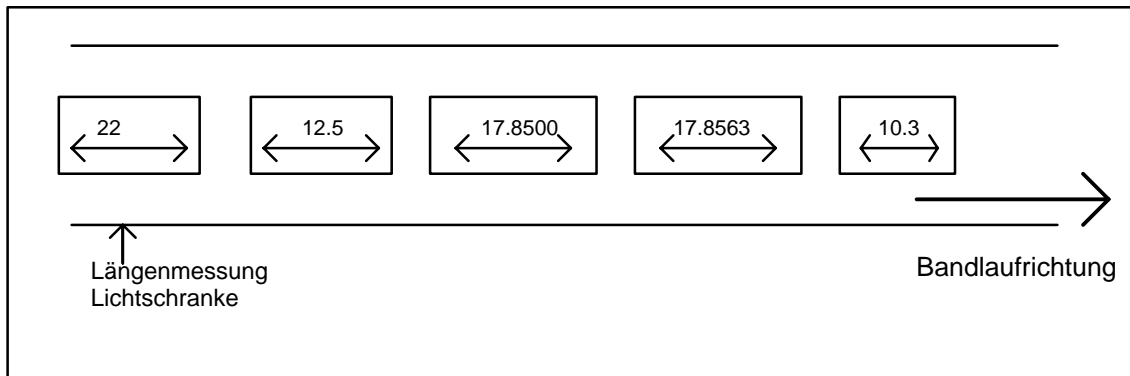


Bild 2-2 Produktlängen einer Teilefolge auf Band

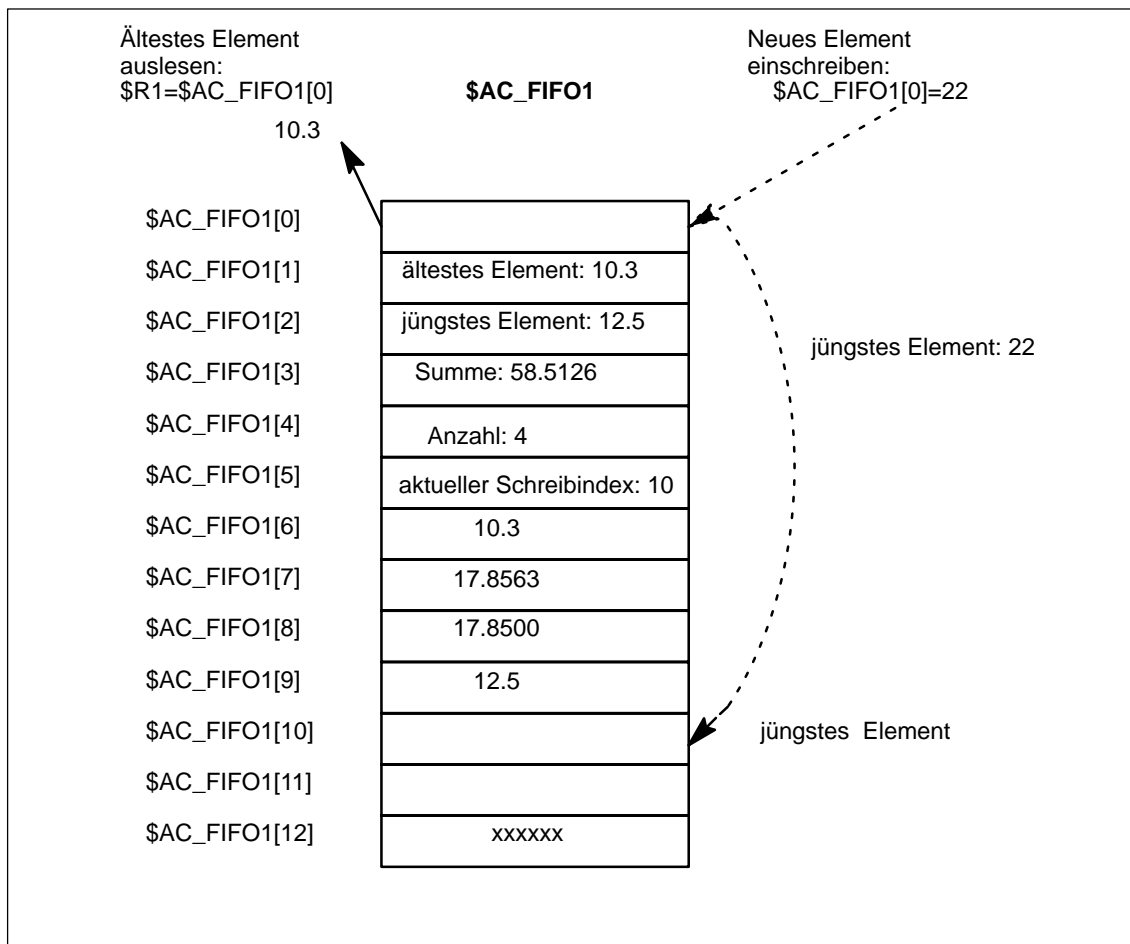


Bild 2-3 Beispiel FIFO-Variablen

2.3.7 SRAM gespeicherte Systemvariablen (ab SW 6.3)

RESET–Verhalten Im SRAM gespeicherte Systemvariablen \$AC_MARKER und \$AC_PARAM behalten über RESET und Power On hinweg ihre aktuellen Werte.

Hinweis

In Teileprogrammen und Synchronaktionen, die mit SRAM–gespeicherten Systemvariablen arbeiten, muß beachtet werden, daß nach RESET keine Initialisierung der Variablen mit 0 stattfindet. Das erfordert ggf. Anpassungen, wenn zuvor mit DRAM gespeicherten Systemvariablen gearbeitet worden ist.

Datensicherung Im SRAM gespeicherte Systemvariablen \$AC_MARKER und \$AC_PARAM können in die Datensicherung einbezogen werden. Pro Kanal existieren die Sicherungsbausteine:

_N_CHi_ACM für \$AC_MARKER Werte und

_N_CHi_ACP für \$AC_PARAM Werte.

i steht für die jeweilige Kanalnummer.

Reihenfolge Die gesicherten Bausteine werden im File der Gesamtsicherung _N_INITIAL_INI nach R–Parametern eingetragen.

Literatur: /IAD/, Inbetriebnahmeanleitung

2.3.8 Liste der für Synchronaktionen bedeutsamen Systemvariablen

Übersicht

In der folgenden Tabelle finden Sie, sortiert nach Kategorien, diejenigen Systemvariablen, die aus Synchronaktionen heraus lesend oder schreibend angesprochen werden können. Die Zugriffsmöglichkeiten sind angegeben.

Legende:

r	Lesen
w	Schreiben
R	Lesen mit implizitem Vorlaufstop
W	Schreiben mit implizitem Vorlaufstop
TP	Teileprogramm
SA	Synchronaktion
SW	SW–Stand s. Hinweis

Hinweis

Unter **Typ** steht dann der SW–Stand (z.B. /4) der Einführung der Systemvariablen, wenn diese nicht schon seit SW 2 besteht.

Unter **Zugriff SA** steht dann der SW–Stand der Einführung der **Zugriffsmöglichkeit** aus Synchronaktionen auf die Systemvariable, wenn diese nicht schon seit Einführung der Systemvariablen besteht.

Der Namensteil "ACT" in Systemvariablen für Synchronaktionen (z.B. \$AA_VACTM) kennzeichnet **Soll**werte, die im Interpolator berechnet werden und als Eingangsgrößen für die Achsregelung verwendet werden.

Der Namensbeginn "\$VA_..." kennzeichnet echte Istwerte, die über die Auswertung der Encoder–Information tatsächliche Werte einer Maschinenachse wiedergeben.

Anwendervariablen

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zugriff TP	Zugriff SA /SW
\$AC_MARKER[n]	INT	Merkervariable für Bewegungssynchronaktionen	Zähler	R/W	r/w
\$AC_PARAM[n]	DOUBLE	Rechenvariable f. Bewegungssynchronaktionen	Zähler	R/W	r/w
\$AC_FIFOi[n]	DOUBLE /4	i: 1–10, Nr. der FIFO–Variablen, (Durchlaufspeicher) n: Parameter–Nummer, 0 – max. Fifo–Element. Bedeutungen n: n=0: Beim Schreiben mit Index 0 wird ein neuer Wert in den FIFO abgelegt. Beim Lesen mit Index 0 wird das älteste Element gelesen und aus dem FIFO entfernt. n=1: Lesezugriff auf ältestes Element n=2: Lesezugriff auf jüngstes Element n=3: Summe aller im FIFO befindlichen Elemente, wenn im Md \$MC_MM_MODE_FIFO Bit0 gesetzt ist. n=4: Lesezugriff auf die aktuelle Anzahl der FIFO–Elemente n= 5 – m: Lese–Zugriff auf einzelne FIFO–Elemente. 5 ist das älteste Element, 6 das zweitälteste etc.	Nr. Parameter	R/w	r/w

2.3 Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen

R-Parameter

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu-griff TP	Zu-griff SA /SW
\$R[n], Rn	DOUBLE	die max. Anzahl der R-Parameter wird per Maschinendatum festgelegt. Aus Synchronaktionen werden R-Parameter angesprochen mit \$R oder \$R[i]. Sonst ...Rn oder R[n]	Zähler	r/w	r/w /4

Systemdaten

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu-griff TP	Zu-griff SA /SW
\$AN_SETUP_TIME	DOUBLE	IF \$AN_SETUP_TIME > 60000 GOTOF MARK01 Zeit seit dem letzten Steuerungshochlauf mit Default-Daten.	Minuten	R	r /5
\$AN_POWERON_TIME	DOUBLE	IF \$AN_POWERON_TIME == 480 GOTOF MARK02 Zeit seit dem letzten Steuerungs-Normalhochlauf.	Minuten	R	r /5
\$AN_NCK_VERSION	DOUBLE	NCK-Version: Ausgewertet wird nur der Vorkommaanteil der Gleitzahl, der Nachkommaanteil kann Kennungen für entwicklungsinterne Zwischenstände enthalten. Der Vorkommaanteil beinhaltet die offizielle Softwarestandskennung des NCK: Beispielsweise ist für den NCK-Stand 20.00.00 ist der Wert der Variablen 200000,0.	NCK-Version	R	r /6

Werkzeugdaten

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu-griff TP	Zu-griff SA /SW
\$A_TOOLMN[t]	INT	Magazin – Nummer von WZ t	T-Nummer	R	r /4
\$A_TOOLMLN[t]	INT	Magazin – Nummer von WZ t	T-Nummer	R	r /4
\$A_MONIFACT	REAL	Faktor für Standzeitüberwachung		R/W	r /4
\$AC_MONMIN	REAL	Verhältnis von Werkzeugüberwachungsistwert zu Sollwert. Schwelle für die Werkzeugsuchstrategie "nur Werkzeuge mit Istwert größer als Schwelle einwechseln"		R/W	r /5
\$A_DNO[i]	INT	Lesen einer von PLC vorgegebenen D-Nummer über VDI-Nahtstelle	Index	R	r /4

2.3 Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen

G-Gruppen

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu-griff TP	Zu-griff SA /SW
\$A_GG	INT	\$A_GG[n] Aktuelle G-Funktion einer Gruppe aus Synchronaktion lesen n: Nummer der G-Gruppe	wie PLC-Nahtstelle		r /5
\$P_ACTID[n]	BOOL	Modale Synchronaktion mit ID n aktiv, wenn TRUE n: 1 – 16	Synchronaktion mit ID	R	r /2
\$P_GG[n]	INT	aktuelle G-Funktion einer Gruppe aus TP lesen n: Nummer der G-Gruppe	wie PLC Nahtstelle	R	/2

Kanalzustände

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu-griff TP	Zu-griff SA /SW
\$AC_STAT	INT /4	Kanalzustand –1: ungültig 0: Kanal im Reset 1: Kanal unterbrochen 2: Kanal aktiv		R	r /4
\$AC_PROG	INT /4	Programmzustand –1: ungültig 0: Programm im Resetzustand 1: Programm gestoppt 2: Programm aktiv 3: Programm wartend 4: Programm unterbrochen		R	r /4
\$AC_SYNA_MEM	INT /4	Freispeicher für Bewegungssynchronaktionen zeigt an, wieviele Elemente des mit \$MC_MM_NUM_SYNC_ELEMENTS belegten-Speichers noch frei sind.		R	r /4
\$AC_IPO_BUF	INT /4	Füllstand des Interpolations-Puffers		R	r /4
\$AC_IW_STAT	INT /5	Stellungsinformation der Gelenke (transformationsspezifisch) für kart PTP Fahren		R	r /5
\$AC_IW_TU	INT /5	Stellungsinformation der Achsen (MCS) für kart PTP Fahren		R	r /5
\$A_PROBE[n]	INT /4	\$A_PROBE[1]: Zustand erster Meßtaster \$A_PROBE[2]: Zustand zweiter Meßtaster 0: nicht ausgelenkt 1: ausgelenkt	Nr. Taster	R	r
\$AC_MEA[n]	INT	Meßtaster hat geschaltet, wenn TRUE (1) 1 – MAXNUM_PROBE	Nr. Taster	R	r /4
\$AC_TRAFO	INT	Codenummer der aktiven Transformation entsprechend Maschinendatum \$MC_TRAFO_TYPE n	–	R	r /4
\$AC_LIFTFAST	INT	Schnellabheben: 0: Es war kein Rückhub aktiv 1: Es war Rückhub aktiv	–	R/W	r/w

2.3 Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen

ASUPs

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$AC_ASUP	INT /4	<p>Siehe auch: Literatur: /FB/, K1, (BAG, Kanal, Programmbetrieb)</p> <p>Anmerkungen: Grund der Aktivierung eines Asups. Akt. wg.: Aktivierung wegen ... Akt. durch: Aktivierung durch ... Forts.: Fortsetzungsmöglichkeit(n) ...</p> <p>BIT 0: Akt. wg.: Anwender-Interrupt "ASUP mit Blsync" (Satzsynchronisation), Akt. durch: Vdi-Signal, Dig.-Anal. Schnittstelle, Forts.: freiwählbar Reorg oder Ret</p> <p>BIT 1: Akt. wg.: Anwender-Interrupt "ASUP". (Für die Programm-Fortsetzung mit Repos wird die Position nach dem Satz, in dem gestoppt wurde, abgespeichert.) Akt. durch: Vdi-Signal, Dig.-Anal. Schnittstelle Forts.: freiwählbar Reorg oder Ret</p> <p>BIT 2: Akt. wg.: Anwender-Interrupt "ASUP aus Kanalzustand Ready", Akt. durch: Vdi-Signal, Dig.-Anal. Schnittstelle Forts.: freiwählbar Reorg oder Ret</p> <p>BIT 3: Akt. wg.: Anwender-Interrupt "ASUP in einer Handbetriebsart und Kanalzustand nicht READY" Akt. durch: Vdi-Signal, Dig.-Anal. Schnittstelle Forts. durch: freiwählbar Reorg oder Ret</p> <p>BIT 4: Akt. wg.: Anwender-Interrupt "ASUP". (Für die Programm-Fortsetzung mit Repos wird die aktuelle Position beim Auftreten des Interrupts abgespeichert). Akt. durch: Vdi-Signal, Dig.-Anal. Schnittstelle Forts. durch: freiwählbar Reorg oder Ret</p> <p>BIT 5: Akt. wg.: Abbrechen der Unterprogramm-wiederholung Akt. durch: Vdi-Signal Forts. durch: Einsatz des System Asup REPOS</p> <p>BIT 6: Akt. wg.: Aktivierung Decodier-Einzelsatz Akt. durch: Vdi-Signal (+BTSS) Forts. durch: Einsatz des System Asup REPOS</p> <p>BIT 7: Akt. wg.: Aktivierung Restweglöschen Akt. durch: Vdi-Signal Forts. durch: Einsatz des System Asup Ret</p> <p>BIT 8: Akt. wg.: Aktivierung Achssynchronisation Akt. durch: Vdi-Signal Forts. durch: Einsatz des System Asup REPOS</p> <p>BIT 9: Akt. wg.: Betriebsartenwechsel Akt. durch: Vdi-Signal Forts. durch: Einsatz des System Asup REPOS oder RET (siehe MD.)</p>		R	r /4

2.3 Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$AC_ASUP ff.	INT /4	BIT 10: Akt. wg.: Programmfortsetzung unter TeachIn bzw. nach TeachIn–Deaktivierung Akt. durch: Vdi–Signal Forts. durch: Einsatz des System Asup Ret BIT 11: Akt. wg.: Overstore Anwahl Akt. durch: Pi–Dienst Forts. durch: Einsatz des System Asup REPOS BIT 12: Akt. wg.: Alarm mit Reaktion Korrektursatz mit Repos Akt. durch: Intern Forts. durch: Einsatz des System Asup REPOS BIT 13: Akt. wg.: Rückzugbewegung bei G33 und Stop Akt. durch: Intern Forts. durch: Einsatz des System Asup Ret BIT 14: Akt. wg.: Aktivierung von Probelauf Vorschub Akt. durch: Vdi–Signal Forts. durch: Einsatz des System Asup REPOS BIT 15: Akt. wg.: Deaktivierung von Probelauf Vorschub Akt. durch: Vdi–Signal Forts. durch: Einsatz des System Asup REPOS BIT 16: Akt. wg.: Aktivierung von Satzunterdrückung Akt. durch: Vdi–Signal Forts. durch: Einsatz des System Asup REPOS BIT 17: Akt. wg.: Deaktivierung von Satzunterdrückung Akt. durch: Vdi–Signal Forts. durch: Einsatz des System Asup REPOS BIT 18: Akt. wg: Maschinendaten–wirksam setzen Akt. durch: Pi–Dienst Forts. durch: Einsatz des System Asup REPOS Bit 19: Akt. wg: Werkzeugkorrektur wirksam setzen Akt. durch: Pi–Dienst "_N_SETUDT" Forts. durch: Einsatz des System Asup REPOS Bit 20: Akt. wg: SystemAsup nachdem Suchlauf typ SERUPRO das Suchziel erreicht hat. Akt. durch: Pi–Di. "_N_FINDBL" Parameter == 5 Forts. durch: Einsatz des System Asup REPOS		R	r /4

Komandos an / von Kanal (Diagnose)

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$A_PROTO	BOOL /4	Protokollierfunktion für den ersten User aktivieren / deaktivieren 0: ausschalten 1: einschalten		R/W	r/w
\$A_PROTOD	BOOL /4	Protokollierfunktion für einen User aktivieren / deaktivieren 0: ausschalten 1: einschalten		R/W	r/w

2.3 Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen

Ein-/ Ausgänge

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu-griff TP	Zu-griff SA /SW
\$A_IN[n]	BOOL	digitaler Eingang der NC	Nr. Eingang	R	r
\$A_OUT[n]	BOOL	digitaler Ausgang der NC	Nr. Ausgang	R/w	r/w
\$A_INA[n]	DOUBLE	analoger Eingang der NC	Nr. Eingang	R	r
\$A_OUTA[n]	DOUBLE	analoger Ausgang der NC Beim Schreiben wird der Wert erst mit dem nächsten Ipo-Takt wirksam und kann dann wieder zurück gelesen werden.	Nr. Ausgang	R/w	r/w
\$A_INCO[n]	BOOL	Comparator-Eingang	Nr. Eingang	R	r

Schreiben und Lesen von PLC-Variablen

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu-griff TP	Zu-griff SA /SW
\$A_DBB[n]	INT /4	Datenbyte (8Bit) von/an PLC lesen/schreiben	Offset im E/A-Bereich	R/w	r/w
\$A_DBW[n]	INT /4	Datenwort (16Bit) von/an PLC lesen/schreiben	Offset im E/A-Bereich	R/w	r/w
\$A_DBD[n]	INT /4	Datendoppelwort (32Bit) von/an PLC lesen/schreiben	Offset im E/A-Bereich	R/w	r/w
\$A_DBR[n]	DOUBLE /4	Realdaten (32Bit) von/an PLC lesen/schreiben	Offset im E/A-Bereich	R/w	r/w

Linkvariablen

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu-griff TP	Zu-griff SA /SW
\$A_DLB[n]	INT /5	Datenbyte (8Bit) von/an NCU-Link lesen/schreiben	Positionsoffset im Link-Speicher	R/w	r/w
\$A_DLW[n]	INT /5	Datenwort (16Bit) von/an NCU-Link lesen/schreiben	Positionsoffset im Link-Speicher	R/w	r/w
\$A_DLD[n]	INT /5	Datendoppelwort (32Bit) von/an NCU-Link lesen/schreiben	Positionsoffset im Link-Speicher	R/w	r/w

2.3 Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$A_DLR[n]	DOUBLE /5	Real Daten (32Bit) von/an NCU-Link lesen/ schreiben	Position- soffset im Link- Speicher	R/w	r/w
\$A_LINK_TRANS _RATE	INT /5	Anzahl Bytes, die noch im aktuellen Ipo-Takt über die NCU-Link-Kommunikation übertragen werden können.	–	r/	r/

Direkt PLC_IO

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$A_PBB_IN[n]	INT /5	Datenbyte (8Bit) direkt von PLC-IO lesen	Position- soffset im PLC- Ein- gangs- Bereich	R/	r/
\$A_PBW_IN[n]	INT /5	Datenwort (16Bit) direkt von PLC-IO lesen	Position- soffset im PLC- Ein- gangs- Bereich	R/	r/
\$A_PBD_IN[n]	INT /5	Datendoppelwort (32Bit) direkt von PLC-IO le- sen	Position- soffset im PLC-Ein- gangs-B ereich	R/	r/
\$A_PBR_IN[n]	DOUBLE /5	Real Daten (32Bit) direkt auf PLC-IO lesen	Position- soffset im PLC-Ein- gangs- Bereich	R/w	r/w
\$A_PBB_OUT[n]	INT /5	Datenbyte (8Bit) direkt auf PLC-IO schreiben	Position- soffset im PLC- Aus- gangs- Bereich	R/w	r/w
\$A_PBW_OUT[n]	INT /5	Datenwort (16Bit) direkt auf PLC-IO schreiben	Position- soffset im PLC- Aus- gangs- Bereich	R/w	r/w

2.3 Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$A_PBD_OUT[n]	INT /5	Datendoppelwort (32Bit) direkt auf PLC-I/O schreiben	Position- soffset im PLC- Aus- gangs- Bereich	R/w	r/w
\$A_PBR_OUT[n]	DOUBLE /5	Real Daten (32Bit) direkt auf PLC-I/O schreiben	Position- soffset im PLC- Aus- gangs- Bereich	R/w	r/w

Werkzeugverwaltung

Literatur: /FBW/, Werkzeugverwaltung

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$AC_TC_FCT	INT /5	Kommandonummer Diese spezifiziert, welcher Vorgang gewünscht wird.	–	R/	r/
\$AC_TC_STATUS	INT /5	Status, in dem sich das Kommando – zu lesen über \$AC_TC_FCT – befindet.	–	R/	r/
\$AC_TC_THNO	INT /5	Nummer des Werkzeughalters (im spez. die Spindelnr.) auf den das neue Werkzeug eingewechselt werden soll.	–	R/	r/
\$AC_TC_TNO	INT /5	NCK-interne T-Nummer des neuen (einzuschelnden) Werkzeugs. 0: es gibt kein neues Werkzeug.	–	R/	r/
\$AC_TC_MFN	INT /5	Quell-Magazinnnummer des neuen Werkzeugs. 0: es gibt kein neues Werkzeug.	–	R/	r/
\$AC_TC_LFN	INT /5	Quell-Platznummer des neuen Werkzeugs. 0: es gibt kein neues Werkzeug.	–	R/	r/
\$AC_TC_MTN	INT /5	Ziel-Magazinnnummer des neuen Werkzeugs. 0: es gibt kein neues Werkzeug.	–	R/	r/
\$AC_TC_LTN	INT /5	Ziel-Platznummer des neuen Werkzeugs. 0: es gibt kein neues Werkzeug.	–	R/	r/
\$AC_TC_MFO	INT /5	Quell-Magazinnnummer des alten (auszuwechselnden) Werkzeugs. 0: es gibt kein altes Werkzeug.	–	R/	r/
\$AC_TC_LFO	INT /5	Quell-Platznummer des alten (auszuwechselnden) Werkzeugs. 0: es gibt kein altes Werkzeug.	–	R/	r/
\$AC_TC_MTO	INT /5	Ziel-Magazinnnummer des alten (auszuwechselnden) Werkzeugs. 0: es gibt kein altes Werkzeug.	–	R/	r/
\$AC_TC_LTO	INT /5	Ziel-Platznummer des alten (auszuwechselnden) Werkzeugs. 0: es gibt kein altes Werkzeug.	–	R/	r/

2.3 Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen

Zeiten

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$A_YEAR	INT	Systemzeit Jahr		R	r /4
\$A_MONTH	INT	Systemzeit Monat		R	r /4
\$A_DAY	INT	Systemzeit Tag		R	r /4
\$A_HOUR	INT	Systemzeit Stunde		R	r /4
\$A_MINUTE	INT	Systemzeit Minute		R	r /4
\$A_SECOND	INT	Systemzeit Sekunde		R	r /4
\$A_MSECOND	INT	Systemzeit Millisekunde		R	r /4
\$AC_TIME	DOUBLE	Zeit vom Satzanfang in Sekunden		R	r /4
\$AC_TIMEC	DOUBLE	Zeit vom Satzanfang in Interpolationstakten		R	r /4
\$AC_TIMER[n]	DOUBLE /4	Timer – Einheit in Sekunden. Die Zeit wird intern gerastert in Vielfachen des Interpolationstaktes gezählt. Das Hochzählen der Zeitvariable wird gestartet durch die Wertzuweisung \$AC_TIMER[n]=<startwert>. Das Hochzählen einer Zeitvariable wird gestoppt durch Zuweisung eines negativen Wertes: \$AC_TIMER[n]=-1. Der aktuelle Zeitwert kann bei laufender oder gestoppter Zeitvariable gelesen werden. Nach dem Stoppen der Zeitvariable durch Zuweisung von -1 bleibt der zuletzt aktuelle Zeitwert stehen und kann weiterhin gelesen werden. Die Dimesion wird über das MD 28258: MM_NUM_AC_TIMER festgelegt.	Zähler	R/W	r/w

2.3 Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen

Bahnbewegung

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$AC_PATHN	DOUBLE	Normierter Bahnparameter, Wert zwischen 0=Satzanfang und 1=Satzende		R	r
\$AC_DTBW	DOUBLE	Geometrischer Abstand vom Satzanfang im Werkstückkoordinatensystem. Für die Abstandsberechnung ist allein die programmierte Position maßgeblich. Falls die Achse Koppelachse ist, bleibt der aus der Achskopplung resultierende Positionsanteil hier unberücksichtigt.		R	r
\$AC_DTBB	DOUBLE	Geometrischer Abstand vom Satzanfang im Basiskoordinatensystem. Für die Abstandsberechnung ist allein die programmierte Position maßgeblich. Falls die Achse Koppelachse ist, bleibt der aus der Achskopplung resultierende Positionsanteil hier unberücksichtigt.		R	r
\$AC_DTEW	DOUBLE	Geometrischer Abstand vom Satzende im Werkstückkoordinatensystem. Für die Abstandsberechnung ist allein die programmierte Position maßgeblich. Falls die Achse Koppelachse ist, bleibt der aus der Achskopplung resultierende Positionsanteil hier unberücksichtigt.		R	r
\$AC_DTEB	DOUBLE /3	Geometrischer Abstand vom Satzende im Basiskoordinatensystem. Für die Abstandsberechnung ist allein die programmierte Position maßgeblich. Falls die Achse Koppelachse ist, bleibt der aus der Achskopplung resultierende Positionsanteil hier unberücksichtigt.		R	r
\$AC_PLTBB	DOUBLE /3	Bahnweg vom Satzanfang im Basiskoordinatensystem Die Variable ist nur aus Synchronaktionen zugreifbar		R	r
\$AC_PLTEB	DOUBLE	Bahnweg zum Satzende im Basiskoordinatensystem Die Variable ist nur aus Synchronaktionen zugreifbar		R	r
\$AC_DELT	DOUBLE	Restweg Bahn im Werkstückkoordinatensystem nach Restweglöschen bei Bewegungssynchronaktionen		R	r
\$P_APDV	BOOL	liefert TRUE, wenn die mit \$P_APR[X] bzw. \$P_AEP[X] lesbaren Positionswerte (Aufstartpunkt bzw. Konturpunkt beim Weichen An- und Abfahren) gültig sind.		R	r /4

2.3 Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen

**Geschwindigkeiten
kanalspezifisch**

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$P_F	DOUBLE	Zuletzt programmierter Bahnvorschub		R	r
\$AC_OVR	DOUBLE	Bahnoverride für Synchronaktionen: Multiplikative Overridekomponente, wirkt zusätzlich zu Bedien-OVR, programmierten OVR und transformatorischen OVR. Der Gesamtfaktor bleibt jedoch begrenzt auf 200%. Muß in jedem Interpolationstakt neu geschrieben werden, sonst wirkt der Wert 100%. Mit \$AA_OVR[S1] wird der Spindeloverride verändert. Der durch die Maschinendaten MD 12100: OVR_FACTOR_LIMIT_BIN, MD 12030: OVR_FACTOR_FEEDRATE[30], MD 12010: OVR_FACTOR_AX_SPEED[30], festgelegte Override wird nicht überschritten		R/W	r/w /4
\$AC_VC	DOUBLE	Additive Bahnvorschubkorrektur für Synchronaktionen. Der Korrekturwert wirkt nicht bei G0, G33, G331, G332 und G63. Der Korrekturwert muß in jedem Ipotakt neu geschrieben werden, sonst wirkt der Wert 0. Bei Override 0 wird der Korrekturwert unwirksam, sonst wirkt der Override nicht auf den Korrekturwert. Der Gesamt-vorschub kann durch den Korrekturwert nicht negativ werden. Nach oben wird so begrenzt, daß die maximalen Achsgeschwindigkeiten und Beschleunigungen nicht überschritten werden. Die Berechnung der anderen Vorschubkomponenten wird nicht durch \$AC_VC beeinflusst. Die durch die Maschinendaten MD 12100: OVR_FACTOR_LIMIT_BIN, MD 12030: OVR_FACTOR_FEEDRATE[30], MD 12010: OVR_FACTOR_AX_SPEED[30], MD 12070: OVR_FACTOR_SPIND_SPEED festgelegten Overridewerte werden nicht überschritten. Die additive Vorschubkorrektur wird so begrenzt, daß der resultierende Vorschub den maximalen Overridewert des programmierten Vorschubs nicht überschreitet.		R/W	r/w /4
\$AC_VACTB	DOUBLE	Bahngeschwindigkeit im Basiskoordinatensystem		R	r
\$AC_VACTW	DOUBLE	Bahngeschwindigkeit im Werkstückkoordinatensystem		R	r

Spindeldaten

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$AA_S[n]	DOUBLE /4	Spindel-Istdrehzahl Das Vorzeichen entspricht der Drehrichtung n: Spindelnummer, 0 ... max. Spindelnummer	Spindel Nr.	RS	r /4
\$AC_CONSTCUT_S[n]	DOUBLE /6	Aktuelle konstante Schnittgeschwindigkeit. n: Spindelnummer, 0 ... max. Spindelnummer	Spindel Nr.	RS	r /6

2.3 Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$AC_SDIR[n]	INT /3	zur Zeit aktive Spindeldrehrichtung 3: Spindeldrehrichtung rechts, 4: Spindeldrehrichtung links, 5: Spindel Halt n: Spindelnummer, 0 ... max. Spindelnummer	Spindel Nr.	RS	r /3
\$AC_SMODE[n]	INT /3	zur Zeit aktive Spindelbetriebsart: 0: keine Spindel im Kanal vorhanden 1: Drehzahlsteuerbetrieb 2: Positionierbetrieb 3: Synchronbetrieb 4: Achsbetrieb n: Spindelnummer, 0 ... max. Spindelnummer	Spindel Nr.	RS	r /3
\$AC_SGEAR[n]	INT /5	zur Zeit aktive Getriebestufe 1: 1. Getriebestufe ist aktiv 2: 2. Getriebestufe ist aktiv 3: 3. Getriebestufe ist aktiv 4: 4. Getriebestufe ist aktiv 5: 5. Getriebestufe ist aktiv n: Spindelnummer, 0 ... max. Spindelnummer	Spindel Nr.	RS	r /5
\$AC_MSNUM	INT /3	Gibt die Nummer der aktuellen Masterspindel zurück: 0: keine Spindel vorhanden 1..n: Nummer der Masterspindel		RS	r /3
\$AC_MTHNUM	INT /5	Gibt die Nummer der aktuellen Master-WZ-Halter zurück: 0: kein Master-WZ-Halter vorhanden 1..n: Nummer des Master-WZ-Halter		RS	r /5

Polynomwerte für Synchronaktionen

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$AC_FCTLL, \$AC_FCTLL[j]	DOUBLE /4	Untere Grenze des Polynoms für Synchronaktionen (SYNFCT) i: 1–3, Auswertefunktion FCTDEF 1 – 3 j: Polynomnummer		R/W	r/w /4
\$AC_FCTUL, \$AC_FCTUL[j]	DOUBLE /4	Oberer Grenze des Polynoms für Synchronaktionen (SYNFCT) i: 1–3, Auswertefunktion FCTDEF 1 – 3 j: Polynomnummer		R/W	r/w /4
\$AC_FCTIC[n], \$AC_FCT0[n]	DOUBLE /(4)	i: 1 – 3, Polynome 1 bis 3; Koeffizienten n: 0 – 3 a ₀ –Koeffizient für Polynom n		R/W	r/w /4
\$AC_FCT1[n]	DOUBLE /(4)	a ₁ –Koeffizient für Polynom n		R/W	r/w /4
\$AC_FCT2[n]	DOUBLE /(4)	a ₂ –Koeffizient für Polynom n		R/W	r/w /4
\$AC_FCT3[n]	DOUBLE /(4)	a ₃ –Koeffizient für Polynom n		R/W	r/w /4

2.3 Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen

Kanalzustände

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$AC_ALARM_STAT	INT /5	(Ausgewählte) Alarmreaktionen für Synchronaktionen (SYNFCT) Bit 2 = 1 NOREADY (aktive Schnellbremsung und Wegnahme der Reglerfreigabe) Bit 6 = 1 STOPBYALARM (Rampenstop aller Kanal-Achsen) Bit 9 = 1 SETVDI (VDI Nahtstellensignal Alarm wird gesetzt) Bit 13 = 1 FOLLOWUPBYALARM (Nachführen)	–	R	r /5
\$AN_ESR_TRIGGER	BOOL /5	\$AN_ESR_TRIGGER = 1 Auslösung des "Erweiterten Stillsetzen und Rückziehens"	–	R/W	r/w /5
\$AC_ESR_TRIGGER	BOOL /5	\$AC_ESR_TRIGGER = 1 Auslösung des "NC-geführten ESR"	–	R/W	r/w /5
\$AC_OPERATING_TIME	DOUBLE /5	IF \$AC_OPERATING_TIME < 12000 GOTOB STARTMARK Gesamt-Laufzeit von NC-Programmen in der Betriebsart Automatik (in Sekunden)	–	R	r /5
\$AC_CYCLE_TIME	DOUBLE /5	IF \$AC_CYCLE_TIME > 2400 GOTOF ALARM01 Laufzeit des angewählten NC-Programms (in Sekunden)	–	R	r /5
\$AC_CUTTING_TIME	DOUBLE /5	IF \$AC_CUTTING_TIME > 6000 GOTOF ACT_M06 Werkzeug-Eingriffszeit (in Sekunden)	–	R	r /5
\$AC_REQUIRED_PARTS	DOUBLE /5	\$AC_REQUIRED_PARTS = ACTUAL_LOS Definition der Anzahl benötigter Werkstücke (Werkstück-Soll), z.B. für Definition einer Losgröße, einer Tagesproduktion ...	–	R/W	r/w /5
\$AC_TOTAL_PARTS	DOUBLE /5	IF \$AC_TOTAL_PARTS > SERVICE_COUNT GOTOF MARK_END Gesamtzeit aller hergestellten Werkstücke	–	R/W	r/w /5
\$AC_ACTUAL_PARTS	DOUBLE /5	IF \$AC_ACTUAL_PARTS == 0 GOTOF NEW_RUN Anzahl der aktiv hergestellten Werkstücke (Werkstück-Ist). Bei \$AC_ACTUAL_PARTS == \$AC_REQUIRED_PARTS wird automatisch \$AC_ACTUAL_PARTS = 0.	–	R/W	r/w /5
\$AC_SPECIAL_PARTS	DOUBLE /5	\$AC_SPECIAL_PARTS = R20 Anzahl der nach Anwender-Strategie gezählten Werkstücke. Ohne interne Beeinflussung.	–	R/W	r/w /5
\$AC_G0MODE	INT /6	Interpolationsverhalten bei G0 Mode 0: G0 aktiv 1: G0 und Lineare Interpolation aktiv 2: G0 und Nicht-Lineare Interpolation aktiv Das Verhalten der Bahnachse bei G0 ist vom Maschinendatum MD 20730: G0_LINEAR_MODE (Siemens-Mode) bzw. Maschinendatum MD 20732: EXTERN_G0_LINEAR_MODE (ISO-Mode) abhängig. Bei Linear Interpolation verfahren die Bahnachsen gemeinsam. Bei Nicht-Linear Interpolation werden die Bahnachsen als Positionierachsen verfahren.	–	R	r /6.1
\$AC_MEAS_LATCH	DOUBLE /6	\$AC_MEAS_LATCH[0] = 1 1. Messpunkt mit Achsistwerten beschreiben. 0: entspricht 1. Messpunkt, .., 3: 4. Messpunkt	Messpunkt	R/W	r/w /6.1

2.3 Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen

Positionen

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$AA_IW[X]	DOUBLE	Istwert im Werkstückkoordinatensystem (WKS)	Achse	R	r
\$AA_IEN[X]	DOUBLE /5	Istwert im einstellbaren Nullpunkt-Koordinatensystem (ENS).	Achse	R	r /5
\$AA_IBN[X]	DOUBLE /5	Istwert im Basis-Nullpunkt-Koordinatensystem (BNS).		R	r /5
\$AA_IB[X]	DOUBLE	Istwert im Basiskoordinatensystem (BKS)	Achse	R	r
\$AA_IM[X]	DOUBLE	Istwert im Maschinenkoordinatensystem (MKS)	Achse	R	r

Teilungsachsen

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$AA_ACT_IN- DEX_AX_POS_NO[X]	INT /5	0: keine Teilungsachse, damit keine Teilungsposition verfügbar. > 0: Nummer der zuletzt erreichten bzw. überfahrenen Teilungsposition		R	r /5
\$AA_PROG_IN- DEX_AX_POS_NO[X]	INT /5	0: keine Teilungsachse, damit keine Teilungsposition verfügbar oder die Teilungsachse fährt derzeit keine Teilungsposition an > 0: Nummer der programmierten Teilungsposition		R	r /5

Gebergrenzfrequenz

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$AA_ENC_ACTIVE[X]	BOOL /4	Aktives Meßsystem arbeitet unterhalb der Gebergrenzfrequenz (gültige Werte)	Achse	R	r /4
\$AA_ENCi_ACTIVE[X]	BOOL /4	i: 1 – 2 Gebernummer; Meßsystem i arbeitet unterhalb der Gebergrenzfrequenz (gültige Werte)	Achse	R	r /4

2.3 Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen

Geberwerte

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$VA_IM[X]	DOUBLE /4	Endocder-Istwert im Maschinenkoordinatensystem (gemessen aktives Meßsystem), Istwert-Kompensationen sind korrigiert (Spindelsteigungs-Fehlerkompensation, Losekompensation, Quadrantenfehlerkompensation). Eine Modulo-Wandlung findet nicht statt.	Achse	R	r /4
\$VA_IM1[X]	DOUBLE /4	Istwert im Maschinenkoordinatensystem (gemessen Encoder 1), Kompensationen sind korrigiert	Achse	R	r /4
\$VA_IM2[X]	DOUBLE /4	Istwert im Maschinenkoordinatensystem (gemessen Encoder 2), Kompensationen sind korrigiert	Achse	R	r /4
\$AA_MW[X]	DOUBLE	Meßwert im Werkstückkoordinatensystem	Achse	R/W	r/w
\$AA_MM[X]	DOUBLE	Meßwert im Maschinenkoordinatensystem	Achse	R/W	r/w /4
\$AA_MWi[X]	DOUBLE /4	Meßergebnis achsiales Messen i: 1 –4 für Triggerereignis 1 – 4	Achse	R/W	r/w

Axiales Messen

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$AA_MMi[X]	DOUBLE /4	Meßergebnis achsiales Messen i: 1 –4 für Triggerereignis 1 – 4	Achse	R/W	r/w
\$AA_MEAACT[X]	BOOL /4	Wert ist genau dann TRUE (1), wenn axiales Messen aktiv für Achse X	Achse	R	r /4

2.3 Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen

Verschiebungen

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$AC_DRF[X]	DOUBLE	DRF-Verschiebung	Achse	R	r
\$AC_PRESET[X]	DOUBLE	Letzter vorgegebener Preset-Wert	Achse	R	r
\$AA_MEAS_P1_VALID[X]	INT /6	\$AA_MEAS_P1_VALID[X] = 1 1. Messpunkt mit Achsistwert beschreiben	Achse	R/W	r/w /6.1
\$AA_MEAS_P2_VALID[X]	INT /6	\$AA_MEAS_P2_VALID[X] = 1 2. Messpunkt mit Achsistwert beschreiben	Achse	R/W	r/w /6.1
\$AA_MEAS_P3_VALID[X]	INT /6	\$AA_MEAS_P3_VALID[X] = 1 3. Messpunkt mit Achsistwert beschreiben	Achse	R/W	r/w /6.1
\$AA_MEAS_P4_VALID[X]	INT /6	\$AA_MEAS_P4_VALID[X] = 1 4. Messpunkt mit Achsistwert beschreiben	Achse	R/W	r/w /6.1
\$AA_OFF[X]	DOUBLE	Überlagerte Bewegung für die programmierte Achse	Achse	R/W	r/w
\$AA_OFF_LIMIT[X]	INT /4	Grenzwert für die achsiale Korrektur \$AA_OFF[X] 0: Grenzwert nicht erreicht 1: Grenzwert in positiver Achsrichtung erreicht -1: Grenzwert in negativer Achsrichtung erreicht	Achse	R	r
\$AA_OFF_VAL[X]	DOUBLE	\$AA_OFF_VAL[X] Integrierter Wert der überlagerten Bewegung für eine Achse. Eine überlagerte Bewegung kann mit Hilfe des negativen Wertes dieser Variable wieder rückgängig gemacht werden. z.B. \$AA_OFF[Achse] = -\$AA_OFF_VAL[Achse]	Achse	R	r /5
\$AC_RETPOINT[X]	DOUBLE	Rücksetzpunkt an der Kontur für das Wiederanfahren	Achse	R	r /4
\$AA_SOFTENDP[X]	DOUBLE	Software-Endlage, positive Richtung	Achse	R	r /4
\$AA_SOFTENDN[X]	DOUBLE	Software-Endlage, negative Richtung	Achse	R	r /4

2.3 Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen

Axiale Wege

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu-griff TP	Zu-griff SA /SW
\$AA_DTBW[X]	DOUBLE	axialer Weg vom Satzanfang im Werkstückkoordinatensystem für Positionier- und Synchronachsen bei Bewegungssynchronaktionen. Für die Wegberechnung ist allein die programmierte Position maßgeblich. Falls die Achse Koppelachse ist, bleibt der aus der Achskopplung resultierende Positionsanteil hier unberücksichtigt.	Achse	R	r
\$AA_DTBB	DOUBLE	axialer Weg vom Satzanfang im Basiskoordinatensystem für Positionier- und Synchronachsen bei Bewegungssynchronaktionen. Für die Wegberechnung ist allein die programmierte Position maßgeblich. Falls die Achse Koppelachse ist, bleibt der aus der Achskopplung resultierende Positionsanteil hier unberücksichtigt.	Achse	R	r
\$AA_DTEW	DOUBLE	axialer Weg zum Satzende im Werkstückkoordinatensystem für Positionier- und Synchronachsen bei Bewegungssynchronaktionen. Für die Wegberechnung ist allein die programmierte Position maßgeblich. Falls die Achse Koppelachse ist, bleibt der aus der Achskopplung resultierende Positionsanteil hier unberücksichtigt.	Achse	R	r
\$AA_DTEB	DOUBLE	axialer Weg zum Satzende im Basiskoordinatensystem für Positionier- und Synchronachsen bei Bewegungssynchronaktionen. Für die Wegberechnung ist allein die programmierte Position maßgeblich. Falls die Achse Koppelachse ist, bleibt der aus der Achskopplung resultierende Positionsanteil hier unberücksichtigt.	Achse	R	r

Pendeln

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu-griff TP	Zu-griff SA /SW
\$AA_DTEPW	DOUBLE	axialer Restweg für Zustellung Pendeln im Werkstückkoordinatensystem	Achse	R	r
\$AA_DTEPB	DOUBLE	axialer Restweg für Zustellung Pendeln im Basiskoordinatensystem	Achse	R	r
\$AA_OSCILL_REVERSE_POS1[X]	DOUBLE	aktuelle Umkehrposition 1 für Pendeln In Synchronaktionen wird der Settingdatenwert \$SA_OSCILL_REVERSE_POS1 online ausgewertet	Achse	R	r
\$AA_OSCILL_REVERSE_POS2[X]	DOUBLE	aktuelle Umkehrposition 2 für Pendeln In Synchronaktionen wird der Settingdatenwert \$SA_OSCILL_REVERSE_POS2 online ausgewertet	Achse	R	r
\$AA_DELT	DOUBLE	axialer Restweg im Werkstückkoordinatensystem nach axialem Restweglöschen bei Bewegungssynchronaktionen	Achse	R	r

2.3 Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen

**Geschwindigkeiten
achsenspezifisch**

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$AA_OVR[X]	DOUBLE	axialer Override für Bewegungssynchronaktionen. Multiplikative Overridekomponente, wirkt zusätzlich zu Bedien-OVR, programmierten OVR und transformatorischen OVR, der Gesamtfaktor bleibt jedoch begrenzt auf max. 200%. Muß in jedem Ipo-Takt neu geschrieben werden, sonst wirkt der Wert 100%. Mit \$AA_OVR[S1] wird der Spindeloverride verändert. Der durch die Maschinendaten MD 12100: OVR_FACTOR_LIMIT_BIN, MD 12030: OVR_FACTOR_FEEDRATE[30], MD 12010: OVR_FACTOR_AX_SPEED[30], \$AA_OVR_FACTOR_SPIND_SPEED festgelegte Override wird nicht überschritten.	Achse	R/W	r/w /4
\$AA_VC[X]	DOUBLE	Additive achsiale Vorschubkorrektur für Bewegungssynchronaktionen. Der Korrekturwert muß in jedem Ipo-Takt neu geschrieben werden, sonst wirkt der Wert 0. Bei Override 0 wird der Korrekturwert unwirksam, sonst wirkt der Override nicht auf den Korrekturwert. Der Gesamt-vorschub kann durch den Korrekturwert nicht negativ werden. Nach oben wird so begrenzt, daß die maximalen Achsgeschwindigkeiten und Beschleunigungen nicht überschritten werden. Die Berechnung der anderen Vorschubkomponenten wird nicht durch \$AA_VC beeinflusst. Die durch die Maschinendaten MD 12100: OVR_FACTOR_LIMIT_BIN, MD 12030: OVR_FACTOR_FEEDRATE[30], MD 12010: OVR_FACTOR_AX_SPEED[30], MD 12070: OVR_FACTOR_SPIND_SPEED festgelegte Overridewerte werden nicht überschritten. Die additive Vorschubkorrektur wird so begrenzt, daß der resultierende Vorschub den maximalen Overridewert des programmierten Vorschubs nicht überschreitet.	Achse	R/W	r/w /4
\$AA_VACTB[X]	DOUBLE	Achsgeschwindigkeit im Basiskoordinatensystem Die Variable ist nur aus den Synchronaktionen zugreifbar.	Achse	R	r
\$AA_VACTW[X]	DOUBLE	Achsgeschwindigkeit im Werkstückkoordinatensystem Die Variable ist nur aus den Synchronaktionen zugreifbar.	Achse	R	r
\$AA_VACTM[X]	DOUBLE	Achsgeschwindigkeit sollwertseitig im Maschinenkoordinatensystem. Lesbar auch für Tausch- und PLC-Achsen Die Variable ist nur aus den Synchronaktionen zugreifbar.	Achse	R	r /4
\$VA_VACTM[X]	DOUBLE	Achsgeschwindigkeit istwertseitig im Maschinenkoordinatensystem. Die Variable liefert einen undefinierten Wert, wenn die Gebergrenzfrequenz überschritten ist.	Achse	R	r /4

2.3 Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen

Antriebsdaten

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu-griff TP	Zu-griff SA /SW
\$AA_LOAD[X]	DOUBLE	Antriebsauslastung in % (nur bei 611D)	Achse	R	r
\$VA_LOAD[X]	DOUBLE	Antriebsauslastung in % (nur bei 611D)	Achse	R	r /5
\$AA_TORQUE[X]	DOUBLE	Antriebsmomentensollwert in Nm (nur bei 611D) Kraftistwert in N (nur bei 611D–HLA)	Achse	R	r
\$VA_TORQUE[X]	DOUBLE	Antriebsmomentensollwert in Nm (nur bei 611D) Kraftistwert in N (nur bei 611D–HLA)	Achse	R	r /5
\$AA_POWER[X]	DOUBLE	Antriebswirkleistung in W (nur bei 611D)	Achse	R	r
\$VA_POWER[X]	DOUBLE	Antriebswirkleistung in W (nur bei 611D)	Achse	R	r /5
\$AA_CURR[X]	DOUBLE	Stromistwert der Achse oder Spindel (nur bei 611D)	Achse	R	r
\$VA_CURR[X]	DOUBLE	Stromistwert der Achse oder Spindel (nur bei 611D)	Achse	R	r /5
\$VA_VAVELIFT[X]	DOUBLE	Ventilisthub in mm (nur bei 611D–Hydraulik)	Achse	R	r /5
\$VA_PRESSURE_A[X]	DOUBLE	Druck auf A–Seite des Zylinders in bar (nur bei 611D–Hydraulik)	Achse	R	r /5
\$VA_PRESSURE_B[X]	DOUBLE	Druck auf B–Seite des Zylinders in bar (nur bei 611D–Hydraulik)	Achse	R	r /5

Achszustände

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu-griff TP	Zu-griff SA /SW
\$AA_STAT[X]	INT /4	Achsstatus: 0: Kein Achsstatus verfügbar 1: Verfahrbewegung steht an 2: Achse hat lpo–Ende erreicht, nur für Achsen des Kanals 3: Achse in Position (Genauhalt Grob) für alle Achsen 4: Achse in Position (Genauhalt Fein) für alle Achsen	Achse	R	r /4
\$AA_REF[X]	INT /5	Achsstatus: 0: Achse ist nicht referiert 1: Achse ist referiert		R	r /5
\$AA_TYP[X]	INT /4	AchsTyp: 0: Achse in anderem Kanal 1: Kanalachse des eigenen Kanals 2: neutrale Achse 3: PLC–Achse 4: Pendelachse 5: neutrale Achse, die akt. in JOG verf. wird 6: Leitwertgekoppelte Folgeachse 7: Mitschleppen Folgeachse 8: Kommandoachse 9: Compile–Cyclen–Achse	Achse	R	r /4
\$AA_MASL_STAT[X]	INT 6	Aktueller Zustand einer Master–Slave Kopplung \$AA_MASL_STAT auf Wert = 0: Achse ist keine Slaveachse bzw. keine Kopplung ist aktiv. > 0: Kopplung aktiv, liefert die zugehörige Maschinenachsnnummer der Masterachse.	Slave-Achse	R	r /6

2.3 Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$AA_FXS[X]	INT 5	Status "Fahren auf Festanschlag" 0: Achse nicht im Anschlag 1: Anschlag wurde erfolgreich angefahren 2: Anfahren des Festanschlags fehlgeschlagen 3: Anwahl Fahren auf Festanschlag aktiv 4: Anschlag wurde erkannt 5: Abwahl Fahren auf Festanschlag aktiv	Achse	R/W	r /5
\$VA_TORQUE_AT_LIMIT[X]	INT 5	Status "Wirksames Moment entspricht der vorgegebenen Momentengrenze" 0: Momentengrenze noch nicht erreicht 1: Momentengrenze erreicht In digitalen Systemen 611D wird vom Antrieb der Status geliefert, ob die programmierte Momentengrenze erreicht ist.	Achse	R	r /5
\$AA_FOC[X]	INT 5	Status der Funktion "ForceControl" (FOC) 0: FOC nicht aktiv 1: FOC modal aktiv 2: FOC satzbezogen aktiv	Achse	R/W	r /5
\$AA_COUP_ACT[SPI(2)]	INT /4	Aktueller Kopplungszustand Folgespindel/Achse 0: Achse/Sp. hat keine Kopplung an eine LS/LA 3: Achse wird tangentiell nachgeführt 4: Synchronspindelkopplung 8: Achse wird mitgeschleppt 16: Folgeachse der Leitwertkopplung Die jeweiligen Werte gelten für eine Kopplung. Sind mehrere Kopplungen für die Folgeachse aktiv, dann wird dies durch die Summe der jeweiligen Zahlenwerte repräsentiert.	Folge- spindel/ Achse	R	r /5

Elektronisches Getriebe 1

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$AA_EG_SYNFA[a]	DOUBLE /5	Synchronposition der Folgeachse a: Folgeachse	Fol- geachse	R	r /5
\$AA_EG_NUM_LA[a]	INT /5	Anzahl der mit EGDEF spezifizierten Leitachsen a: Folgeachse	Fol- geachse	R	r /5
\$AA_EG_SYNCDIFF[a]	DOUBLE /5	Synchronlaufdifferenz a: Folgeachse	Fol- geachse	R	r /5
\$AA_EG_AX[n,a]	AXIS /5	Bezeichner für die n-te Leitachse n: Index für Leitachse a: Folgeachse	Fol- geachse	R	r /5

2.3 Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen

Leitwertkopplung

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$AA_LEAD_SP[LW]	DOUBLE /4	simulierterer Leitwert – Position	Leitwert	R/W	r/w
\$AA_LEAD_SV[LW]	DOUBLE /4	simulierterer Leitwert – Geschwindigkeit	Leitwert	R/W	r/w
\$AA_LEAD_P_TURN[LW]	DOUBLE /4	aktueller Leitwert – Positionsanteil, der durch Modulareduktion verlorengeht. Die tatsächliche Leitwert-Position (mit der die Steuerung intern rechnet) ist \$AA_LEAD_P[LW] + \$AA_LEAD_P_TURN[LW]. Wenn LW eine Moduloachse ist, ist \$AA_LEAD_P_TURN ein ganzzahliges Vielfaches von \$MA_MODULO_RANGE. Wenn LW keine Moduloachse ist, ist \$AA_LEAD_P_TURN stets 0. Beispiel1: \$MA_MODULO_RANGE[LW] = 360 \$AA_LEAD_P[LW] = 290 \$AA_LEAD_P_TURN[LW] = 720 Die tatsächliche Leitwert-Position (mit der die Steuerung intern rechnet) ist 1010. Beispiel_2: \$MA_MODULO_RANGE[LW] = 360 \$AA_LEAD_P[LW] = 290 \$AA_LEAD_P_TURN[LW] = -360 Die tatsächliche Leitwert-Position (mit der die Steuerung intern rechnet) ist -70.	Leitwert	R	r /4
\$AA_LEAD_P[LW]	DOUBLE /4	aktueller Leitwert – Position (modulo reduziert) Wenn LW eine Moduloachse ist, gilt stets $0 \leq \$AA_LEAD_P[LW] \leq \$MA_MODULO_RANGE[LW]$	Leitwert	R	r /4
\$AA_LEAD_V[LW]	DOUBLE /4	aktueller Leitwert – Geschwindigkeit	Leitwert	R	r /4
\$AA_SYNC[FA]	INT /4	Kopplungszustand der Folgeachse bei Leitwertkopplung 0: keine Synchronität 1: Synchronlauf Grob 2: Synchronlauf Fein 3: Grob und Fein	Folgeachse	R	r /4

Synchronspindel

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$P_COUP_OFFSETS[S2]	DOUBLE	Programmierter Offset der Synchronspindel	Folgespindel	R	r /6
\$AA_COUP_OFFSETS[S2]	DOUBLE /2	Positionsoffset für Synchronspindel sollwertseitig	Folgespindel	R	r /4
\$VA_COUP_OFFSETS[SPI(2)]	DOUBLE /2	Positionsoffset für Synchronspindel istwertseitig	Folgespindel	R	r /4

2.3 Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen

Safety Integrated 1

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$VA_IS[X]	DOUBLE /3	sichere Istposition (SISITEC)	Achse	R	r /4
\$AA_SCTTRACE[X]	BOOL /4	\$AA_SCTTRACE[X] = 1 Schreiben: IPO-Trigger für Servo-Trace auslösen. 0: keine Aktion 1: Trigger auslösen Lesen: stets Wert 0, da das selbstlöschend Trig- gerbit aus der Schnittstelle zurückgelesen wird. 0: aktueller Wert (kein Status)	Achse	R/W	r /4
\$VA_DPE[X1]	BOOL /5	Status der Leistungsfreigabe einer Maschinen- achse (611D und 611D-Hydraulik) FALSE: keine Leistungsfreigabe TRUE: Leistungsfreigabe vorhanden	Masch.- Achse	R/	r /5
\$AA_ACC	DOUBLE /5	Aktuellen Beschleunigungswert der Achse bei Einachsinterpolation. \$AA_ACC = \$MA_MAX_AX_ACCEL*progr. Be- schleunigungskorrektur	Achse	R/	r /5
\$AA_MOTEND	INT /5	Aktuelles Bewegungsendekriterium b. Einachs- interpolation. 1: Bewegungsende bei Genauhalt FEIN 2: Bewegungsende bei Genauhalt GROB 3: Bewegungsende bei Genauhalt IPO-Stop 4: Satzwechsel in der Bremsrampe der Achsbe- wegung	Achse	R/	r /5 r /6
\$AA_SCPAR	INT /5	Aktuellen Servo Parametersatz lesen	Achse	R/	r /5

Erweitertes Stillsetzen-Rückziehen

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$AA_ESR_STAT[X]	INT /5	Status des "Erweiterten Stillsetzen und Rückzie- hens", bitcodiert: BIT0: Generatorbetrieb ist ausgelöst BIT1: Rueckziehen ist ausgelöst BIT2: Erw. Stillsetzen ist ausgelöst BIT3: Zwischenkreis-Unterspannung BIT4: Generator-Minimaldrehzahl		R/	r/
\$AA_ESR_ENABLE[X]	BOOL /5	\$AA_ESR_ENABLE[X] = 1 Freigabe des "Erweiterten Stillsetzen und Rückziehens"		R/W	r/w

2.3 Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen

Achscontainer-Drehung

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$AN_AXCTSWA[n]	BOOL /5	Achscontainerdrehung aktiv 1: eine Achs-Container-Drehung wird augenblicklich auf dem Achs-Container mit dem Achs-Containernamen n ausgeführt 0: es ist keine Achs-Container-Drehung aktiv	Achscontainer	r/	r/
\$AN_AXCTAS[n]	INT /5	Achs-Container-Drehung, aktuelle Verdrehung: Für den Achs-Container mit dem Achs-Container-Namen n wird angegeben, um wieviele Plätze (Slots) der Achs-Container aktuell weitergeschaltet wurde. Der Wertebereich liegt von 0 bis maximale Anzahl belegter Plätze im Achs-Container -1	Achscontainer	r/	r/
\$AC_AXCTSWA[n]	BOOL /5	Achscontainerdrehung freigeben 1: Der Kanal hat für den Achs-Container-Namen n die Achs-Container-Drehung freigegeben und diese ist noch nicht beendet. 0: Die Achs-Container-Drehung ist beendet.	Achscontainer	r/	r/

Elektronisches Getriebe 2

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$AA_EG_TYPE	INT /5	\$AA_EG_TYPE[a,b] a: Folgeachse b: Leitachse Art der Kopplung für die Leitachse b 0: Istwertkopplung 1: Sollwertkopplung	Achse	R	r /5
\$AA_EG_NUMERA	DOUBLE /5	\$AA_EG_NUMERA[a,b] a: Folgeachse b: Leitachse Zähler des Koppelfaktors für die Leitachse b	Achse	R	r /5
\$AA_EG_DEMOM	DOUBLE /5	\$AA_EG_DENOM[a,b] a: Folgeachse b: Leitachse Nenner des Koppelfaktors für die Leitachse b	Achse	R	r /5
\$AA_EG_SYN	DOUBLE /5	\$AA_EG_SYN[a,b] a: Folgeachse b: Leitachse Synchronposition der Leitachse b	Achse	R	r /5
\$AA_EG_AKTIVE	BOOL /5	\$AA_EG_AKTIVE[a,b] a: Folgeachse b: Leitachse Kupplung für die Leitachse b ist aktiv. d.h. eingeschaltet	Achse	R	r /5

2.3 Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen

Safety Integrated (S. I.)

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$A_INSE[n]	BOOL /4	Abbild eines Safety-Eingangs-Signals (ext. NCK-Schnittstelle)	Nr. Ein- gang	R	r
\$A_INSED[n]	INT /5	Abbild der Safety-Eingangs-Signale (ext. NCK-Schnittstelle)	Nummer des Ein- gangs- Wortes 1 – ...	R/	r/
\$A_INSEP[n]	BOOL /5	Abbild eines Safety-Eingangs-Signal (ext. PLC-Schnittstelle)	Nummer des Ein- gangs 1 – ...	R/	r/
\$A_INSEPD[n]	INT /5	Abbild der Safety-Eingangs-Signale (ext. PLC-Schnittstelle)	Nummer des Ein- gangs- Wortes 0 – ...	R/	r/
\$A_OUTSE[n]	BOOL /5	Abbild eines Safety-Ausgangs-Signal (ext. NCK-Schnittstelle)	Nummer des Ausgang 1 – ...	R/W	r/w
\$A_OUTSED[n]	INT /5	Abbild der Safety-Ausgangs-Signale (ext. NCK-Schnittstelle)	Nummer des Aus- gangs- Wortes 1 – ...	R/W	r/w
\$A_OUTSEP[n]	BOOL /4	Abbild eines Safety-Ausgangs-Signal (ext. PLC-Schnittstelle)	Nummer des Ausgang s 1 – ...	R	r/
\$A_OUTSEPD[n]	INT /5	Abbild der Safety-Ausgangs-Signale (ext. PLC-Schnittstelle)	Nummer des Aus- gangs- Wortes 0 – ...	R	r/

S. I. : Servo-Interpolator-Schnittstelle

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$A_INSI[n]	BOOL /4	Abbild eines Safety-Eingangs-Signal (int. NCK-Schnittstelle)	Nummer des Eingang s 1 – ...	R	r/
\$A_INSID[n]	INT /5	Abbild der Safety-Eingangs-Signale (int. NCK-Schnittstelle)	Nummer des Eingang s-Worte s 1 – ...	R	r/
\$A_INSIP[n]	BOOL /4	Abbild eines Safety-Eingangs-Signal (int. PLC-Schnittstelle)	Nummer des Eingang s-Worte s 1 – ...	R	r/

2.3 Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$A_INSIPD[n]	INT /5	Abbild der Safety-Eingangs-Signale (int. PLC-Schnittstelle)	Nummer des Eingang s-Worte s 1 – ...	R	r/
\$A_OUTSI[n]	BOOL /4	Abbild eines Safety-Ausgangs-Signal (int. NCK-Schnittstelle)	Nummer des Aus- gangs 1 – ...	R/W	r/w
\$A_OUTSID[n]	INT /5	Abbild der Safety-Ausgangs-Signale (int. NCK-Schnittstelle)	Nummer des Aus- gangs-Worte s 1 – ...	R/W	r/w
\$A_OUTSIP[n]	BOOL /4	Abbild eines Safety-Ausgangs-Signal (int. PLC-Schnittstelle)	Nummer des Aus- gangs 1 – ...	R	r/
\$A_OUTSIPD[n]	INT /5	Abbild der Safety-Ausgangs-Signale (int. PLC-Schnittstelle)	Nummer des Aus- gangs-Worte s 1 – ...	R	r/

Safety-Merker und Timer

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$A_MARKERSI[n]	BOOL /4	Merker für Safety-Integrated-Programmierung	Nr. Mer- kers 1 ...	R/W	r/w
\$A_MARKERSID[n]	INT /5	Merkerwort (32Bit) für Safety-Programmierung	Nr. des Merker- wort 1 ...	R/W	r/w
\$A_MARKERSIP[n]	BOOL /4	Abbild der PLC-Safety-Integrated-Merker	Nr. Mer- kers 1 ...	R	r/
\$A_MARKERSIPD[n]	INT /5	Abbild der PLC-Safety-Integrated-Merkerworte	Nr. des Merker- wort 1 ...	R	r/
\$A_TIMERSI[n]	DOUBLE /4	Safety-Timer – Einheit in Sekunden. Die Zeit wird intern gerastet in Vielfachen des Interpolationstaktes gezählt; Das Hochzählen der Zeitvariablen wird gestartet durch die Wertzuweisung \$A_TIMERSI[n]=<startwert> . Das Hochzählen einer Zeitvariable wird ge- stoppt durch Zuweisung eines negativ. Wertes: \$A_TIMERSI[n]=–1. Der aktuelle Zeitwert kann bei laufender oder gestoppter Zeitvariable gelesen werden. Nach dem Stoppen der Zeitvariable durch Zuweisung von –1 bleibt der zuletzt aktuelle Zeitwert stehen und kann weiterhin gelesen werden.	Nr. des Timers 1 ...	R/W	r/w

2.3 Spezielle Echtzeitvariablen für Synchronaktionen

Safety–KDV–Steuer– und Statusvariablen

Name	Typ /SW	Beschreibung/Werte	Index	Zu- griff TP	Zu- griff SA /SW
\$A_STATSID	INT /5	Safety: Status des Kreuzweisen Datenvergleichs (KDV) zwischen NCK und PLC wenn Wert ungleich Null, ist Fehler in KDV aufgetreten	–	R/	r/
\$A_CMDSI[n]	BOOL /5	Safety: Steuerwort für den Kreuzweisen Datenvergleich (KDV) zwischen NCK und PLC. Feldindex n = 1: Zeit für Signal–Änderungsüberwachung auf 10 s erhöhen	Nummer des Steuer-signals	R/W	r/w
\$A_LEVELSID	INT /5	Safety: Anzeige des Füllstands der Signal–Änderungsüberwachung. Gibt die Anzahl der momentan zur Überprüfung durch den Kreuzweisen Datenvergleich vermerkten Signale an.	–	R	r/

2.4 Aktionen in Synchronaktionen

Aktionen

Jede Synchronaktion enthält nach dem Aktionskennwort **DO ...**

- eine oder mehrere (max. 16) Aktionen oder einen Technologiezyklus
(Als Oberbegriff wird im Weiteren **Aktionen** verwendet.)

die bei erfüllter Bedingung ausgeführt werden.

Mehrere Aktionen

Mehrere Aktionen einer Synchronaktion werden bei erfüllter Bedingung im gleichen Interpolationstakt aktiviert.

Liste möglicher Aktionen

Im Aktionsteil von Synchronaktionen sind die folgenden Aktionen möglich:

Tabelle 2-2 Aktionen in Synchronaktionen

... DO ...	Bedeutung	Verweis
Mxx Sxx Hxx	Hilfsfunktionsausgabe an PLC	2.4.1
SETAL(nr)	Alarm setzen, Reaktion auf Fehler	2.4.20
\$A...= ... \$V... = ... \$AA_OFF = \$AC_OVR = \$AA_OVR = \$AC_VC = \$AA_VC = \$\$SN_SW_CAM_ ... \$AC_FCT...	Schreiben von Echtzeitvariablen: – Überlagerte Bewegung – Geschwindigkeitsbeeinflussung: Bahngeschwindigkeit Achsgeschwindigkeit add. Bahnvorschubkorrektur add. Korrekturwert der Achse Verändern von SW-Nockenpositionen (Settingdaten) und alle anderen SD Überschreiben von FCTDEF-Parametern	2.4.2 2.4.3 2.4.4
RDISABLE STOPREOF DELDTG FTOC SYNFCT ZYKL_T1 (z.B.)	Synchronaktionsprozeduren: Einlesesperre aktivieren Vorlaufstop beenden Restweg löschen Online-Werkzeugkorrektur Polynomauswertung Aufruf von Technologiezyklen	2.4.8 2.4.9 2.4.10 2.4.7 2.4.5 2.5
\$AA_OVR[x]= 0 ACHSE_X (z.B.) POS[u]= ... FA[u]= ... MOV[u]= >0 MOV[u]= <0 MOV[u]= =0	Steuerung von Positionierachsen: Sperren einer Achsbewegung Aufruf eines Achsprogrammes Positionieren Achsvorschub festlegen Kommando-Achsen kontinuierl. bewegen: – vorwärts – rückwärts – anhalten	2.4.11 2.4.12 2.4.12 2.4.13 2.4.14 " " "
SPOS M3, M4, M5, S = \$AA_OVR[S1]= 0	Spindeln: Positionieren Drehrichtung, Halt, Drehzahl Sperren der Spindelbewegung	2.4.15
PRESETON(,)	Istwertsetzen	2.4.16

2.4 Aktionen in Synchronaktionen

Tabelle 2-2 Aktionen in Synchronaktionen

... DO ...	Bedeutung	Verweis
LEADON LEADOF TRAILON TRAILOF	Kopplungen aktivieren/deaktivieren: Folgeachse an Leitachse ankoppeln Kopplung aufheben Asynchr. Mitschleppen ein Asynchr. Mitschleppen aus	2.4.17
MEAWA, MEAC	Messen ohne Restweglöschen zyklisches Messen	2.4.18
SETM CLEARM	Kanalsynchronisation: Setzen einer Wartemarke Löschen einer Wartemarke	2.4.19
LOCK UNLOCK RESET	Koordinierung zw. Synchronaktionen: – Synchronaktion / Technologiezyklus sperren – Synchronaktion / Technologiezyklus freigeben – Technologiezyklus rücksetzen	2.5.1

2.4.1 Ausgabe von M–, S– und H–Hilfsfunktionen an die PLC

Details zur Hilfsfunktionsausgabe im Allgemeinen finden Sie in:

Literatur: /FB/, H2, "Hilfsfunktionsausgabe an PLC"

Beispiele


Der Vorteile der Hilfsfunktionsausgabe aus Synchronaktionen wird am folgenden Beispiel deutlich: Kühlmittel an bestimmter Position einschalten

Lösung **ohne** Synchronaktion: 3 Sätze

N10 G1 X10 F150

N20 M07


N30 X20

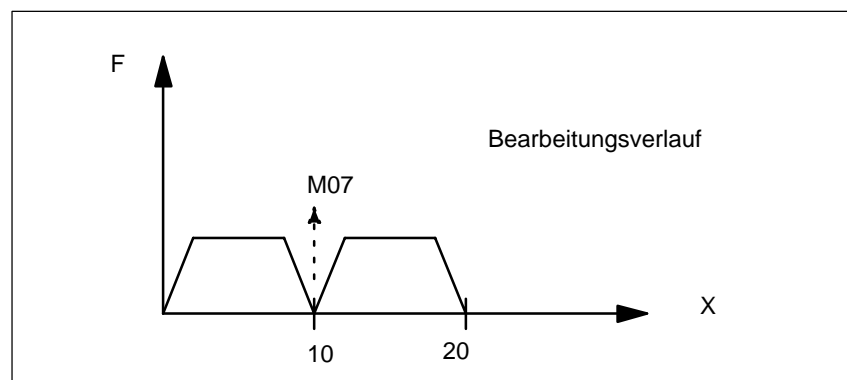

Lösung **mit** Synchronaktion: 1 Satz

N10 WHEN \$AA_IM[X] >= 10 DO M07

N20 G1 X20 F150

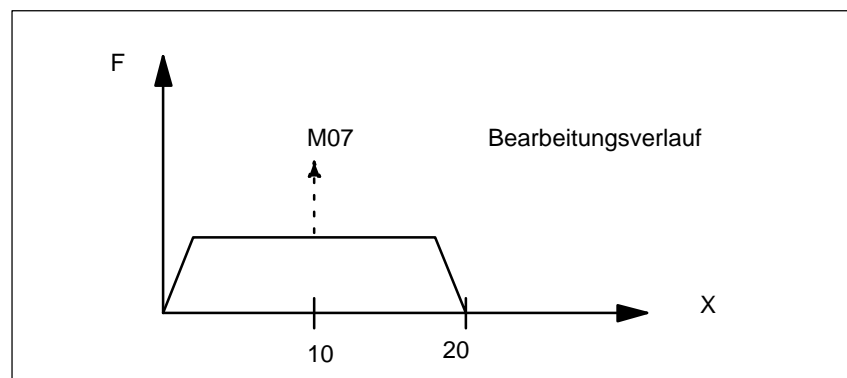

2.4 Aktionen in Synchronaktionen

Hilfsfunktionsausgabe an die PLC	<p>Als Synchronaktion können M–, S– oder H–Hilfsfunktionen an die PLC ausgegeben werden. Die Ausgabe erfolgt sofort (wie ein Interrupt an PLC) im Interpolationstakt, wenn die Bedingung erfüllt ist.</p> <p>Der im</p> <p style="padding-left: 40px;">MD 11110: AUXFU_GROUP_SPEC (Hilfsfunktionsgruppen–spezifikation) bzw.</p> <p style="padding-left: 80px;">AUXFU_M_SYNC_TYPE (Ausgabezeitpunkt der M–Funktionen) /</p> <p style="padding-left: 80px;">AUXFU_S_SYNC_TYPE (Ausgabezeitpunkt der S–Funktionen) /</p> <p style="padding-left: 80px;">AUXFU_H_SYNC_TYPE (Ausgabezeitpunkt der H–Funktionen) /</p> <p>ggf. definierte Ausgabezeitpunkt ist unwirksam.</p>
Programmierung	<p>Hilfsfunktionen dürfen nur mit den Häufigkeitsschlüsseln WHEN oder EVERY in Synchronaktionen programmiert werden.</p>
Beispiel	<p>WHEN \$AA_IM[X] > 50 DO H15 S3000 M03</p> <p>; wenn Istwert der X–Achse größer 50 wird, H15 ausgeben, neue Spindeldrehzahl, neue Drehrichtung einstellen</p>
Einschränkung	<p>Es können gleichzeitig (d.h. in einem OB40–Zyklus der PLC) maximal 10 Hilfsfunktionen ausgegeben werden. Die Summe der Hilfsfunktionsausgaben aus Teileprogrammen und Synchronaktionen darf zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 pro Kanal betragen.</p> <p>Höchste Anzahl Hilfsfunktionen je Synchronaktions–Satz oder Technologiezyklus–Satz:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 5 M–Funktionen – 3 S–Funktionen – 3 H–Funktionen <p>Vordefinierte M–Funktionen können nicht über Synchronaktionen programmiert werden. Sie werden mit Alarm abgelehnt.</p> <p>WHEN ... DO M0 ; Alarm</p> <p>Erlaubt sind jedoch die Spindel–M–Funktionen: M3, M4, M5 und M17 als Ende für einen Technologiezyklus.</p>
Quittierung	<p>Technologiezyklensätze (siehe Kap. 2.5) mit Hilfsfunktionsausgaben sind erst dann abgearbeitet, wenn die Quittung aller Hilfsfunktionen des Satzes von PLC erfolgt ist. Die Satzweitschaltung im Technologiezyklus erfolgt erst dann, wenn alle darin enthaltenen Hilfsfunktionen von PLC quittiert sind.</p>
SW 5	<p>Ab SW 5 sind weitere Varianten für das Quittungsverhalten eingeführt worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Hilfsfunktionsausgabe ohne Satzwechselverzögerung <li style="padding-left: 20px;">Schnelle Hilfsfunktionen (QUICK) vorab, als paralleler Prozeß in der PLC, danach Hilfsfunktionsausgabe mit Quittungserwartung. <p>Der Datentyp für H–Hilfsfunktionen kann zwischen INT und REAL durch den Anwender gewählt werden. Das PLC–Anwenderprogramm muß entsprechend der Festlegung die übergebenen Werte interpretieren. Der INT–Wertebereich für H–Hilfsfunktionen wurde vergrößert auf: –2 147 483 648 bis 2 147 483 647.</p> <p>Literatur: /FB/, H2, Hilfsfunktionsausgabe an PLC für SW 5</p>

2.4.2 Setzen (Schreiben) und Lesen von Echtzeitvariablen

Schreiben

In Synchronaktionen können die Echtzeitvariablen in Aktionen **geschrieben** werden, die in der Liste in Kap. 2.3.8 mit dem Zugriff "Schreiben aus Synchronaktionen" mit + gekennzeichnet sind.

- Maschinen– und Settingdaten z.B. \$\$MN_..., \$\$MC_..., \$\$MA_...
bzw. \$\$SN_..., \$\$SC_..., \$\$SA_...

Hinweis

Maschinen– und Settingdaten, die online im Hauptlauf geschrieben werden sollen, müssen mit **\$\$.._...** programmiert werden.

Wirksamkeit

Aus Synchronaktionen geschriebene Maschinendaten müssen mit Wirksamkeit **SOFORT** gekennzeichnet sein, andernfalls steht der veränderte Wert für die weitere Bearbeitung noch nicht zur Verfügung. Die Angaben zur Wirksamkeit neuer Maschinendatenwerte nach Änderungen finden Sie in:

Literatur: /LIS/, Listen

Beispiele:

```
... DO $$MN_MD_FILE_STYLE = 3 ; Maschinendatum setzen
... DO $$SA_OSCILL_REVERSE_POS1 = 10 ; Settidatum setzen
... DO $A_OUT[1]=1 ; Digitalen Ausgang setzen
... DO $A_OUTA[1]= 25 ; Analogwert ausgeben
```

Lesen

Für Zuweisungen an Echtzeitvariablen und als Eingangsgrößen für Funktionen sowie zur Formulierung von Bedingungen kann auf die Variablen in der Synchronaktionen **lesend** zugegriffen werden, die in der Liste in Kap. 2.3.8 mit dem Zugriff "Lesen aus Synchronaktionen" mit r gekennzeichnet sind.

- Maschinendaten, Settingdaten z.B. \$\$SN_..., \$\$SC_..., \$\$SA_...

Hinweis

Maschinendaten und Settingdaten, die online im Hauptlauf angesprochen werden sollen, müssen mit **\$\$.._...** programmiert werden, wenn die Variablen sich während der Bearbeitung ändern können. Für Variablen, deren Inhalt sich nicht ändert, ist ein \$–Zeichen vor dem Bezeichner hinreichend.

Beispiele:

```
WHEN $AC_DTEB < 5 DO ... ; Abstand vom Satzende in Bedingung
                           lesen
DO $R5= $A_INA[2] ; Wert des Analogeingangs 2 lesen und
                  Rechenvariable zuweisen
```


2.4.4 FCTDEF

Anwendung

Die in den folgenden Unterkapitel beschriebenen Aktionen Online-Werkzeugkorrektur FTOC und Polynomauswertung SYNFACT benötigen die Beschreibung eines Zusammenhanges zwischen einer Eingangsgröße und einer Ausgangsgröße durch ein Polynom. FCTDEF definiert solche Polynome.

Spezielle Beispiele für den Polynomeinsatz für Online-Abbrechen einer Schleife finden Sie unter 2.4.7. Beispiele für lastabhängige Vorschübe und Abstandsregelung über Polynome finden Sie unter 2.4.5.

Eigenschaften der Polynome

Die mit FCTDEF definierten Polynome haben die folgenden Eigenschaften:

- Erzeugung durch Aufruf FCTDEF im Teileprogramm
- Die Parameter der definierten Polynome sind Echtzeitvariablen.
- Überschreiben einzelner Parameter der Polynome wie Schreiben Echtzeitvariablen, zulässig im Teileprogramm allgemein und im Aktionsteil der Synchronaktionen. S. 2.4.2 .

Hinweis

Die Möglichkeit, Gültigkeitsgrenzen und Koeffizienten von bestehenden Polynomen aus Synchronaktionen heraus zu verändern, ist ab SW-Stand 4 vorhanden. Beispiel: WHEN ... DO \$AC_FCT1[1]= 0.5

Anzahl Polynome

Ab SW-Stand 4 kann die Anzahl der Polynome, die gleichzeitig definiert sein können, per

MD 28252 : MM_NUM_FCTDEF_ELEMENTS

vorgegeben werden.

2.4 Aktionen in Synchronaktionen

**Satzsynchrone
Polynomdefinition****FCTDEF(**

Polynom–Nr.,
Untergrenze,
Obergrenze,
a0,
a1,
a2,
a3)

Der Zusammenhang zwischen Ausgangsgröße y und Eingangsgröße x ist wie folgt:

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$$

Die in der Funktion angegebenen Parameter werden wie folgt in Systemvariablen abgelegt:

\$AC_FCTLL[n]: Untergrenze, n: Polynomnummer

\$AC_FCTUL[n]: Obergrenze, n: Polynomnummer

\$AC_FCT0[n]: a0–Koeffizient, n: Polynomnummer

\$AC_FCT1[n]: a1–Koeffizient, n: Polynomnummer

\$AC_FCT2[n]: a2–Koeffizient, n: Polynomnummer

\$AC_FCT3[n]: a3–Koeffizient, n: Polynomnummer

In Kenntnis dieses Zusammenhangs können die Polynome auch direkt über die Systemvariablen geschrieben oder verändert werden. Der Gültigkeitsbereich des Polynoms wird durch die Grenzen \$AC_FCTLL[n] und \$AC_FCTUL[n] festgelegt.

**Aufruf der
Polynomaus-
wertung**

Gespeicherte Polynome können mit den folgenden Funktionen verwendet werden:

- Online Werkzeugkorrektur, FTOC()
- Polynom–Auswertung, SYNFACT().

Literatur: /PG/, Programmieranleitung Grundlagen
 /PGA/, Programmieranleitung Arbeitsvorbereitung
 /FB/, W4 "Schleifen"

2.4.5 Polynomauswertung SYNFACT

Anwendung

Mit einer Auswertefunktion im Aktionsteil der Synchronaktion kann bearbeitungssynchron eine Variable gelesen, mit einem Polynom bewertet und das Ergebnis in eine andere Variable geschrieben werden. Damit können z.B. folgende Aufgabenstellungen gelöst werden:

- Vorschub in Abhängigkeit von der Antriebsauslastung
- Position in Abhängigkeit von einem Sensorsignal
- Laser-Leistung in Abhängigkeit von der Bahngeschwindigkeit
- ...

Auswertefunktion SYNFACT()

Die Funktion hat die folgenden Parameter:

SYNFACT(Polynom-Nummer,
 Echtzeitvariable-Ausgang,
 Echtzeitvariable-Eingang)

Die Definition eines Polynom finden Sie in 2.4.4.

Wirkungsweise SYNFACT

Das mit 'Polynom-Nummer' bestimmte Polynom wird mit dem Wert der 'Echtzeitvariable-Eingang' ausgewertet. Das Ergebnis wird dann nach oben und nach unten begrenzt und der 'Echtzeitvariable-Ausgang' zugewiesen.

Beispiel:

FCTDEF(1,0,100,0,0,8,0,0) ; Polynom 1 Definition sei erfolgt

...

Synchronaktion:

ID=1 DO **SYNFACT**(1,\$AA_VC[U1], \$A_INA[2])

; der additive Korrekturwert der Achse U1 wird in jedem Interpolationstakt über Polynom 1 aus dem Analogeingangswert 2 berechnet

Als 'Echtzeitvariable-Ausgang' können Variable gewählt werden, die:

- mit additiver Beeinflussung (z.B. Vorschub)
- mit multiplikativer Beeinflussung (z.B. Override)
- als Positionsoffset
- direkt

in den Bearbeitungsvorgang eingehen.

Additive Vorschub Beeinflussung

Bei der additiven Beeinflussung wird der programmierte Wert (bei der AC-Regelung das F-Wort) **additiv** korrigiert. $F_{\text{wirksam}} = F_{\text{programmiert}} + F_{\text{AC}}$

Als 'Echtzeitvariable-Ausgang' werden z.B. gesetzt:

\$AC_VC additive Bahnvorschubkorrektur,
\$AA_VC[Achse] additive axiale Vorschubkorrektur

2.4 Aktionen in Synchronaktionen

**Beispiel additive
Beeinflussung des
Bahnvorschubes**

Der programmierte Vorschub (gleich ob axial- oder bahnbezogen) soll **additiv** vom Strom (positiven) der X-Achse (z. B. Zustellmoment) geregelt werden. Der Arbeitspunkt wird auf 5 A festgelegt. Der Vorschub darf ± 100 mm/min verändert werden, wobei die Abweichung des axialen Stromes ± 1 A betragen darf.

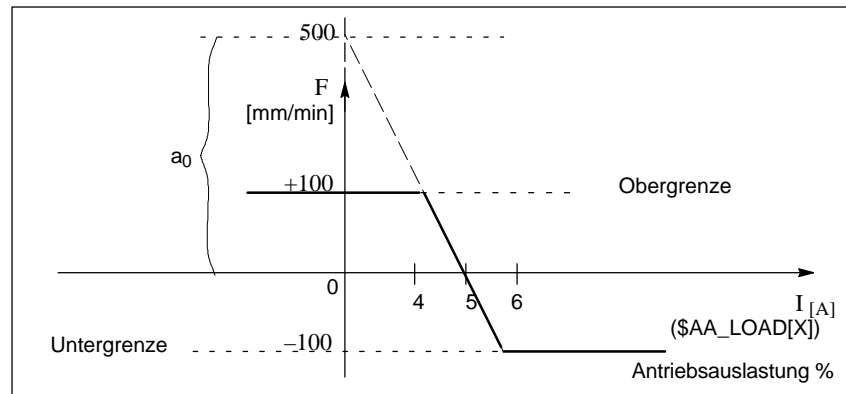


Bild 2-4 Beispiel additive Beeinflussung

Bestimmung der Koeffizienten s. auch 2.4.4:

$$y = f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$$

$$a_1 = -\frac{100 \text{ mm}}{1 \text{ min} \cdot \text{A}}$$

$$a_1 = -100 \Rightarrow \text{Regelkonstante}$$

$$a_0 = -(-100) \cdot 5 = 500$$

$$a_2 = 0 \text{ (kein quadratisches Glied)}$$

$$a_3 = 0 \text{ (kein kubisches Glied)}$$

$$\text{Obergrenze} = 100$$

$$\text{Untergrenze} = -100$$

Damit ist das zu definierende Polynom (Nr. 1):

FCTDEF(1, -100, 100, 500, -100, 0, 0)

Mit dieser Funktion ist das Beispiel Bild 2-4 vollständig beschrieben.

Mit folgender Synchronaktion wird die AC-Regelung eingeschaltet:

ID = 1 DO **SYNFCT**(1, \$AC_VC[x], \$AA_LOAD[x])

; der additive Korrekturwert für den Vorschub der Achse x wird in jedem Interpolationstakt über Polynom 1 aus dem prozentualen Auslastungswert des Antriebes berechnet

**Multiplikative
Beeinflussung**

Bei der multiplikativen Beeinflussung wird das F-Wort mit einem Faktor (bei der AC-Regelung der Override) **multipliziert**. $F_{\text{wirksam}} = F_{\text{programmiert}} \cdot \text{Faktor}_{\text{AC}}$

Als Echtzeitvariable-Ausgang wird die *multiplikativ* auf die Bearbeitung wirkende Variable \$AC_OVR verwendet.

Beispiel Multiplikative Beeinflussung

Der programmierte Vorschub (gleich ob axial- oder bahnbezogen) soll **multiplikativ** in Abhängigkeit von der Antriebsauslastung beeinflusst werden. Der Arbeitspunkt wird dabei auf 100 % bei 30 %-iger Auslastung des Antriebs festgelegt. Bei 80 %-iger Auslastung soll die Achse (n) stehen. Eine Überhöhung der Geschwindigkeit wird mit +20 % der programmierten Geschwindigkeit zugelassen.

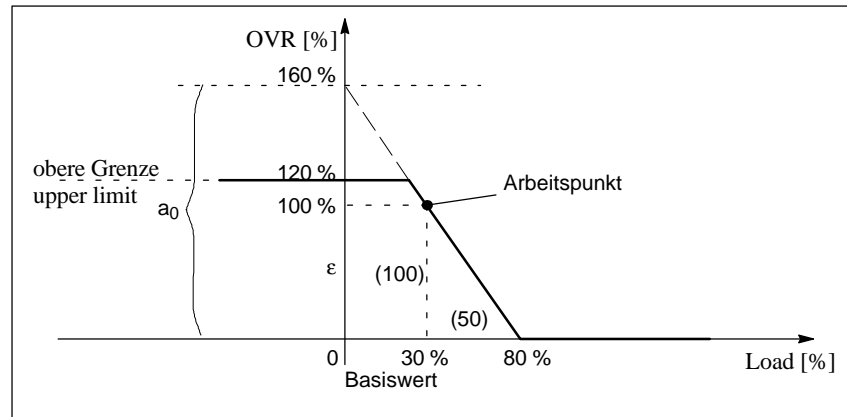


Bild 2-5 Beispiel multiplikative Beeinflussung

Bestimmung der Koeffizienten s. auch 2.4.4:

$$y = f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$$

$$a_1 = -\frac{100\%}{(80 - 30)\%} = -2$$

$$a_0 = 100 + (2 \cdot 30) = 160$$

$$a_2 = 0 \text{ (kein quadratisches Glied)}$$

$$a_3 = 0 \text{ (kein kubisches Glied)}$$

$$\text{Obergrenze} = 120$$

$$\text{Untergrenze} = 0$$

Damit kann das Polynom (Nr. 2) definiert werden:

$$\text{FCTDEF}(2, 0, 120, 160, -2, 0, 0)$$

Mit dieser Funktion ist das Beispiel Bild 2-5 vollständig beschrieben.

Die dazugehörige Synchronaktion kann wie folgt lauten:

ID = 1 DO **SYNFCT**(2, \$AC_OVR, \$AA_LOAD[x])

; der Bahnoverride wird in jedem Interpolationstakt über Polynom 2 aus der prozentualen Auslastung des Antriebes für die x-Achse berechnet

2.4 Aktionen in Synchronaktionen

**Positionsoffset
mit Begrenzung**

Die Systemvariable \$AA_OFF steuert eine achsspezifische Überlagerung, die sofort wirkt (Basis-Koordinatensystem). Die Art der Überlagerung wird durch:
MD 36750: \$MA_AA_OFF_MODE
festgelegt.

0: proportionale Bewertung
1: integrale Bewertung

Ab SW-Stand 4 ist es möglich, den absolut zu korrigierenden Wert (Echtzeitvariable-Ausgang) auf den im Settingdatum
SD 43350 : \$SA_AA_OFF_LIMIT
hinterlegten Wert zubegeben.

Ob die Begrenzung erreicht wird, kann durch Auswertung der achsspezifischen Systemvariablen
\$AA_OFF_LIMIT[Achse]
in einer (weiteren) Synchronaktion abgefragt werden.

Wert -1: Limit des Korrekturwertes wurde in negativer Richtung erreicht.
Wert 1: Limit des Korrekturwertes wurde in positiver Richtung erreicht.
Wert 0: Der Korrekturwert ist nicht im Grenzbereich.

Anwendung:
Die Funktion SYNFACT in Verbindung mit der Systemvariablen \$AA_OFF kann für eine Abstandsregelung in der Laserbearbeitung benutzt werden. S. u.

Beispiel

Aufgabe:
Abstandsregelung als Funktion eines Sensorsignales bei Laser-Bearbeitung
Der Korrekturwert wird in negativer Z-Richtung begrenzt, damit sich der Laserkopf nicht in bereits gefertigten Blechausschnitten verhakt. Bei erreichtem Grenzwert können Anwenderreaktionen wie Achsen Stoppen (mittels Override 0, s. 2.4.11) oder Alarm setzen s. 2.4.20 ausgelöst werden.

Randbedingungen:
Integrierende Bewertung der Eingangsgröße vom Sensor \$A_INA[3].
Die Korrektur wirkt im Basiskoordinatensystem, d.h. vor der kinematischen Transformation. Ein evtl. programmierter Frame (TOFRAME) wirkt nicht, d.h. die Funktion kann nicht für eine 3D-Abstandsregelung in Orientierungsrichtung verwendet werden. Eine Abstandsregelung mit hohen Dynamikanforderungen oder eine 3D-Abstandsregelung kann mit der Funktion "Abstandsregelung" realisiert werden. Siehe

Literatur: /FB/, TE1, "Abstandsregelung"

Literatur: /PG/, "Programmieranleitung Grundlagen"

Die Abhängigkeit zwischen Eingangsgröße und Ausgangsgröße sei gegeben durch den im folgenden Bild dargestellten Zusammenhang.

Weitere Beispiele

In 6.3.1 finden Sie ein Beispiel mit dynamischer Anpassung einer Grenze des Polynoms bei der AC-Regelung (Abstandsregelung). In 6.3.2 finden Sie ein Beispiel für AC-Regelung des Bahnvorschubes.

Abstandsregelung

Der Abstandswert wird über das MD 36750: AA_OFF_MODE[V]=1 integrierend verrechnet. Es wirkt im Basiskoordinatensystem, d. h. vor der Transformation. Damit kann man es als Abstandsregelung in Orientierungsrichtung verwenden (nach Frameanwahl mit TOFRAME).

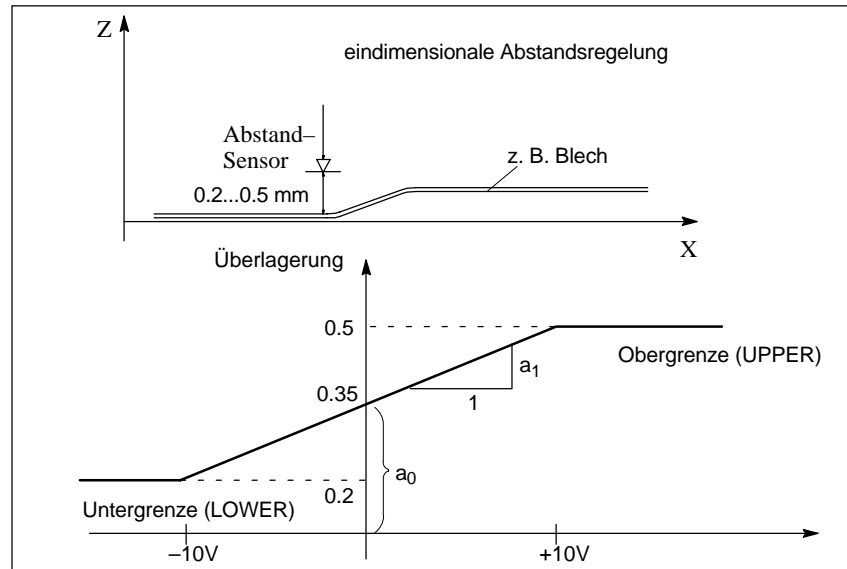


Bild 2-6 Abstandsregelung

```
%_N_AON_SPF
```

```
PROC AON ; Unterprogramm für Abstandsregelung ein
FCTDEF(1, 0.2, 0.5, 0.35, 1.5 EX-5) ; Polynomdefinition: Die Korrektur erfolgt
; im Bereich 0.2 bis 0.5
```

```
ID=1 DO SYNFACT(1,$AA_OFF[Z], $A_INA[3]) ; Abstandsregelung aktiv
ID = 2 WHENEVER $AA_OFF_LIMIT[Z]<>0 DO $AA_OVR[X] = 0
; Bei Überschreitung des Grenzbereiches X
; sperren.
```

```
RET
ENDPROC
```

```
%_N_AOFF_SPF
```

```
PROC AOFF ; Unterprogramm für Abstandsregelung aus
CANCEL(1) ; Synchronaktion Abstandsregl. löschen
CANCEL(2) ; Grenzbereichsprüfung löschen
RET
ENDPROC
```

```
%_N_MAIN_MPF; Hauptprogramm
```

```
; MD 36750 sei vor Power On auf 1 für
; integrierende Bearbeitung gesetzt.
```

```
$SA_AA_OFF_LIMIT[Z]= 1 ; Grenzwert für die Korrektur
AON ; Abstandsregelung ein
```

```
...
```

```
G1 X100 F1000
```

```
AOFF ; Abstandsregelung aus
M30
```

2.4.6 Überlagerte Bewegungen \$AA_OFF einstellbar (ab SW 6)

Überlagerte Bewegungen bis SW 5.3

Unabhängig vom aktuellen Werkzeug und der Bearbeitungsebene ist über die Systemvariable \$AA_OFF eine überlagerte Bewegung für jede Achse des Kanals möglich. Die Verschiebung wird sofort herausgefahren, unabhängig davon, ob die Achse programmiert ist oder nicht. Damit kann eine Abstandsregelung realisiert werden.

Mit dem achsialen MD 36750: AA_OFF_MODE wird die Art der Verrechnung wie folgt festgelegt:

Bit0 = 0: proportionale Verrechnung (absoluter Wert)
 Bit0 = 1: integrierende Verrechnung (inkrementeller Wert)

\$AC_VACTB und \$AC_VACTW als Eingangsvariable für Synchronaktionen und die Ausgabe werden über Optionsbit verriegelt ("Vorschubabhängige Analogwertsteuerung" ⇒ Laserleistungssteuerung)!

\$AA_OFF, Positionsoffset als Ausgangsvariable für Synchronaktionen für die Abstandsregelung wird über Optionsbit verriegelt!

Geschwindigkeitsbegrenzung mit MD 32070: CORR_VELO.

Verhalten von \$AA_OFF ab SW 6

Nach RESET kann der Positionsoffset weiterhin erhalten bleiben

Bisher wurde bei RESET der Positionsoffset von \$AA_OFF abgewählt. Da dieses Verhalten bei statischen Synchronaktionen IDS = <Nummer> DO \$AA_OFF = <Wert> zu einer sofortigen erneuten überlagerten Bewegung mit der Interpolation eines Positionsoffset führt, kann über das Maschinendatum MD 36750: AA_OFF_MODE das Verhalten von RESET eingestellt werden.

Bit1 = 0: \$AA_OFF wird bei RESET abgewählt
 Bit1 = 1: \$AA_OFF bleibt über RESET hinaus erhalten

In der Betriebsart JOG kann eine überlagerte Bewegung stattfinden

Auch in der Betriebsart JOG kann bei einer Änderung von \$AA_OFF eine Interpolation des Positionsoffset als überlagerte Bewegung über das Maschinendatum MD 36750: AA_OFF_MODE eingestellt werden.

Bit2 = 0: keine überlagerte Bewegung aufgrund von \$AA_OFF
 Bit2 = 1: eine überlagerte Bewegung aufgrund von \$AA_OFF

Wird ein Positionsoffset aufgrund von \$AA_OFF interpoliert, so kann eine Betriebsartenumschaltung nach JOG erst erfolgen, wenn die Interpolation des Positionsoffsets beendet ist. Anderenfalls wird der Alarm 16907 gemeldet.

Aktivierung/Deaktivierung

Die programmierten Bedingungen der aktuellen Bewegungssynchronaktionen werden im IPO-Takt erfaßt, bis die Bedingungen erfüllt sind oder das Ende des nachfolgenden Satzes mit Maschinenfunktion erreicht ist.

Ab Software-Stand 3.2 erfolgt mit Einführung einer für Synchronaktionen zugelassenen \$\$-Hauptvariablen ein Vergleich der Synchronisationsbedingungen im IPO-Takt im Hauptlauf.

Randbedingungen

- **Interruptroutinen/asynchrone Unterprogramme**

Bei Aktivierung einer Interruptroutine bleiben modale Bewegungssynchronaktionen erhalten und sind auch im asynchronen Unterprogramm wirksam. Erfolgt der Unterprogrammrücksprung nicht mit REPOS, so wirken im Hauptprogramm die im asynchronen Unterprogramm geänderten modalen Synchronaktionen weiter.

- **REPOS**

Im Restsatz gelten die Synchronaktionen wie im Unterbrechungssatz. Änderungen an den modalen Synchronaktionen im asynchronen Unterprogramm sind im unterbrochenen Programm nicht wirksam. Die mit FCTDEF programmierten Polynomkoeffizienten werden von ASUP und REPOS nicht beeinflusst.

Im asynchronen Unterprogramm wirken die Koeffizienten aus dem aufrufenden Programm. Im aufrufenden Programm wirken die Koeffizienten aus dem asynchronen Unterprogramm weiter.

- **Programmende**

Die mit FCTDEF programmierten Polynomkoeffizienten wirken über Programmende hinweg.

- **Satzsuchlauf**

Bei Satzsuchlauf mit Berechnung werden diese Polynomkoeffizienten aufgesammelt, d.h. in die Settingdaten geschrieben.

CORROF ab SW 6

- Der Teileprogrammbefehl CORROF mit DROF wird beim Satzsuchlauf mit aufgesammelt und in einem Aktionssatz ausgegeben. Dabei werden in den letzten vom Suchlauf behandelten Satz mit CORROF oder DROF alle abgewählten DRF-Verschiebungen aus Gründen der Kompatibilität aufgesammelt.

Ein CORROF mit AA_OFF wird beim Satzsuchlauf nicht aufgesammelt und geht verloren. Will ein Anwender diesen Suchlauf weiterhin nutzen, so ist dies mit dem Satzsuchlauf via Programmtest "SERUPRO" möglich. Weitere Details zu diesem Satzsuchlauf sind beschrieben in:

Literatur: /FB1/, K1 "BAG, Kanal, Programmbetrieb", Programmtest

- **DRF-Verschiebungen achsspezifisch mit CORROF abwählen**

Mit CORROF sind DRF-Verschiebungen für die einzelne Achsen nur vom Teileprogramm aus möglich.

- **Abwahl des Positionsoffsets bei aktiven Synchronaktionen**

Ist bei der Abwahl des Positionsoffsets über den Teileprogrammbefehl CORROFF(Achse,"AA_OFF") eine Synchronaktion aktiv, so wird der Alarm 21660 gemeldet. Gleichzeitig wird \$AA_OFF abgewählt und nicht wieder gesetzt. Wird die Synchronaktion später im Satz nach CORROF aktiv, so bleibt \$AA_OFF gesetzt und es wird ein Positionsoffset interpoliert.

Literatur: /PG/, "Programmieranleitung Grundlagen"

Hinweis

Abhängig davon, in welchem Koordinatensystem (BKS oder WKS) eine Echtzeitvariable definiert ist, werden Frames eingerechnet oder nicht.

Entfernungen werden immer im eingestellten Grundsystem (metrisch oder inch) berechnet. Eine Umschaltung mit G70 oder G71 hat keine Auswirkung.

DRF-Verschiebungen, externe Nullpunktverschiebungen usw. werden nur bei Echtzeitvariablen berücksichtigt, die im MKS definiert sind.

2.4.7 Online–Werkzeugkorrektur FTOC

Online–Werkzeug– korrektur

Bei der Technologie Schleifen kann die Bearbeitung des Werkstückes und das Abrichten der Schleifscheibe im gleichen Kanal oder in unterschiedlichen Kanälen (Bearbeitungs– und Abrichtkanal) durchgeführt werden.

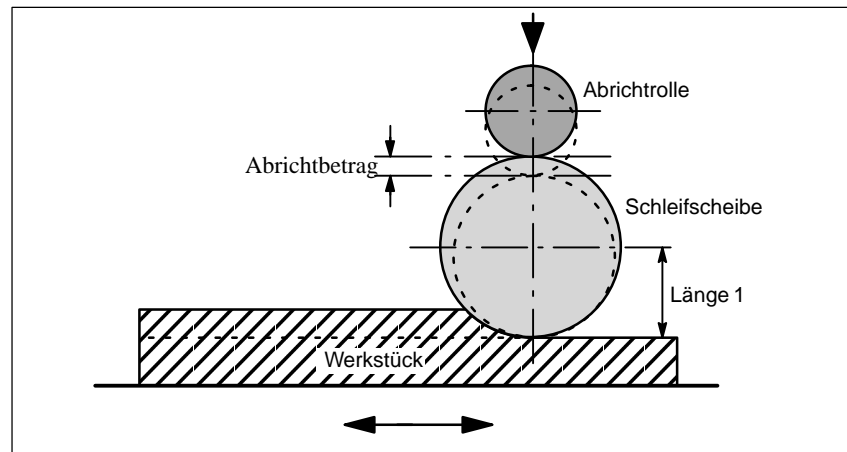


Bild 2-7 Abrichten während der Bearbeitung mit einer Abrichtrolle

Literatur: /FB/, W4 "Schleifen"

Randbedingung

Die Synchronaktion FTOC steht ab Software–Stand 3.2 zu Verfügung.

Die Online–Korrektur ermöglicht eine überlagerte Bewegung für eine Geometrieachse nach einem mit FCTDEF programmierten Polynom (s. 2.4.4) in Abhängigkeit von einem Bezugswert, der z. B. der Istwert einer Achse sein kann.

Programmierung FTOC

Die Online–Korrektur wird wie folgt angegeben:

```
FTOC(      Polynom–Nr,
           Real–Hauptvariable_lesen,      ;Bezugswert
           Länge 1_2_3,
           Kanalnummer,
           Spindelnummer)
```

Parameter

Polynom–Nr: Nummer der zuvor mit FCTDEF parametrisierten Funktion.

Real–Hauptvariable_lesen: Es sind alle bei 2.3.8 aufgeführten Hauptvariablen vom Typ REAL zulässig.

Länge 1_2_3: Verschleißparameter, in dem der Korrekturwert **addiert** wird.

Kanalnummer:	Zielkanal, in dem die Korrektur wirken soll. Damit ist zeitgleiches Abrichten aus einem parallelen Kanal möglich. Entfällt die Kanalnummer, so wirkt die Korrektur im aktiven Kanal. Im Zielkanal der Korrektur muß die Online-Korrektur mit FTOCON eingeschaltet sein.
Spindelnummer:	Die Spindelnummer wird programmiert, wenn eine nicht aktive Schleifscheibe abgerichtet werden soll. Voraussetzung ist, daß "konstante Scheibenumfangsgeschwindigkeit" oder "Werkzeugüberwachung" aktiv ist. Wird keine Spindelnummer programmiert, so wird das aktive Werkzeug korrigiert.

Beispiel

Länge einer aktiven Schleifscheibe korrigieren

%_N_ABRICHT_MPF

```

FCTDEF(1,-1000,1000,-$AA_IW[V],1)           ;Definition der Funktion
ID=1 DO FTOC(1,$AA_IW[V],3,1) ; Online- Werkzeugkorrektur anwählen:
                                   ; abgeleitet von der Bewegung der V-Achse
                                   ; wird in Kanal 1 die Länge 3 der aktiven
                                   ; Schleifscheibe korrigiert.
                                   ; Synchronisation mit Bearbeitungskanal
WAITM (1,1,2)
G1 V-0.05 F0.01, G91
G1 V -....
...
CANCEL(1)                                   ; Online-Korrektur abwählen
...

```

Hinweis

Es wird kein Häufigkeitskennwort und keine Bedingung in der Synchronaktion angegeben, damit wird die Aktion FTOC in jedem Interpolationstakt ohne weitere Abhängigkeiten als von \$AA_IW[V] wirksam.

2.4.8 RDISABLE

Programmierte Einlesesperre RDISABLE

Der RDISABLE–Befehl im Aktionsteil bewirkt, daß die weitere Satzbearbeitung angehalten wird, wenn die zugehörige Bedingung erfüllt ist. Es werden nur noch die programmierten Bewegungssynchronaktionen bearbeitet. Wenn die Bedingung für die RDISABLE–Anweisung nicht mehr erfüllt ist, wird die Einlesesperre aufgehoben.

Am Ende des Satzes mit RDISABLE wird Genauhalt ausgelöst, unabhängig davon, ob die Einlesesperre wirksam wird oder nicht.

Anwendung: Damit kann z. B. abhängig von externen Eingängen das Programm im Interpolationstakt gestartet werden.

Beispiel RDISABLE

Programmierte Einlesesperre

```
WHENEVER $A_INA[2]<7000 DO RDISABLE
```

```
...
```

```
N10 G01 X10 ;Am Ende von N10 wirkt RDISABLE, wenn während seiner  
Bearbeitung die Bedingung erfüllt ist
```

```
N20 Y20
```

Wenn die Spannung 7V am Eingang 2 unterschreitet, wird die Programmfortsetzung angehalten (Annahme: Wert 1000 entspricht 1V).

Anwendung dieser Lösung z.B: Einlesesperre bis Hindernis aus dem Weg geräumt ist.

2.4.9 STOPREOF

Beendigung des Vorlaufstop STOPREOF

Eine Bewegungssynchronaktion mit einem STOPREOF–Befehl hebt den bestehenden Vorlaufstop auf, wenn die Bedingung erfüllt ist.

STOPREOF darf nur mit dem Schlüsselwort 'WHEN' und satzweise wirksam programmiert werden.

Anwendung: Schnelle Programmverzweigung am Satzende.

Beispiel STOPREOF

Programmverzweigungen

```
WHEN $AC_DTEB<5 DO STOPREOF
```

```
G01 X100
```

```
IF $A_INA[7]>5000 GOTOF Label 1
```

Wenn die Entfernung zum Satzende 5 mm unterschreitet, beende den Vorlaufstop. Wenn die Spannung 5V am Eingang 7 überschreitet, springe vorwärts bis zum Label 1 (Annahme: Wert 1000 entspricht 1V).

2.4.10 DELDTG

Restweglöschen

Mit Synchronaktionen kann in Abhängigkeit von einer Bedingung Restweglöschen für die **Bahn** und für angegebene **Achsen** ausgelöst werden.

- Schnelles vorbereitetes Restweglöschen

**Für die Bahn
schnelles, vorbe-
reitetes RWL**

Schnelles / vorbereitetes Restweglöschen wird eingesetzt bei zeitkritischen Anwendungen:

- wenn die Zeit zwischen Restweglöschen und Start des Folgesatzes sehr kurz sein soll
- wenn Restweglöschen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausgelöst wird

DELDTG

Die Programmierung erfolgt mit der Synchronaktion **DELDTG**.

Nach Ausführung von Restweglöschen steht in der Systemvariable \$AC_DELT der Bahnrestweg. Damit wird Bahnsteuerbetrieb am Ende des Satzes mit schnellem Restweglöschen unterbrochen.

Einschränkungen:

Restweglöschen für die Bahn kann nur als satzweise wirksame Synchronaktion programmiert werden.

Bei aktiver Werkzeugradiuskorrektur kann schnelles Restweglöschen nicht verwendet werden.

Befehle: MOVE=1: Geht bei Teilungsachsen mit und ohne Hirthverzahnung
MOV=0: Funktioniert bei beiden gleich, es wird die nächste Position angefahren.
Befehl: DELDTG: Bei Teilungsachsen ohne Hirthverzahnung: Achse steht sofort. Bei Teilungsachsen mit Hirthverzahnung: Achse fährt nächste Position an.

**Beispiel
DELDTG**

```
... DO DELDTG
N100 G01 X100 Y100 F1000
N110 G01 X...
IF $AC_DELT > 50
...
```

**Für Achsen
schnelles, vorbe-
reitetes RWL**

Schnelles, vorbereitetes Restweglöschen für Achsen kann nur satzweise erfolgen.

Anwendung:

Das Stoppen einer Positionierbewegung, die im Teileprogramm programmiert wurde, erfolgt mit axialem Restweglöschen. Mit einem Befehl können mehrere Achsen gleichzeitig gestoppt werden.

... DO **DELDTG(Achse1, Achse2, ...)**

**Beispiele
DELDTG(Achse)**

```
WHEN $A_INA[2]>8000 DO DELDTG(X1)
                                ; wenn an Eingang 2 die Spannung
                                ; von 8 V überschritten wird, Restweg
                                ; löschen für Achse X1
POS[X1] = 100                  ; nächste Position
R10 = $AA_DELT[X 1]            ; Übernehmen axialen Restweg in R10
```

Nach erfolgtem Restweglöschen enthält die Variable \$AA_DELT[Achse] den axialen Restweg.

(Annahme: Wert 1000 entspricht 1V).

2.4 Aktionen in Synchronaktionen

2.4.11 Sperren einer programmierten Achsbewegung

Aufgabe Die Achse ist innerhalb eines Bearbeitungsprogramms programmiert und soll in speziellen Fällen nicht am Satzbeginn starten.

Lösungsmethode Per Synchronaktion wird der Override bis zum Startzeitpunkt auf 0 gehalten.
Beispiel:

```
WHenever $A_IN[1]==0 DO $AA_OVR[W]=0
G01 X10 Y25 F750 POS[W]=1500 FA[W]=1000
      ; Die Positionierachse wird asynchron zur
      ; Bahnbearbeitung gestartet;
      ; die Freigabe erfolgt über einen digitalen Eingang
```

Hinweis

Das Sperren einer Achsbewegung ist auch für PLC–Achsen möglich (z.B. Magazinachse).

2.4.12 Starten von Kommandoachsen

Einführung Achsen können auch vollkommen asynchron zum Teileprogramm aus Synchronaktionen positioniert, gestartet gestoppt werden. Diese Art der Programmierung empfiehlt sich für zyklische Abläufe oder Abläufe, die sehr stark ereignisgesteuert sind. Achsen, die aus Synchronaktionen gestartet werden, heißen **Kommandoachsen**.

Kontrolle vom PLC Autarke Einzelachsvorgänge (ab SW 6.3)

Eine vom Hauptlauf interpolierende Kommandoachse (gestartet über statische Synchronaktionen) reagiert unabhängig vom NC–Programm bei NC–STOP, Alarmbehandlung, Programmende, Programmbeeinflussungen und RESET, wenn die Kontrolle der Kommandoachse vom PLC übernommen wurde.

Die Kontrolle über die Kommandoachse erfolgt über die axiale VDI–Nahtstelle (PLC→NCK) mit den NST "PLC kontrolliert Achse" (DB31, ... DBX28.7) == 1

Weitere Informationen über den genauen Ablauf der verschiedenen Schritte die Kontrolle der Kommandoachse an die PLC zu übertragen siehe bitte:

Literatur: /FB/, P2, "Positionierachsen"

Randbedingung Eine Achse kann nicht gleichzeitig aus dem Teileprogramm und aus Synchronaktionen bewegt werden. Zeitlich nacheinander ist dies möglich. Wartezeiten können auftreten, wenn eine Achse nach einer Bewegung aus Synchronaktionen wieder im Teileprogramm programmiert wird.

Hinweis

Das MD 30450: IS_CONCURRENT_POS_AX gibt darüber Auskunft, ob die Achse hauptsächlich als Kommandoachse oder für Programmierung durch das Teileprogramm vorgesehen ist:

- 0: keine konkurrierende Achse
 - 1: konkurrierende Achse (Kommando–Achse)
-

Beispiel 1

```
...
ID=1 EVERY $A_IN[1]==1 DO POS[X]=100
...
```

Beispiel 2

Eine Achsbewegung kann als Technologiezyklus ausgelöst werden.(S. 2.5)
Hauptprogramm:

```
...
ID=2 EVERY $A_IN[1]==1 DO ACHSE_X
...
```

Achsprogramm:

```
ACHSE_X:
      M100
      POS[X]=100
      M17
```

Programmierung

Positionierachsbewegungen werden in der Synchronaktion wie aus dem Teileprogramm programmiert:

```
ID = 1 EVERY $AA_IM[B] > 75 DO POS[U]=100
```

Die programmierte Position wird inch oder metrisch bewertet entsprechend der im aktuell bearbeiteten Teileprogrammsatz gültigen Einstellung G70 oder G71.

G70/G71 sowie G700/G710 können ab SW 5 auch in den Synchronaktionen direkt programmiert werden.

Damit kann die Inch–, Metrisch–Bewertung einer Kommandoachs–Bewegung unabhängig von der Programmierung im Teileprogramm festgelegt werden.

```
ID = 1 WHENEVER $A_OUT[1] ==1 DO G710 POS[X]=10
```

```
ID = 2 EVERY G710 $AA_IM[Z] >100 DO G700 POS[Z2]=10
```

Hinweis

Es sind nur **G70, G71, G700, G710** in Synchronaktionen programmierbar!
Vergl. Kap. 2.1.

G–Funktionen, die im Synchronaktionssatz programmiert werden, wirken nur auf die Synchronaktion oder im Technologiezyklus. Sie haben keine Auswirkung auf die folgenden Sätze im Teileprogramm.

Literatur: /PG/ Kap. 3 "Wegangaben"

2.4 Aktionen in Synchronaktionen

Endposition absolut / inkrementell

Die Endposition kann absolut oder inkrementell programmiert werden. Je nachdem, ob im gerade aktiven Satz des Hauptprogramms G90 oder G91 aktiv ist, wird die Position absolut oder inkrementell verfahren.

Es kann auch bei der Programmierung explizit bestimmt werden, ob der Wert absolut oder inkrementell programmiert wird:

IC: inkrementell

AC: absolut

DC: direkt, d.h. Rundachse auf kürzestem Weg positionieren

ACN: Modulo–Rundachse absolut positionieren in negativer
Bewegungsrichtung

ACP: Modulo–Rundachse absolut programmieren in positiver
Bewegungsrichtung

CAC: Achse auf codierte Position verfahren absolut

CIC: Achse auf codierte Position verfahren inkrementell

CDC: Rundachse auf kürzestem Weg auf codierte Position verfahren

CACN: Modulo–Rundachse in negativer Richtung auf codierte Position
verfahren

CACP: Modulo–Rundachse in positiver Richtung auf codierte Position
verfahren

Codierte Positionen sind in Maschinendaten hinterlegte Werte.

**Beispiel 1
fester Wert**

ID = 1 EVERY \$AA_IM[B] > 75 DO **POS[U]=IC(10)**

; Wenn Ereignis eintritt, U–Achse um 10 weiterpositionieren

**Beispiel 2
aktueller Wert**

Der zu verfahrenende Weg wird in Echtzeit aus einer Echtzeitvariablen gebildet:

ID = 1 EVERY \$AA_IM[B] > 75 DO **POS[U]=\$AA_MW[V]–\$AA_IM[W] + 13.5**

Achsiale Frames

Das Verhalten von Synchronaktionen und achsialen Frames erläutern die folgenden Abschnitte:

Wirkung

Bei Positionierbewegungen aus Synchronaktionen wirken die achsialen Verschiebungen, Skalierungen und Spiegelungen des programmierbaren und einstellbaren Frames (G54 usw.) sowie Werkzeuglängenkorrekturen.

Es wirkt jeweils der im aktiven Satz wirksame Frame. Ist im aktiven Satz eine Drehung aktiv, so wird das Auslösen einer Positionierbewegung aus der Synchronaktion mit Alarm abgelehnt.

Beispiel:

TRANS X20

IDS= 1 EVERY \$A_IN==1 DO POS[X]=40

G1 Y100 ;Wenn der Eingang gesetzt wird, wird X auf 60 positioniert

...

TRANS X–10

G1 Y10 ; Wenn der Eingang gesetzt wird, wird X auf 30 positioniert

Unterdrückung

Die Wirksamkeit von Frames und Werkzeuglängen kann unterdrückt werden mit

MD 32074: FRAME_OR_CORRPOS_NOTALLOWED

axiale Frames unterdrücken

Auf eine Kommandoachse sind axiale Frames nicht wirksam die inkrementell auf Teilungspositionen verfahren. Deshalb wird im

MD 32074: FRAME_OR_CORRPOS_NOTALLOWED[AX4] das Bit 9 =1 gesetzt und die Kommandoachse mit JOG positioniert.

Beispiel:

RANS A=0,001

POS[A]=CAC(2) ; Achse fährt auf Position 180.001 Grad

; Für die Kommandoachse ist das axiale Frame nicht wirksam

; MD 32074: FRAME_OR_CORRPOS_NOTALLOWED[AX4] = 'H0020'

WHEN TRUE DO POS[A]=CIC(-1) ; Achse fährt auf Position 180.000 Grad.

Hinweis

Wird einer Kommandoachse inkrementell auf Teilungspositionen verfahren, dann sind axiale Frames generell für diese Kommandoachse **nicht** wirksam.

2.4.13 Axialer Vorschub aus Synchronaktionen**Vorschübe**

Zusätzlich zur Endposition kann ein axialer Vorschub programmiert werden:

ID = 1 EVERY \$AA_IM[B] > 75 DO POS[U]=100 **FA[U]=990**

Der axiale Vorschub für Kommandoachsen ist modal wirksam. Er wird unter der Adresse FA programmiert. Der Standardwert wird über das axiale

MD 32060: POS_AX_VELO

vorgegeben.

Der Vorschubwert wird entweder fest vorgegeben oder in Echtzeit aus Echtzeitvariablen gebildet:

Beispiel für berechneten Vorschub

ID = 1 EVERY \$AA_IM[B] > 75 DO POS[U]=100 **FA[U]=\$AA_VACTM[W]+100**

Der Vorschubwert wird entweder als Linear- oder Umdrehungsvorschub programmiert:

Den Vorschubtyp bestimmt das Settingdatum:

SD 43300: \$SA_ASSIGN_FEED_PER_REV_SOURCE.

Das Settingdatum kann per Bedienung oder von PLC, sowie aus dem Teileprogramm verändert werden. Synchron zum Teileprogrammkontext kann der Vorschubtyp über die Sprachbefehle FPRAON, FPRAOF umgeschaltet werden.

Siehe dazu:

Literatur: /FB/, V1 "Vorschübe"

Hinweis

Der axiale Vorschub aus Bewegungssynchronaktionen wird nicht als Hilfsfunktion an die PLC ausgegeben. Parallele axiale Technologiezyklen würden sich sonst gegenseitig blockieren.

2.4 Aktionen in Synchronaktionen

2.4.14 Achsen aus Synchronaktionen starten / stoppen

Starten/Stoppen

Kommandoachsen können auch ohne Angabe einer Endposition aus Synchronaktionen gestartet werden. Die Achse wird dann solange in die programmierte Richtung verfahren, bis durch einen erneuten Bewegungs- oder Positionier-Befehl eine andere Bewegung vorgegeben wird, oder die Achse durch einen Stoppbefehl angehalten wird. Damit kann z.B. eine endlos drehende Rundachse programmiert werden.

Die Programmierung erfolgt analog zur Programmierung von Positionierbewegungen.

MOV[Achse]=Wert

Datentyp des Wertes ist INT.

Das Vorzeichen des Wertes bestimmt die Richtung der Bewegung:

> 0: Achsbewegung in positive Richtung

< 0: Achsbewegung in negative Richtung

==0: Achsbewegung stoppen

Wird eine Teilungsachse aus der Bewegung mit MOV[Achse]=0 gestoppt, so wird wie im konventionellen JOG-Betrieb die nächste Teilungsposition angefahren.

Der **Vorschub** für die Bewegung kann programmiert werden mit

FA[Achse]=Wert. (S. oben). Ist kein achsialer Vorschub programmiert, so ergibt sich der Wert aus einer evtl. bereits aus Synchronaktionen aktivierten Achs-Bewegung oder aus der über das axiale MD 32060: POS_AX_VELO eingestellten Achsgeschwindigkeit.

Beispiel

... DO MOV[u]=0 ;Achsbewegung stoppen, wenn Bedingung erfüllt ist

2.4.15 Spindelbewegungen aus Synchronaktionen

Allgemeines

Analog zu Positionierachsen können auch **Spindeln** aus Synchronaktionen gestartet, positioniert, gestoppt werden. Der Start von Spindelbewegungen zu definierten Zeitpunkten kann erreicht werden durch Blockieren einer im Teilprogramm programmierten Bewegung oder durch Steuerung der Achsbewegung aus Synchronaktionen.

Starten/Stoppen

Die Benutzung dieser Funktionen empfiehlt sich für zyklische Abläufe oder Abläufe, die sehr stark ereignisgesteuert sind.

Stoppen bis Ereignis eintrifft

Anwendungsfall:

Die Spindel ist innerhalb eines Bearbeitungsprogramms programmiert und soll in speziellen Fällen nicht am Satzbeginn starten. Per Synchronaktion wird der Override bis zu Startzeitpunkt auf 0 gehalten.

Beispiel:

ID=1 WHENEVER \$A_IN[1]==0 DO \$AA_OVR[S1]=0

G01 X100 F1000 M3 S1=1000

; Die Spindel wird asynchron zur Bahnbearbeitung gestartet;
; der Start erfolgt über einen digitalen Eingang

2.4 Aktionen in Synchronaktionen

**Hilfsfunktionen,
Drehzahl, Position**

Die Programmierung erfolgt im Aktionsteil der Synchronaktion identisch mit der Programmierung im Teileprogramm.

Befehle: S= ..., M3, M4, M5, SPOS= ...

Beispiel:

ID = 1 EVERY \$A_IN[1]==1 DO M3 S1000

ID = 2 EVERY \$A_IN[2]==1 DO SPOS=270

Ohne numerische Erweiterung gelten die Befehle jeweils für die Masterspindel. Durch Angabe einer numerischen Erweiterung kann jede Spindel aktiviert werden:

ID = 1 EVERY \$A_IN[1]==1 DO M1=3 S1=1000 SPOS[2]=90

Für die Programmierung der Art der Positionierung gelten dieselben Regeln wie für Positionierachsen (s.o.).

Werden durch parallel aktive Synchronaktionen für eine Achse/Spindel **konkurrierende Befehle** vorgegeben, so entscheidet die **zeitliche Reihenfolge** der Aktivierung.

Beispiel:

ID=1 EVERY \$A_IN[1]==1 DO M3 S300 ; Drehrichtung und Drehzahl

ID = 2 EVERY \$A_IN[2]==1 DO M4 S500; Drehrichtung und Drehzahl

ID=3 EVERY \$A_IN[3]==1 DO S1000 ; Neue Drehzahlvorgabe

; für aktive Spindeldrehung

ID=4 EVERY (\$A_IN[4]==1) AND (\$A_IN[1]==0) DO SPOS=0

; Spindel positionieren

Vorschub

Der Vorschub für Spindeln Positionieren kann aus der Synchronaktion programmiert werden mit:

FA[Sn]= ...

:

Hinweis

Für die Vorschubgeschwindigkeit aus Synchronaktionen steht nur ein modales Datum für Spindelbetrieb und Achsbetrieb zur Verfügung. Hierbei wird FA[S] bzw. FA[C] gleichermaßen versorgt.

**SW–Endschalter
Arbeitsfeldbegren-
zungen**

Für Achs–/Spindelbewegungen aus Synchronaktionen gelten auch die Beschränkungen durch SW–Endschalter und Arbeitsfeldbegrenzungen.

**Beachtung durch
Bewegungen aus
Synchronaktionen**

Die mit G25/G26 programmierten Arbeitsfeldbegrenzungen werden in Abhängigkeit vom Settingdatum:

SD 43400: \$SA_WORKAREA_PLUS_ENABLE berücksichtigt.

Das Ein– und Ausschalten der Arbeitsfeldbegrenzung über G–Funktionen WALIMON / WALIMOF **im Teileprogramm** wirkt nicht auf Kommandoachsen.

2.4 Aktionen in Synchronaktionen

Achskoordinierung

Wird aus Synchronaktionen ein Positionierbefehl (POS, MOV) gestartet, während die Achse bereits als Bahnachse oder als PLC-Achse belegt ist, so wird die Bearbeitung mit Alarm abgebrochen.

Achsbewegung wechselweise durch TP und SA

Typischerweise wird eine Achse entweder aus dem Teileprogramm (TP) im Bewegungssatz oder als Positionierachse aus der Synchronaktion (SA) bewegt. Soll dieselbe Achse jedoch wechselweise aus dem Teileprogramm als Bahnachse oder Positionierachse und aus Synchronaktionen verfahren werden, so erfolgt eine koordinierte Übergabe zwischen beiden Achsbewegungen.

Beispiel

; X-Achse wahlweise aus Teileprogramm und Synchronaktionen fahren

N10 G01 **X100** Y200 F1000 ; X-Achse im Teileprogramm programmiert

...

N20 ID=1 WHEN \$A_IN[1]==1 DO **POS[X]=100** FA[X]=200
; Positionieren aus Synchronaktion starten,
; wenn digitaler Eingang ansteht

...

CANCEL(1) ; Synchronaktion abwählen

...

N100 G01 **X100** Y200 F1000 ; X: Bahnachse
; **Wartezeit** vor Bewegung, wenn digitaler
; Eingang 1 war und somit X aus
; Synchronaktion positioniert wurde

Fliegende Übergänge

Zwischen Kommandoachsen und Spindeln sind Übergänge möglich.

Ausgangssituation

Da mehrere Synchronaktionen gleichzeitig aktiv sein können, ist es möglich, daß eine Achsbewegung gestartet wird, während die Achse bereits aktiv ist.

Verhalten

In diesem Fall wird die **zuletzt aktivierte** Bewegung wirksam. POS- und MOV-Bewegungen können sich gegenseitig ablösen.

Bei einer so erzwungenen Umkehr der Bewegungsrichtung wird die Achse zunächst abgebremst und dann in die entgegengesetzte Richtung positioniert.

Beispiele:

ID=1 EVERY \$AC_TIMER[1] >= 5 DO POS[V]=100 FA[V]=560

ID=2 EVERY \$AC_TIMER[1] >= 7 DO POS[V]=\$AA_IM[V] + 2 FA[V]=790

; Aufgrund der Programmierung mit \$AC_TIMER[1] ist die Synchronaktion mit ID=2 die zuletzt aktivierte, ihre Vorgaben werden wirksam und lösen die Vorgaben aus ID=1 ... ab.

Endposition und Vorschub einer Kommandoachse können somit während laufender Bewegung nachgestellt werden.

Beispiel: Auslösung mit Signal

ID=1 EVERY \$A_IN[1]==1 DO POS[U]=\$AA_IM[U]+\$AA_IM[V]*.5
FA[U]=\$AA_VACTM[U]+10

2.4 Aktionen in Synchronaktionen

Erlaubte Übergänge

Die mit x gekennzeichneten Übergänge sind zulässig:

im ↓ nach →	POS	MOV=1 MOV= - 1	MOV=0	SPOS	M3 M4	M5	LEADON	TRAIL- ON
Achse steht								
Achsbetrieb	x	x	x	x	x	x	x	x
lagegeregelte Spindel	x	x	x	x	x	x		
drehzahlgeregelte Spindel				x	x	x		
Achse in Bewegung								
Achsbetrieb	x	x	x				x	x
lagegeregelte Spindel								
drehzahlgeregelte Spindel				x	x	x		

Nicht gekennzeichnete Übergänge werden mit Alarm abgewiesen.

Beispiel: Erlaubter Übergang

N10 WHEN \$AA_IM[Y] >= 5 DO MOV[Y]=-1 ; Bei Position +5 Achse in
; Negativer-Richtung
; starten

N20 WHEN TRUE DO POS[Y]=20 FA[Y]=500 ; Y-Achse starten, wenn
; Satz eingewechselt wird

Fliegende Übergänge bei Achskopplungen

Positionierachsbewegungen und Bewegungen als Folge von Achskopplungen über Synchronaktionen können sich gegenseitig ablösen.

– siehe 2.4.17 und

Literatur: /M3/, Mitschleppen und Leitwertkopplungen

Die erlaubten Übergänge in Leitwertkopplung sind in der Tabelle oben mit LEADON gekennzeichnet, die Übergänge in das Mitschleppen mit TRAILON.

2.4 Aktionen in Synchronaktionen

2.4.16 Istwertsetzen aus Synchronaktionen

Anwendung	Mit der Funktion PRESETON kann der Steuerungsnullpunkt im Maschinenkoordinatensystem neu definiert werden.
Funktion	Bei Preset findet keine Bewegung der Achse statt, es wird für die momentane Achsposition lediglich ein neuer Positionswert eingetragen.
Programmierung	<p>In Synchronaktionen kann jeweils der Wert für eine Achse programmiert werden. z.B:</p> <p style="text-align: center;">WHEN \$AA_IM[a] >= 89.5 DO PRESETON(a, 10.5)</p> <p>mit PRESETON(Achse,Wert) Achse: Achse, deren Steuerungsnullpunkt verändert werden soll Wert: Wert, um den der Steuerungsnullpunkt verändert wird.</p>
Zulässige Anwendungen	<p>PRESETON aus Synchronaktionen ist möglich für:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modulo-Rundachsen, die aus dem Teileprogramm gestartet wurden • alle Kommandoachsen, die aus der Synchronaktion gestartet wurden
Einschränkung	PRESETON ist nicht möglich für Achsen, die an der Transformation beteiligt sind.
Beispiel	In 6.7.3 finden Sie ein Beispiel für die Verwendung von PRESETON im Zusammenhang mit einer Anwendung Fliegendes Trennen.
<hr/>	
Hinweis	
Das Istwertsetzen "PRESETON" darf nur mit dem Schlüsselwort "WHEN" oder "EVERY" erfolgen.	
<hr/>	

2.4.17 Mitschleppen und Kopplungen aktivieren, deaktivieren

Einführung

In der Funktionsbeschreibung:

Literatur: /FB/, M3, Mitschleppen

sind im Detail folgende Funktionen beschrieben.

- Mitschleppen
Folgeachse(n) sind über einen Koppelfaktor mit einer Leitachse verbunden.
- Kurventabellen
Kurventabellen stellen einen (komplexen) Zusammenhang zwischen Leitwert und Folgewert dar. Als Leitwert sind möglich:
 - von der Steuerung erzeugte Sollwerte
 - vom Geber ermittelte Istwerte
 - extern vorgegebene Größen

Im Zusammenhang mit den Synchronaktionen ist besonders der Fall von Bedeutung, daß eine Folgeachse über Kurventabelle mit einer Leitachse verbunden wird.
- Leitwertkopplung
Von den für Teileprogramme möglichen Leitwertkopplungen:
 - Achsleitwertkopplung
 - Bahnleitwertkopplung

stehen für die Nutzung in Synchronaktionen nur Achsleitwertkopplungen zur Verfügung.

Mitschleppen

Aus einer Synchronaktion heraus kann die Zuordnung einer Folgeachse zu einer Leitachse mit einem Koppelfaktor definiert und gleichzeitig aktiviert werden:

... DO **TRAILON**(FA, LA, Kf)

mit:

FA	Folgeachse
LA	Leitachse
Kf	Koppelfaktor

Die Auflösung des Mitschleppverbandes erfolgt mit:

... DO **TRAILOF**(FA, LA, LA2)

mit:

FA	Folgeachse
LA	Leitachse
LA2	Leitachse2, optional

Kurventabellen

Der in Kurventabellen hinterlegte Zusammenhang zwischen einer Leitwertgröße und einer Folgewertgröße kann in Synchronaktionen benutzt werden wie andere REAL-Funktionen (z.B. SIN, COS):

2.4 Aktionen in Synchronaktionen

**Folgewert
ermitteln**

Der sich aus einem Leitwert über die Kurventabelle n ergebende Folgewert soll einer Rechenvariablen zugewiesen werden.

Beispiel:

```
... DO $R17=CTAB(LW, n, grad)
```

mit:

LW	Leitwert
n	Nummer der Kurventabelle
grad	Steigungsparameter, Ergebnis (2 weitere opt. Parameter für Skalierung: – Folgeachse – Leitachse)

Beispiel:

```
DEF REAL GRADIENT
```

```
...
```

```
WHEN $A_IN[1] == 1 DO $R17 = CTAB(75.0, 2, GRADIENT)
```

**Leitwert
ermitteln**

Aus einer Synchronaktion heraus kann ein konkreter Leitwert anhand einer definierten Kurventabelle für einen Folgewert ermittelt werden.

Beispiel:

```
... DO $R18=CTABINV(FW, aprLW, n, grad)
```

mit:

FW	Folgewert
aprLW	angenäherter Leitwert, mit dem bei mehrdeutiger Umkehrfunktion der Kurventabelle ein eindeutiger LW bestimmt werden kann
n	Nummer der Kurventabelle
grad	Steigungsparameter, Ergebnis (2 weitere opt. Parameter für Skalierung: – Folgeachse – Leitachse)

Die Funktionen CTAB und CTABINV sind sowohl in Bedingungen als auch im Aktionsteil von Synchronaktionen möglich.

**Achsleitwert
kopplung**

Im Aktionsteil der Synchronaktion wird die Ankopplung der Folgeachse FA an die Leitachse LA über die gespeicherte Kurventabelle mit der Nummer NR wie folgt aufgerufen:

```
... DO LEADON(FA; LA, NR)
```

mit:

FA	Folgeachse
LA	Leitachse
NR	Nummer der Kurventabelle

**Achskopplung aus
Synchronaktion
ausschalten**

Soll die Achs–Leitwertkopplung beim Eintreffen einer weiteren Bedingung wieder aufgehoben werden, so lautet die Aktion:

```
... DO LEADOF(FA, LA)
```

Systemvariablen

Vom Teileprogramm und aus Synchronaktionen sind die Systemvariablen der Leitwertkopplung laut Liste der Systemvariablen lesbar/schreibbar.

Siehe 2.3.8.

Erkennen des Synchronlaufes

Die aus Teileprogramm und Synchronaktion lesbare Systemvariable \$AA_SYNC[ax] zeigt an, ob und wie die Folgeachse FA synchronisiert ist:

- 0: nicht synchron
- 1: Synchronlauf grob (Gemäß MD 37200:
COUPLE_POS_TOL_COARSE)
- 2: Synchronlauf fein (Gemäß MD 37210:
COUPLE_POS_TOL_FINE)

Anwendungsabgrenzung

Im Teileprogramm direkt aktivierte Kopplungen werden an Satzgrenzen aktiviert. Mit der Möglichkeit der Kopplungsaktivierung durch Synchronaktionen wird eine ereignisgesteuerte differenzierte Aktivierung ermöglicht z.B.

- bei bestimmten Achsweg ab Satzanfang
- bei bestimmten Restweg bis Satzende
- Eintreffen von Digitaleingangssignalen
- Kombinationen aus diesen

S. 2.1, Bedingungen

Weitere Hinweise zu Programmierung der Kopplungsfunktionen und Kurventabellen finden Sie in:

Literatur: /PGA/, Programmieranleitung Arbeitsvorbereitung

Hinweis

Achsen, die beim Einkoppeln über Synchronaktionen in einem beliebigen Bewegungszustand angetroffen werden, werden durch die Steuerung synchronisiert. Details hierzu finden Sie in Funktionsbeschreibung M3.

Beispiele

In 6.7.3 finden Sie ein Beispiel, das von Achskopplung über Kurventabelle Gebrauch macht.

2.4 Aktionen in Synchronaktionen

2.4.18 Messen aus Synchronaktionen

Einführung

Von den für Teileprogramme verfügbaren Meßfunktionen:
MEAS, MEAW, MEASA, MEAWA, MEAC

Literatur: /PGA/, Programmieranleitung Arbeitsvorbereitung
/FB/, M5, "Messen"

stehen in Synchronaktionen nur folgende zur Verfügung:

- MEAWA achsiales Messen ohne Restweglöschen
- MEAC achsiales, kontinuierliches Messen

Während die Meßfunktion bei Bewegungssätzen im Teileprogramm jeweils auf einen Satz begrenzt ist, kann die Meßfunktion aus Synchronaktionen beliebig ein- und ausgeschaltet werden:

Hinweis

Mit statischen Synchronaktionen steht Messen auch in der Betriebsart JOG zur Verfügung.

Programmierung

MEAWA[Achse]=(Modus, Triggerereignis_1, Triggerereignis_2,
Triggerereignis_3, Triggerereignis_4)
; Achsiales Messen ohne Restweglöschen einschalten

MEAC[Achse]=(Modus, Meßspeicher, Triggerereignis_1, Triggerereignis_2,
Triggerereignis_3, Triggerereignis_4)
; achsiales, kontinuierliches Messen einschalten

Achse: Achse, für die gemessen wird

Tabelle 2-3 Modus-Bedeutungen:

Zehnerdekade	Einerdekade	Bedeutung
	0	Meßauftrag abbrechen
	1	bis zu 4 gleichzeitig aktivierbare Triggerereignisse
	2	bis zu 4 nacheinander aktivierbare Triggerereignisse
	3	bis zu 4 nacheinander aktivierbare Triggerereignisse, jedoch keine Überwachung von Triggerereignis1 beim START
0		aktives Meßsystem
1		1. Meßsystem
2		2. Meßsystem
3		beide Meßsysteme

2.4 Aktionen in Synchronaktionen

Triggerereignis_1 bis Triggerereignis_4:

1:	steigende Flanke Meßtaster 1	
-1:	fallende Flanke Meßtaster 1	<i>optional</i>
2:	steigende Flanke Meßtaster 2	<i>optional</i>
-2:	fallende Flanke Meßtaster 2	<i>optional</i>

Meßspeicher: Nummer einer FIFO-Variablen

Meßwerte werden ausschließlich für das **Maschinen**koordinatensystem bereitgestellt.

MEAWA

... DO **MEAWA**[Achse]=(, , ,) ;Achsiales Messen ohne Restweglöschen

Restweglöschen kann bei Bedarf in der Synchronaktion explizit aufgerufen werden. S. 2.4.10 und Beispiel unten.

GEO-Achsen und an Transformationen beteiligte Achsen können einzeln programmiert werden.

Programmierung:

Die Programmierung entspricht der im Teileprogramm

Hinweis

Die Systemvariable \$AC_MEA liefert für eine aus der Synchronaktion aufgerufene Messung keine auswertbare Information über die Gültigkeit der Messung.

Pro Achse darf nur ein Meßauftrag aktiv sein.

Systemvariablen:

\$AA_MEA[ACT][Achse]	liefert den augenblicklichen Meßstatus einer Achse.
1	Messung aktiv
0	Messung nicht aktiv

\$A_PROBE[Meßtaster]	liefert den momentanen Zustand des Meßtasters.
1	Taster geschaltet, High Signal
0	Taster nicht geschaltet, Low Signal

Meßwerte im Maschinenkoordinatensystem mit 2 Meßtastern (Gebern):

\$AA_MM1[Achse]	Triggerereignis1, Geber 1
\$AA_MM2[Achse]	Triggerereignis 1, Geber 2
\$AA_MM3[Achse]	Triggerereignis 2, Geber 1
\$AA_MM4[Achse]	Triggerereignis 2, Geber 2

MEAC

... DO **MEAC**[Achse]=(Modus, Nr_FIFO, Triggerereignisse)

Die Variablen \$AC_FIFO (S. 2.3.6.) sind dafür vorgesehen, Meßwerte aus zyklischen Meßvorgängen aufzunehmen. Modus und Triggerereignisse s.o.

2.4 Aktionen in Synchronaktionen

Beispiele:

Für die folgenden Beispiele wurden per Maschinendaten 2 FIFO's eingerichtet.

Maschinendaten

MD 28050: MM_NUM_R_PARAM = 300
 MD 28258: MM_NUM_AC_TIMER = 1
 MD 28260: NUM_AC_FIFO = 2 ; 2 FIFO's
 MD 28262: START_AC_FIFO = 100 ; erster FIFO beginnt ab R100
 MD 28264: LEN_AC_FIFO = 22 ; jeder FIFO kann 22 Werte aufnehmen
 MD 28266: MODE_AC_FIFO = 0 ; keine Summenbildung

Beispiel 1.

Auf einer Strecke zwischen X0 und X100 sollen alle steigenden Flanken von Meßtaster 1 aufgenommen werden. Es wird angenommen, daß nicht mehr als 22 Flanken auftreten können.

Programm 1:

```

DEF INT ANZAHL
DEF INT INDEX_R
N0   GO X0
N1   MEAC[X]=( 1, 1, 1) POS[X]=100
                                ; Modus = 1, gleichzeitig
                                ; Nr-FIFO      = 1
                                ; Triggerereignis 1= steigende Flanke, Meßgeber 1
N2   STOPRE
                                ; Anhalten Vorverarbeitung
N3   MEAC[X]=( 0)
                                ; Abbrechen kontinuierliche Messung
N4   ANZAHL= $AC_FIFO1[4]
                                ; Anzahl eingetroffener Meßwerte in der FIFO-Variablen
N5   ANZAHL= ANZAHL - 1
N6   FOR INDEX_R= 0 TO ANZAHL
N7   R[INDEX_R]= $AC_FIFO1[0] ; FIFO-Inhalt in R0 - ... eintragen
N8   ENDFOR
                                ; Nach Auslesen ist FIFO-Variable leer

```

Beispiel 2.

Auf einer Strecke zwischen X0 und X100 sollen alle steigenden und fallenden Flanken von Meßtaster 1 aufgenommen werden. Die Anzahl der erreichbaren Triggerereignisse ist unbekannt. Daraus folgt: Es müssen parallel in einer Synchronaktion die Meßwerte abgeholt und ab R1 aufsteigend abgelegt werden. Die Anzahl der abgelegten Meßwerte wird im R0 eingetragen.

Programm 2:

```

N0   GO X0
                                ; Eilgang zum Startpunkt
N1   $AC_MARKER[1]=1
                                ; Merker 1 als Index für Rechenvariablen R[..]
N2   ID=1 WHENEVER $AC_FIFO1[4]>=1
      DO $R[$AC_MARKER[1]]= $AC_FIFO1[0] $AC_MARKER[1]=$AC_MARKER[1]+1
                                ;Synchronaktion als Prüfung:
                                ; wenn 1 oder mehr Meßwerte in FIFO-Variable stehen
                                ; ältesten Wert aus FIFO auslesen und in aktuelle R[ ..]
                                ; ablegen, Index für R um 1 erhöhen

```


2.4 Aktionen in Synchronaktionen

```

N3  MEAC[X]=( 1, 1, 1, -1) POS[X]=100      ; Kontinuierliches Messen aktivieren, Bewegung
                                           ; nach X = 100
                                           ; Modus = 1, gleichzeitig
                                           ; Nr_FIFO = 1
                                           ; Triggerereignis 1= 1, steigende Flanke Meßgeber 1
                                           ; Triggerereignis 2= -1, fallende Flanke Meßgeber 1
N4  MEAC[X]=(0)                             ; Messung abwählen
N5  STOPRE                                  ; Vorverarbeitung stoppen
N6  R0= $AC_MARKER[1]                       ; Anzahl der erfaßten Werte in R0

```

Beispiel 3:

Kontinuierliches Messen mit explizitem Restweglöschen nach 10 Messungen

Programm 3:

```

N1  WHEN $AC_FIFO1[4]>=10
      DO MEAC[X]=(0) DELDTG(X)              ; Schlußbedingung als Synchronaktion:
                                           ; Wenn 10 oder mehr Meßwerte in der FIFO-Variablen
                                           ; vorliegen,
                                           ; kontinuierliche Messung abwählen und
                                           ; Restweg löschen
N2  MEAC[X]=( 1,1,1,-1) G01 X100 F500      ; kontinuierliche Messung aus dem Teileprogramm aktiv.
                                           ; Modus = 1, gleichzeitig
                                           ; Nr_FIFO = 1, FIFO-Variable 1
                                           ; Triggerereignis 1= 1, steigende Flanke Meßgeber 1
                                           ; Triggerereignis 2= -1, fallende Flanke Meßgeber 1
N3  MEAC[X]=(0)                             ; Kontinuierliche Messung abwählen
N4  R0= $AC_FIFO1[4]                       ; tatsächliche Anzahl Meßwerte

```

Priorität bei mehreren Messungen

Zu einem Zeitpunkt kann pro Achse genau ein Meßauftrag aktiv sein.

Der Start eines Meßauftrags für dieselbe Achse bewirkt, daß die Triggerereignisse erneut aktiviert und die Meßergebnisse zurückgesetzt werden. Wird Meßauftrag ausschalten (Modus 0) programmiert, ohne daß vorher ein Meßauftrag aktiviert wurde, so erfolgt keine gesonderte Reaktion. Meßaufträge, die aus dem Teileprogramm gestartet wurden, können aus Synchronaktionen nicht beeinflusst werden.

Wird aus Synchronaktionen ein Meßauftrag für eine Achse gestartet, und für diese Achse ist bereits ein Meßauftrag aus dem Teileprogramm aktiv, so wird ein Alarm generiert.

Ist ein Meßauftrag aus Synchronaktionen aktiv, kann Messen aus dem Teileprogramm heraus nicht mehr gestartet werden.

Meßaufträge und Zustandsänderungen

Wenn der Meßauftrag aus Synchronaktionen erfolgt ist, zeigt die Steuerung folgende Verhalten:

Zustand	Verhalten
Betriebsartenwechsel	Ein Meßauftrag, der durch eine modale Synchronaktion aktiviert wurde, wird durch den Betriebsartenwechsel nicht beeinflusst. Er bleibt über Satzgrenzen hinweg wirksam.
RESET	Der Meßauftrag wird abgebrochen

2.4 Aktionen in Synchronaktionen

Zustand	Verhalten
Satzsuchlauf	Die Meßaufträge werden gesammelt und erst bei Erfüllung der programmierten Bedingung aktiviert
REPOS	Aktivierte Meßaufträge werden nicht beeinflusst.
Programmende	Meßaufträge, die aus statischen Synchronaktionen gestartet wurden, bleiben erhalten.

2.4.19 Setzen und Löschen von Wartemarken der Kanalsynchronisation

Einführung

Die Koordination von Abläufen in den Kanälen ist beschrieben in:

Literatur: /FB/, K1, BAG, Kanal, Programmbetrieb

Von den dort genannten Funktionen sind die folgenden in Synchronaktionen zulässig:

Wartemarke setzen

Der Befehl **SETM**(MarkerNummer) kann im Teileprogramm und im Aktionsteil einer Synchronaktion gegeben werden. Er setzt die Marke MarkerNummer für den Kanal, in dem der Befehl läuft. (Eigener Kanal).

Wartemarke löschen

Der Befehl **CLEARM**(MarkerNummer) kann im Teileprogramm und im Aktionsteil einer Synchronaktion gegeben werden. Er löscht die Marke MarkerNummer für den Kanal, in dem der Befehl läuft. (Eigener Kanal).

2.4.20 Alarm setzen/ Fehlerreaktionen

Fehlersituationen

Alarm setzen ist eine Möglichkeit auf Fehlerzustände zu reagieren.

Anwendung:

Mit dem SETAL-Befehl können Zyklen-Alarme aus Synchronaktionen gesetzt werden.

Weitere Möglichkeiten auf Fehler zu reagieren sind:

- Achse stoppen S. 2.4.11
- Ausgang setzen S. 2.4.2
- Sonstige in 2.4 aufgeführte Aktionen

Beispiel Alarm setzen

```
ID=67 WHENEVER $AA_IM[X1] – $AA_IM[X2] < 4.567 DO SETAL(61000)
```

; Alarm setzen, wenn Abstand (Istwert der Achse X1 – Istwert der Achse X2)
; den kritischen Wert 4.567 unterschreitet.

Zyklen und Zyklusalarne

Hinweise zu Zyklen und Zyklusalarmen finden Sie in:

Literatur: /PGZ/, Programmieranleitung Zyklen

2.5 Aufruf von Technologiezyklen

Definition	Ein Technologiezyklus ist eine Folge von Aktionen, die sequentiell im Interpolationstakt abgearbeitet werden. Die in 2.4 dargestellten Aktionen können zu Programmen zusammengefaßt werden. Aus Anwendersicht handelt es sich bei diesen Programmen um Unterprogramme ohne Parameter.
Parallelität im Kanal	In einem Kanal können gleichzeitig mehrere Technologiezyklen oder Aktionen bearbeitet werden. Die Bearbeitung der Technologiezyklen und Aktionen des Kanals erfolgt parallel in einem Interpolationstakt.
Unterschiede in der Bearbeitung	<p>Bezüglich der Bearbeitungsfolge muß der Anwender aus den folgenden Möglichkeiten die geeignetere wählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mehrere Aktionen in einer Synchronaktion: Die Aktionen werden alle gleichzeitig in dem Interpolationstakt ausgeführt, in dem die Bedingung erfüllt ist. • Aktionen sind zu einem Technologiezyklus zusammengefaßt: Die Aktionen im Technologiezyklus werden im Interpolationstakt sequentiell abgearbeitet. Pro Interpolationstakt wird ein Satz abgearbeitet. Es müssen ein- und mehrtaktige Aktionen unterschieden werden. Ein Technologiezyklus ist dann beendet, wenn seine letzte Aktion ausgeführt ist (in der Regel nach mehreren Interpolationstakten). <p>Befehle wie Variablenzuweisungen werden im Technologiezyklus in einem Interpolationstakt abgearbeitet. Andere Befehle (z.B. Bewegung einer Kommandoachse, S. 2.4.12) dauern mehrere Interpolationstakte. Ist die Funktion beendet (z.B. Genauhalt bei Positionieren einer Achse), so wird im darauffolgenden Interpolationstakt der nächste Satz ausgeführt.</p> <p>Jeder Satz benötigt mindestens einen Interpolationstakt. Stehen mehrere eintaktige Aktionen in einem Satz, so werden diese in einem Interpolationstakt abgearbeitet. Bild 2-8 kennzeichnet beispielhaft, welche Aktionen eintaktig und welche mehrtaktig sind.</p>
Anwendung	Mit Technologiezyklen ist es beispielweise möglich, jede Achse durch ein eigenes Achsprogramm zu bewegen.
Programmierung	<p>In einer modalen/statischen Synchronaktion kann ein Technologiezyklus in Abhängigkeit von einer Bedingung aktiviert werden.</p> <p>Das Programmende wird mit M02 / M17 / M30 / RET programmiert.</p>
Suchpfad	<p>Für den Aufruf gilt der Suchpfad wie bei Unterprogrammen und Zyklen.</p> <p>Beispiel:</p> <pre>... ID=1 EVERY \$AA_IM[Y]>=10 DO AX_X ; AX_X Unterprogramm- ; name für Achsprogramm für X-Achse</pre>

```

AX_X:                ; Achsprogramm
POS[X]=$R[7] FA[X]=377
$A_OUT[1]=1
POS[X]=R10
POS[X]=-90
M30

```

Hinweis

Ist die Bedingung erneut erfüllt, während der Technologiezyklus abgearbeitet wird, so wird er nicht von neuem gestartet. Wird der Technologiezyklus aus der Synchronaktion vom Typ WHENEVER gestartet und ist die Bedingung bei Ende des Technologiezyklus' noch erfüllt, so wird der Technologiezyklus von neuem gestartet.

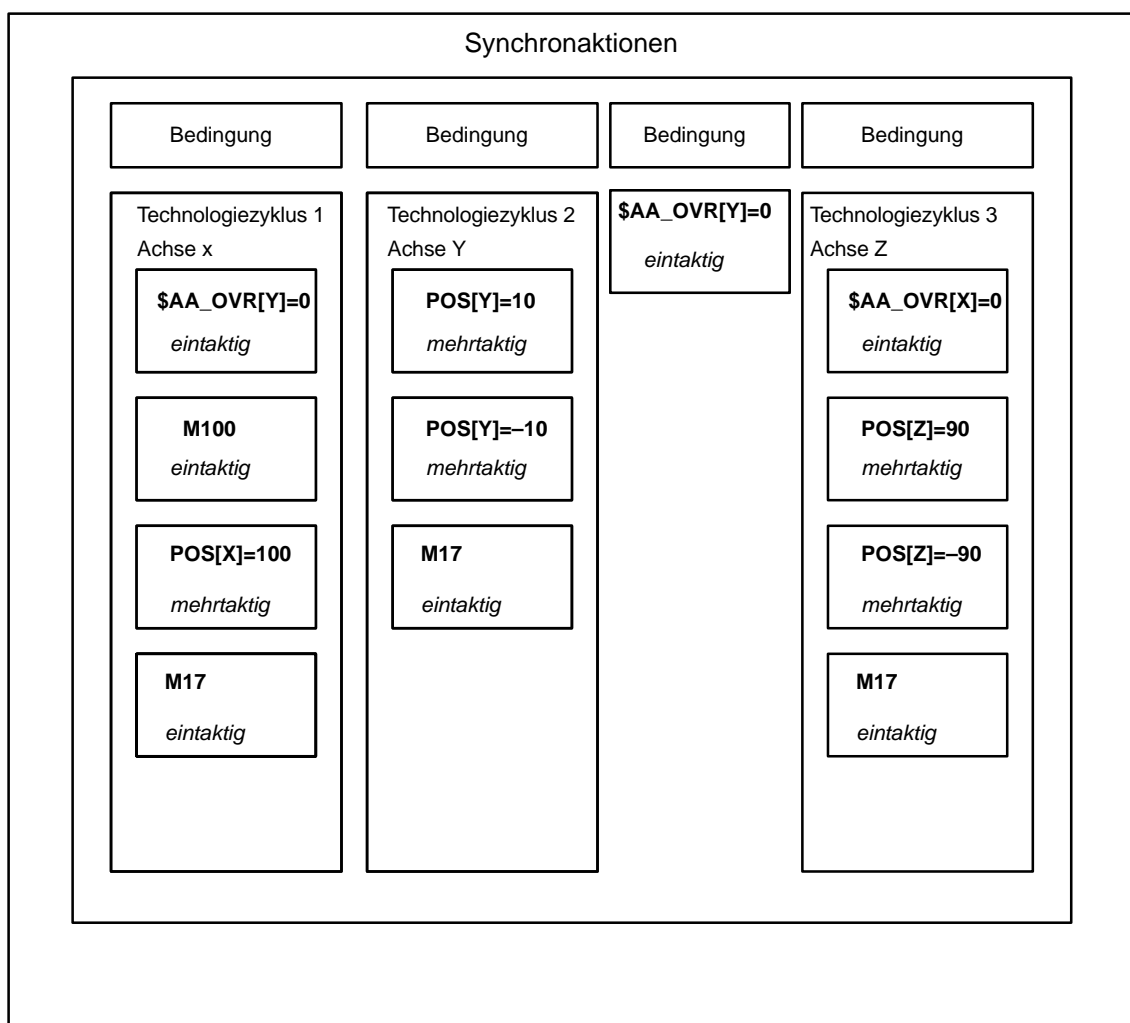


Bild 2-8 Mehrere Technologiezyklen

2.5 Aufruf von Technologiezyklen

Beispiel (2) für koordinierte Achsbewegungen:

Durch Setzen digitaler NC-Eingänge werden verschiedene Achs-Programme gestartet.

Hauptprogramm:

```
...  
ID=1 WHEN $A_IN[1]==1 DO ACHSE_X  
ID=2 WHEN $A_IN[2]==1 DO ACHSE_Y  
ID=3 WHEN $A_IN[3]==1 DO AA_OVR[Y]=0  
ID=4 WHEN $A_IN[4]==1 DO ACHSE_Z  
M30
```

Achsprogramme:

ACHSE_X:
\$AA_OVR[Y]=0
M100
POS[X]=100
M17

ACHSE_Y:
POS[Y]=10
POS[Y]=-10
M17

ACHSE_Z:
\$AA_OVR[X]=0
POS[Z]=90
POS[Z]=-90
M17

2.5.1 Koordinierungen zwischen Synchronaktionen, Technologiezyklen, Teileprogramm (und PLC)

Beeinflussung von Technologiezyklen

Die Technologiezyklen / Synchronaktionen werden über die Identifikationsnummer der Synchronaktionen beeinflusst, in denen sie als Aktion angegeben sind:

Mittel zur Koordinierung

Schlüsselwort	Bedeutung	TP	SA
	Aufruf zulässig im Teileprogramm Aufruf zulässig in Synchr. Aktion / Technologiezyklus	+	+
LOCK(ID)	Technologiezyklus sperren. Die ggf. aktive Aktion wird unterbrochen.		+
UNLOCK(ID)	Mit UNLOCK wird der Technologiezyklus an der Stelle der Unterbrechung fortgesetzt. Ein unterbrochener Positioniervorgang wird fortgesetzt.		+
RESET(ID)	Technologiezyklus abbrechen. Aktive Positioniervorgänge werden abgebrochen. Wird der Technologiezyklus neu gestartet, so beginnt seine Bearbeitung mit dem 1. Satz im Technologiezyklus. Je nach Synchronaktionstyp werden die Aktionen nach erneutem Eintreten der Bedingung wieder ausgeführt. Bereits ausgeführte Synchronaktionen vom WHEN-Typ werden nach RESET nicht mehr bearbeitet.		+
CANCEL(ID)	Die Synchronaktion wird gelöscht.	+	

- LOCK(ID), UNLOCK(ID) durch PLC s. 2.6.1

Hinweis

Eine Synchronaktion enthält einen Technologiezyklus–Aufruf. Weitere Aktionen sind in diesem Satz nicht erlaubt. Damit besteht Eindeutigkeit zwischen beeinflusster ID–Nummer und dem zugehörigen Technologiezyklus.

2.5 Aufruf von Technologiezyklen

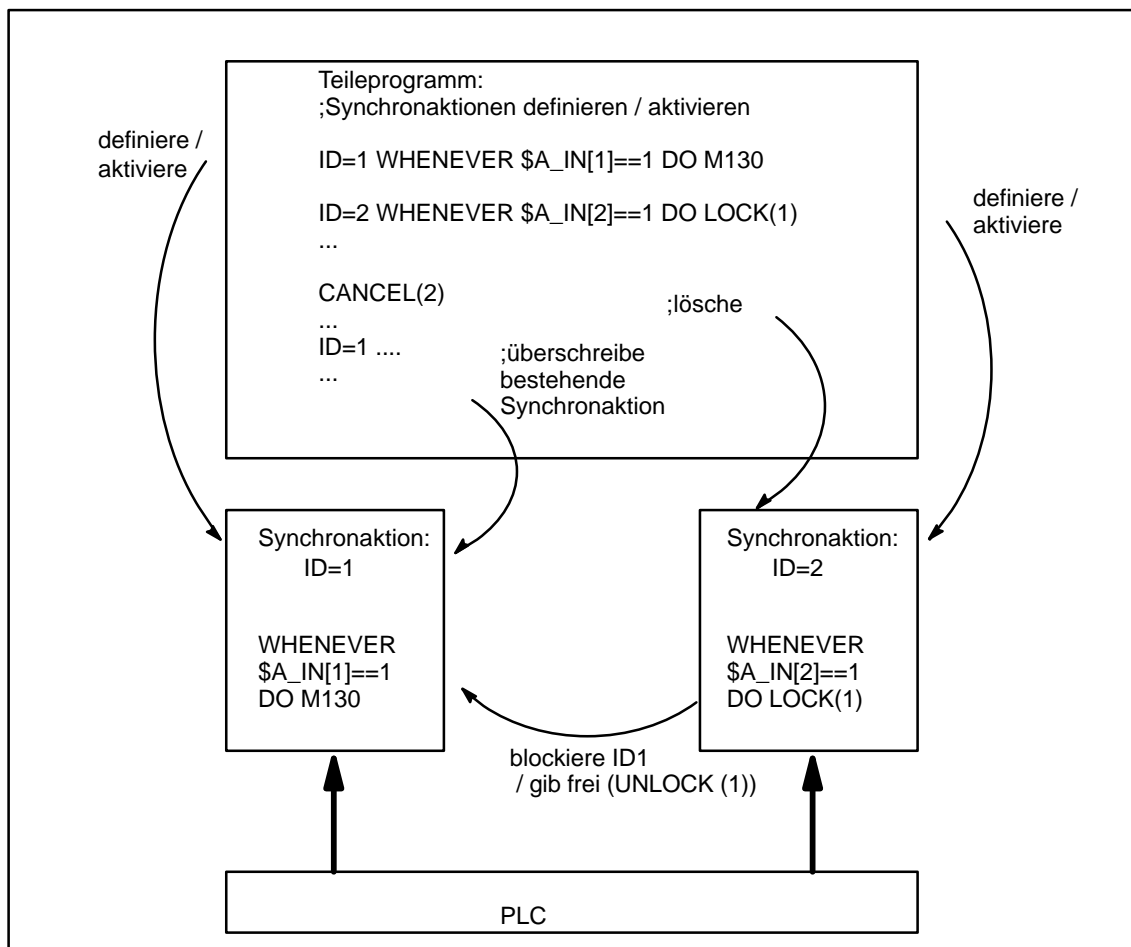


Bild 2-9 Anlegen / Verriegeln modaler Synchronaktionen / Löschen

2.6 Beeinflussung und Schutz von Synchronaktionen

2.6.1 Beeinflussung von PLC

Funktion	<p>Modale Synchronaktionen (ID, IDS) können von PLC verriegelt bzw. freigegeben werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sperrung aller modalen Synchronaktionen • Gezielte Sperrung einzelner Synchronaktionen
Einflußbereich	<p>Die PLC kann auf maximal die ersten 64 modalen Synchronaktionen mit Sperren Einfluß nehmen (ID, IDS 1–64). Die durch PLC sperrbaren Synchronaktionen sind in einem 64 Bit großen Feld der Nahtstelle: DB21–30, DBB308–315 durch die NC mit 1 gekennzeichnet. Geschützte Synchronaktionen sind nie als sperrbar gekennzeichnet. Siehe 2.6.2.</p>
Alle Synchronaktionen sperren	<p>Durch Setzen von DB 21–30, DBB1 Bit 2 durch das PLC–Anwendungsprogramm können alle modalen Synchronaktionen, die in der NC bereits definiert und gespeichert sind, von der Aktivierung ausgeschlossen werden. Eine Ausnahme bilden geschützte Synchronaktionen siehe 2.6.2. Durch Setzen von DB 21–30, DBB1 Bit 2 auf 0 wird die pauschale Sperrung durch PLC wieder aufgehoben.</p>
Benutzung gezielte Sperren	<p>Für die ersten 64 IDs (1–64) ist in der PLC–Nahtstelle je ein Bit reserviert. (DB 21–30, DBB 300 Bit 0 bis DB21–30 DBB 307 Bit 7).</p> <p>Standardmäßig sind die Funktionen freigegeben (Bits = 0). Durch Setzen des zugeordneten Bits wird die Auswertung der Bedingung und die Ausführung der dazugehörigen Funktion im NCK verriegelt.</p>
Aufhebung gezielter Sperren	<p>Durch Setzen des der ID–, IDS–Nummer entsprechenden Bits auf 0 in DB 21–30, DBB 300 Bit 0 bis DB 21–30, DBB 307 Bit 7 wird eine zuvor gesperrte Synchronaktion wieder von PLC freigegeben.</p>
Aktualisieren der gezielten Sperren	<p>Wenn das PLC–Anwenderprogramm im Bereich von DB 21–30, DBB 300 Bit 0 bis DB 21–30, DBB 307 Bit 7 Änderungen vorgenommen hat, muß es diese mit DB 21–30 DBX280.1 aktivieren.</p>
Rückmeldung gezielter Sperren	<p>Wenn von NCK die gezielten Sperren aktiviert wurden, wird dies in DB 21–30 DBX.281.1 signalisiert.</p> <p>Literatur: /LIS/, Listen, Nahtstellensignale</p>

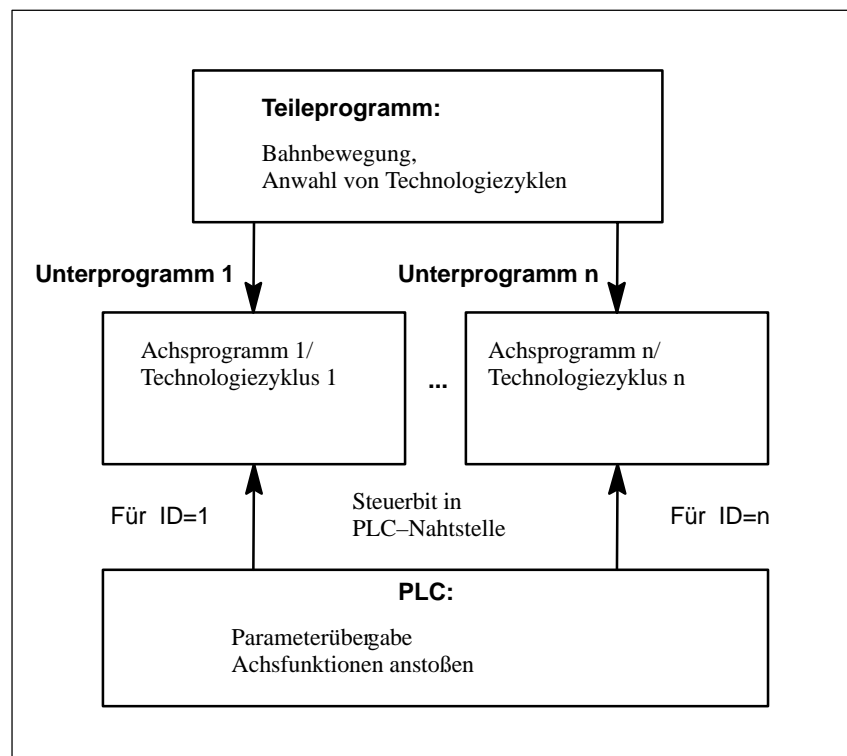


Bild 2-10 Achsprogramme/Technologiezyklen

Lesen/Schreiben von PLC-Daten

Ab SW-Stand 4 kann durch das Lesen / Schreiben von PLC-Daten aus dem Teileprogramm Parameterübergabe zwischen NCK und PLC über VDI-Nahtstelle erfolgen.

Dies ist eine Option: PLC-Variablen

Literatur: /FB/, P3, "PLC-Grundprogramm"

Die Parameter sind auch aus Synchronaktionen zugänglich. Damit ist es möglich, vor Anstoß einer Achs-Funktion von PLC Daten zur Parametrierung an NCK zu geben. Die anzusprechenden Systemvariablen finden Sie in 2.3.8.

2.6.2 Geschützte Synchronaktionen

Globaler Schutz

Funktion

Über das Maschinendatum

MD 11500 : PREVENT_SYNACT_LOCK

kann ein Bereich von schreibgeschützten Synchronaktionen festgelegt werden. Synchronaktionen mit ID-Nummern, die im geschützten Bereich liegen, können **nicht** mehr:

- überschrieben,
- gelöscht (CANCEL) oder
- gesperrt (LOCK)

werden, wenn sie einmal definiert sind. Geschützte Synchronaktionen können auch durch PLC nicht gesperrt werden. Sie werden der PLC an der Nahtstelle als nicht sperrbar angezeigt. Vergleiche 2.6.1.

Hinweis

Die Funktionalität wird auch für Safety Integrated Systeme benutzt.

Anwendungen

Vom Maschinenhersteller definierte Reaktionen auf bestimmte Zustände sollen vom Endkunden nicht mehr beeinflusst werden können.

Die Inbetriebnahme beim Maschinenhersteller erfolgt noch ohne Schutz. Damit kann die Verknüpfungslogik definiert und getestet werden. Vor Auslieferung der Maschine erklärt der Maschinenhersteller den von ihm verwendeten Bereich von Synchronaktionen als geschützt. Damit ist es dem Endkunden nicht mehr möglich, eigene Synchronaktionen in diesem Bereich zu definieren.

Notation des MD 11500

\$MN_PREVENT_SYNACT_LOCK[0]= i ; i Nummer der 1. zu sperrenden ID
\$MN_PREVENT_SYNACT_LOCK[1]= j ; j Nummer der letzten zu sperrend. ID

i und j können auch vertauscht angegeben werden.
Mit i = 0 und j = 0 gibt es keinen geschützten Bereich.

2.6 Beeinflussung und Schutz von Synchronaktionen

Kanalspezifischer Schutz**Funktion**

Über das kanalspezifische Maschinendatum

MD 21240 : PREVENT_SYNACT_LOCK_CHAN

kann ein Bereich von schreibgeschützten Synchronaktionen für den Kanal festgelegt werden. Synchronaktionen mit ID-Nummern, die im geschützten Bereich liegen, können **nicht** mehr:

- überschrieben,
- gelöscht (CANCEL) oder
- gesperrt (LOCK)

werden, wenn sie einmal definiert sind. Geschützte Synchronaktionen können auch durch PLC nicht gesperrt werden. Sie werden der PLC an der Nahtstelle als nicht sperrbar angezeigt. Vergleiche 2.6.1.

Anwendung

s.o.

Notation des MD 21240

CHANDATA(C) ; mit C Kanalnummer

\$MC_PREVENT_SYNACT_LOCK_CHAN[0]= k

; k Nummer der 1. für den Kanal zu sperrenden ID

\$MC_PREVENT_SYNACT_LOCK_CHAN[1]= l

; l Nummer der letzten für den Kanal zu sperrend. ID

k und l können auch vertauscht angegeben werden.

Mit k = 0 und l = 0 gibt es keinen geschützten Bereich.

Mit k = -1 und l = -1 wird angegeben, daß für den Kanal der mit

MD 11500 : PREVENT_SYNACT_LOCK festgelegte globale Bereich von geschützten Synchronaktionen gelten soll.

Hinweis

Während der Erstellung von geschützten statischen Synchronaktionen sollte der Schutz aufgehoben sein, da sonst bei jeder Änderung Power On notwendig ist, um die Logik neu definieren zu können.

Die Wirksamkeit der Sperren ist identisch, unabhängig davon, ob sie als:
globale Sperren oder als
kanalspezifische Sperren
angegeben wurden.

Beispiel

In einem System mit 2 Kanälen sollen Synchronaktionen wie folgt geschützt werden:

Im 1. Kanal sollen die IDs 20 bis 30 und

im Kanal 2 sollen die IDs 25 bis 35 geschützt werden. Es wird globale und kanalspezifische Angabe gemischt verwendet.

\$MN_PREVENT_SYNACT_LOCK[0] = 25 ; globale Angabe

\$MN_PREVENT_SYNACT_LOCK[1] = 35 ; globale Angabe

CHANDATA(1)

\$MC_PREVENT_SYNACT_LOCK_CHAN[0] = 20

; im 1. Kanal wirkt nur das kanalspez. MD(1. zu schützende ID-Nummer)

\$MC_PREVENT_SYNACT_LOCK_CHAN[1] = 30

; im 1. Kanal wirkt nur das kanalspez. MD(letzte zu schützende ID-Nummer)

CHANDATA(2)

\$MC_PREVENT_SYNACT_LOCK_CHAN[0] = -1

; im 2. Kanal wirkt das globale Maschinendatum

; \$MN_PREVENT_SYNACT_LOCK!

\$MC_PREVENT_SYNACT_LOCK_CHAN[1] = -1

...

2.7 Steuerungsverhalten für Synchronaktionen in bestimmten Betriebszuständen

2.7.1 Power On

Bei Power On sind keine Synchronaktionen aktiv. Statische Synchronaktionen, die sofort nach Power On aktiv sein sollen, müssen in einem von PLC gestarteten ASUP aktiviert werden.

Literatur: /FB/, P3, PLC-Grundprogramm
/FB/, K1, BAG, Kanal, Programmbetrieb

Voraussetzung dafür ist SW-Stand 4 mit der Funktionalität: ASUP in allen Betriebsarten.

Beispiele:

- AC-Regelung
- Safety Integrated, Verknüpfungslogik durch Synchronaktionen formuliert

2.7.2 RESET

Bei Positionier- achsbewegungen

Mit NC-Reset werden alle durch Synchronaktionen gestarteten Positionierbewegungen abgebrochen. Aktive Technologiezyklen werden zurückgesetzt.

ID

Programmlokale Synchronaktionen (mit ID=... programmiert) werden mit NC-Reset abgewählt.

IDS

Statische Synchronaktionen (mit IDS = ... programmiert) bleiben über NC-Reset hinaus erhalten. Aus diesen können nach NC-Reset wieder Bewegungen gestartet werden.

2.7 Steuerungsverhalten für Synchronaktionen in bestimmten Betriebszuständen

Weitere Reaktionen, abhängig von Aktionen

RESET Fortsetzung

Synchronaktion / Technologiezyklus	modale und satzweise	statisch (IDS)
	aktive Aktion wird abgebrochen, Synchronaktionen werden gelöscht	aktive Aktion wird abgebrochen, Technologiezyklus wird zurückgesetzt
Achse / positionierende Spindel	Bewegung wird abgebrochen	Bewegung wird abgebrochen
drehzahlgeregelte Spindel	\$MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET== TRUE: Spindel bleibt aktiv \$MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET==FALSE: Spindel stoppt.	\$MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET== TRUE: Spindel bleibt aktiv \$MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET==FALSE: Spindel stoppt.
Leitwertkopplung	\$MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 1: Leitwertkopplung bleibt aktiv \$MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 0: Leitwertkopplung wird aufgelöst	\$MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 1: Leitwertkopplung bleibt aktiv \$MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 0: Leitwertkopplung wird aufgelöst
Messvorgänge	aus Synchronaktionen gestartete Messvorgänge werden abgebrochen	aus statischen Synchronaktionen gestartete Messvorgänge werden abgebrochen

2.7.3 NC–STOP

Aus statischen Synchronaktionen gestartete Bewegungen bleiben bei NC–Stopp aktiv.

Aus satzweisen und modalen Synchronaktionen gestartete Achsbewegungen werden unterbrochen und mit NC–Start fortgesetzt. Drehzahlgeregelte Spindeln bleiben aktiv

Die zum aktiven Satz gehörenden Synchronaktionen bleiben weiter aktiv.

Beispiel:

Ausgang setzen: ... DO \$A_OUT[1] = 1

2.7.4 Betriebsartenwechsel

Es wird unterschieden zwischen programmlokalen und statischen Synchronaktionen.

Mit dem Schlüsselwort **IDS** aktivierte Synchronaktionen bleiben über Betriebsartenwechsel hinweg aktiv. Alle übrigen Synchronaktionen werden bei Betriebsartenwechsel inaktiv und mit dem Repositionieren bei Wechsel nach AUTO–Betrieb wieder aktiv.

Beispiel:

```
N10  WHEN $A_IN[1] == 1 DO DELDTG
N20  G1      X10 Y 200 F150 POS[U]=350
```

2.7 Steuerungverhalten für Synchronaktionen in bestimmten Betriebszuständen

In Satz N20 wird gestoppt. Es erfolgt Betriebsartenwechsel nach JOG. War Restweglöschen vor der Unterbrechung noch nicht aktiv, so ist die im Satz N10 programmierte Synchronaktion nach der Rückkehr in Betriebsart AUTO und Fortsetzen des Programms weiter aktiv.

2.7.5 Programmende

Statische Synchronaktionen bleiben über Programmende hinaus aktiv.
Satzweise und modale Synchronaktionen werden abgebrochen.
Im M30–Satz wirken statische und modale Synchronaktionen weiter.
Sie können vor M30 mit CANCEL abgebrochen werden. Die mit FCTDEF programmierten Polynomkoeffizienten wirken über Programmende hinweg.

2.7.6 Verhalten der aktiven Aktionen bei Programmende und Betriebsartenwechsel

Siehe 2.7.4 und 2.7.5.

Synchronaktion / Technologiezyklus	modale und satzweise werden abgebrochen	statisch (IDS) bleiben erhalten
Achse / positionierende Spindel	M30 wird verzögert, bis die Achse / Spindel steht.	Bewegung läuft weiter
drehzahlgeregelte Spindel	Programmende: \$MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RE- SET== TRUE: Spindel bleibt aktiv \$MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RE- SET==FALSE: Spindel stoppt Bei Betriebsartenwechsel bleibt Spin- del aktiv	Spindel bleibt aktiv
Leitwertkopplung	\$MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 1: Leitwertkopplung bleibt aktiv \$MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 0: Leitwertkopplung wird aufgelöst	aus statischer Synchronaktion gestar- tete Kopplung bleibt erhalten
Messvorgänge	aus Synchronaktionen gestartete Messvorgänge werden abgebrochen	aus statischen Synchronaktionen ge- startete Messvorgänge bleiben aktiv

2.7.7 Satzsuchlauf

Allgemein	Die im Satzsuchlauf interpretierten Synchronaktionen des Programmes werden aufgesammelt. Die Bedingungen werden jedoch nicht ausgewertet. Aktionen werden nicht ausgeführt. Die Bearbeitung der Synchronaktionen beginnt erst mit NC-Start.
IDS	Mit dem Schlüsselwort IDS programmierte Synchronaktionen, die bereits aktiv sind, wirken auch während des Satzsuchlaufs.
Polynomkoeffizienten	Die mit FCTDEF programmierten Polynomkoeffizienten werden bei Satzsuchlauf mit Berechnung aufgesammelt, d.h. in die Systemvariablen geschrieben.

2.7.8 Programmunterbrechung durch ASUP

ASUP-Anfang	Modale und statische Bewegungssynchronaktionen bleiben erhalten und sind auch im asynchronen Unterprogramm wirksam.
ASUP-Ende	<p>Wird das asynchrone Unterprogramm nicht mit Repos fortgesetzt, so wirken die im asynchronen Unterprogramm geänderten modalen und statischen Bewegungssynchronaktionen im Hauptprogramm weiter.</p> <p>Aus Synchronaktionen gestartete Positionierbewegungen verhalten sich wie bei Betriebsartenwechsel:</p> <p>Aus satzweisen und modalen Aktionen gestartete Bewegungen werden gestoppt und evtl. mit Repos fortgesetzt. Aus statischen Synchronaktionen gestartete Bewegungen laufen weiter.</p>

2.7.9 REPOS

Im Restsatz gelten die Synchronaktionen wie im Unterbrechungssatz. Änderungen an den modalen Synchronaktionen im asynchronen Unterprogramm sind im unterbrochenen Programm nicht wirksam. Die mit FCTDEF programmierten Polynomkoeffizienten werden von ASUP und REPOS nicht beeinflusst.

Im asynchronen Unterprogramm wirken die Koeffizienten aus dem aufrufenden Programm. Im aufrufenden Programm wirken die Koeffizienten aus dem asynchronen Unterprogramm weiter.

Wurden mit Betriebsartenwechsel oder dem Start des Interruptprogramms Positionierbewegungen aus Synchronaktionen unterbrochen, so werden diese mit REPOS fortgesetzt.

2.7.10 Verhalten bei Alarmen

Über Synchronaktionen gestartete Achs- und Spindelbewegungen werden abgebremst, wenn ein Alarm mit Bewegungsstopp aktiv ist. Alle weiteren Aktionen (wie z.B. Ausgang setzen) werden weiter ausgeführt.

Löst eine Synchronaktion selbst einen Alarm aus, so wird diese Aktion im nächsten Interpolationstakt nicht weiter bearbeitet. Der Alarm wird also nur einmal abgesetzt. Alarmerstopp als Alarmreaktion haben, wirken erst nach Abarbeiten der vordekodierten Sätze.

Alle weiteren Aktionen werden weiter bearbeitet.

Löst ein Technologiezyklus einen Alarm mit Bewegungsstopp aus, so wird der Technologiezyklus nicht weiter bearbeitet.

2.8 Projektierung

2.8.1 Projektierbarkeit

Anzahl Synchron- aktionselemente

Die Anzahl der programmierbaren Synchronaktionssätze hängt nur von der projektierbaren Anzahl von Synchronaktionselementen ab. Die Anzahl der Speicherelemente von Bewegungssynchronaktionen (Synchronaktionselementen) wird über das Maschinendatum

MD 28250: MM_NUM_SYNC_ELEMENTS

festgelegt.

Die Festlegung ist unabhängig von der Anzahl der steuerungsintern verfügbaren Satzanzahl. Damit ist die Komplexität der in Echtzeit ausgewerteten Ausdrücke sowie die Anzahl der Aktionen flexibel einstellbar.

Verwendung der Elemente

Je **ein** Synchronaktionslement wird benötigt für:

- einen Vergleichsausdruck in der Bedingung
- eine elementare Aktion
- den Synchronaktionssatz

Beispiel:

Für den nachfolgenden Synchronaktionssatz werden insgesamt vier Elemente verbraucht.

WHENEVER (\$AA_IM[x] > 10.5) OR (\$A_IN[1]==1) DO

Element 1	Element 2	Element 3

\$AC_PARAM[0]=\$AA_im[y]+1

Element 4

Der Standardwert von MD 28250: \$MC_MM_NUM_SYNC_ELEMENTS ist so eingestellt, daß die bis SW-Stand 3 fest vorgegebene Anzahl von max. 16 Synchronaktionen aktiviert werden kann.

Hinweis

Programmiert der Anwender keine Synchronaktionen, so kann er den Wert im MD 28250: MM_NUM_SYNC_ELEMENTS auf 0 setzen, um so ca. 16 KByte an DRAM Speicher einzusparen.

Anzeige

Mit der Statusanzeige für Synchronaktionen (S. Kapitel 2.9) läßt sich die Auslastung des Speichers für Synchronaktionen verfolgen oder aus Synchronaktionen über die Variable \$AC_NUM_SYNC_ELEM lesen.

Alarm

Gehen die Elemente im Programmablauf aus, so wird ein Alarm abgesetzt. Der Anwender kann daraufhin die Anzahl der Synchronaktionselemente erhöhen oder sein Programm entsprechend abändern.

2.8 Projektierung

Anzahl FCTDEF-Funktionen Die Anzahl der programmierbaren FCTDEF-Funktionen pro Satz wird über das Maschinendatum MD 28252: MM_NUM_FCTDEF_ELEMENTS projiziert.

Der Standardwert liegt für alle Steuerungstypen bei 3.
Den steuerungsabhängigen Maximalwert finden Sie in

Literatur: /LIS/, Listen.

Interpolationstakt Bei großer Anzahl von Synchronaktionen erhöht sich der Zeitbedarf für die Interpolationsebene. Der Interpolationstakt muß ggf. durch den Inbetriebnehmer dem Bedarf entsprechend verlängert werden.

Richtwerte IPO-Takt Verlängerung Als Orientierungshilfe werden einzelne Zeiten für Operationen innerhalb von Synchronaktionen (gemessen auf 840D mit NCU 573.x) angegeben:
Für andere Steuerungstypen sind Abweichungen möglich.

NC-Sprache	Zeitbedarf	
	gesamt	fett markierter Anteil
Grundlast für eine Synchronaktion, wenn Bedingung nicht erfüllt ist: WHENEVER FALSE DO \$AC_MARKER[0]=0	10 µs	~10 µs
Variable lesen: WHENEVER \$AA_IM[Y]>10 DO \$AC_MARKER[0]=1	11 µs	~1 µs
Variable schreiben: DO \$R2=1	11–12 µs	~1–2 µs
Settingdatum lesen / schreiben: DO \$\$SN_SW_CAM_MINUS_POS_TAB_1[0]=20	24 µs	~14 µs
Grundrechenarten, z.B. Multiplikation: DO \$R2=\$R2*2	22 µs	~12 µs
Trigonometrische Funktionen (z.B. cos): DO \$R2=COS(\$R2)	23 µs	~13 µs
Positionierachs-Bewegung starten: WHEN TRUE DO POS[z]=10	83 µs	~73 µs

2.9 Diagnose (nur mit MMC102/MMC103)

Funktionalität der Diagnose

Für die Diagnose von Synchronaktionen stehen die folgenden speziellen Testmittel zur Verfügung:

- Statusanzeige
- Es können aktuelle Werte aller Synchronaktions-Variablen angezeigt werden. (Echtzeitvariablen anzeigen)
- Es können Variablen-Verläufe im Interpolationstakt-Raster aufgezeichnet werden. (Echtzeitvariablen protokollieren)

Diese Funktionalität ist in der Bedienoberfläche wie folgt strukturiert:

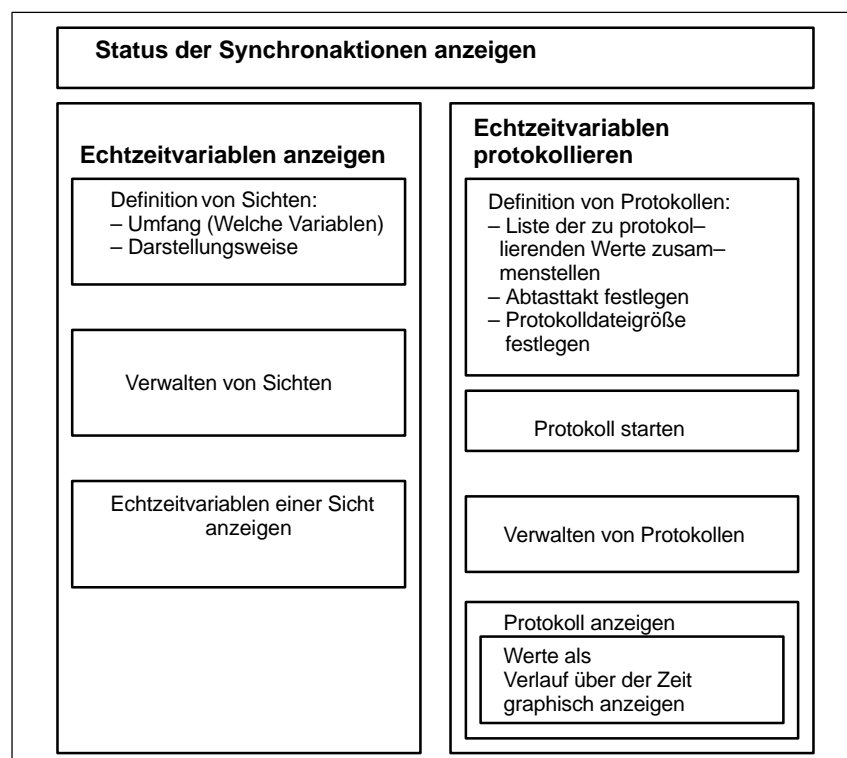


Bild 2-11 Funktionalität der Testmittel für Synchronaktionen

Die Beschreibung der Bedienung dieser Funktionen finden Sie in:

Literatur: /BA/, Bedienungsanleitung

2.9.1 Status der Synchronaktionen anzeigen

Statusbild

Das Statusbild zeigt an:

- Den aktuellen Ausschnitt des angewählten Programms

Alle programmierten Synchronaktionen nach:

- Zeilennummer
- Kennzeichen der Synchronaktionsart
- ID-Nummer der Synchronaktion (bei modalen Synchronaktionen)
- Status

Synchronaktionsart

Es werden unterschieden:

- ID Modale Synchronaktion
- IDS Statische modale Synchronaktion
- Satzweise Synchronaktion für den nächsten ausführbaren Satz
(nur im AUTOMATIK-Betrieb)

Status

Unter Status können auftreten:

- Keine Angabe: Bedingung wird im Interpolationstakt überprüft
- gesperrt Für die Synchronaktion wurde LOCK gesetzt
- aktiv Die Aktion läuft gerade ab. Besteht die Aktion aus einem Technologiezyklus, so wird zusätzlich die aktuelle Zeilennummer in diesem angezeigt.

Vollständige Synchronaktionen

Durch eine Suchfunktion kann zu jeder angezeigten Synchronaktion die ursprünglich programmierte Zeile in der NC-Sprache angezeigt werden.

2.9.2 Echtzeitvariablen anzeigen

Für den Test von Synchronaktionen ist es möglich, die Systemvariablen zu verfolgen. Die zulässigen Variablen werden in einer Vorschlagsliste zur Auswahl angeboten.

Die vollständige Liste der einzelnen Systemvariablen mit Kennzeichnung des Schreibzugriffs W und des Lesezugriffs R für Synchronaktionen finden Sie in:

Literatur: /PGA/, Programmieranleitung Arbeitsvorbereitung, Anhang

Sichten

In Sichten legt der Anwender fest, welche Werte für eine bestimmte Bearbeitungssituation wichtig sind und wie (nach Zeilen und Spalten, mit welchem Text) diese Werte angezeigt werden sollen. Es können mehrere Sichten zusammengestellt und in benannten Dateien abgespeichert werden.

Sichten verwalten Eine definierte Sicht kann unter einem anwenderdefinierten Namen abgespeichert und wieder aufgerufen werden. Die in einer Sicht enthaltenen Variablen können verändert werden. (Sicht bearbeiten).

Echtzeitvariable einer Sicht anzeigen Die Anzeige der zu einer Sicht gehörenden Werte erfolgt durch Aufruf der entsprechenden Anwendersicht.

2.9.3 Echtzeitvariablen protokollieren

Ausgangssituation Die genaue Verfolgung der Abläufe in Synchronaktionen erfordert die Beobachtung der Zustände im Interpolationstakt.

Methode Die in einer Protokolldefinition festgelegten Werte werden im angegebenen Takt in eine Protokolldatei definierter Größe eingeschrieben. Für die Anzeige der Inhalte der Protokolldateien werden Funktionen angeboten.

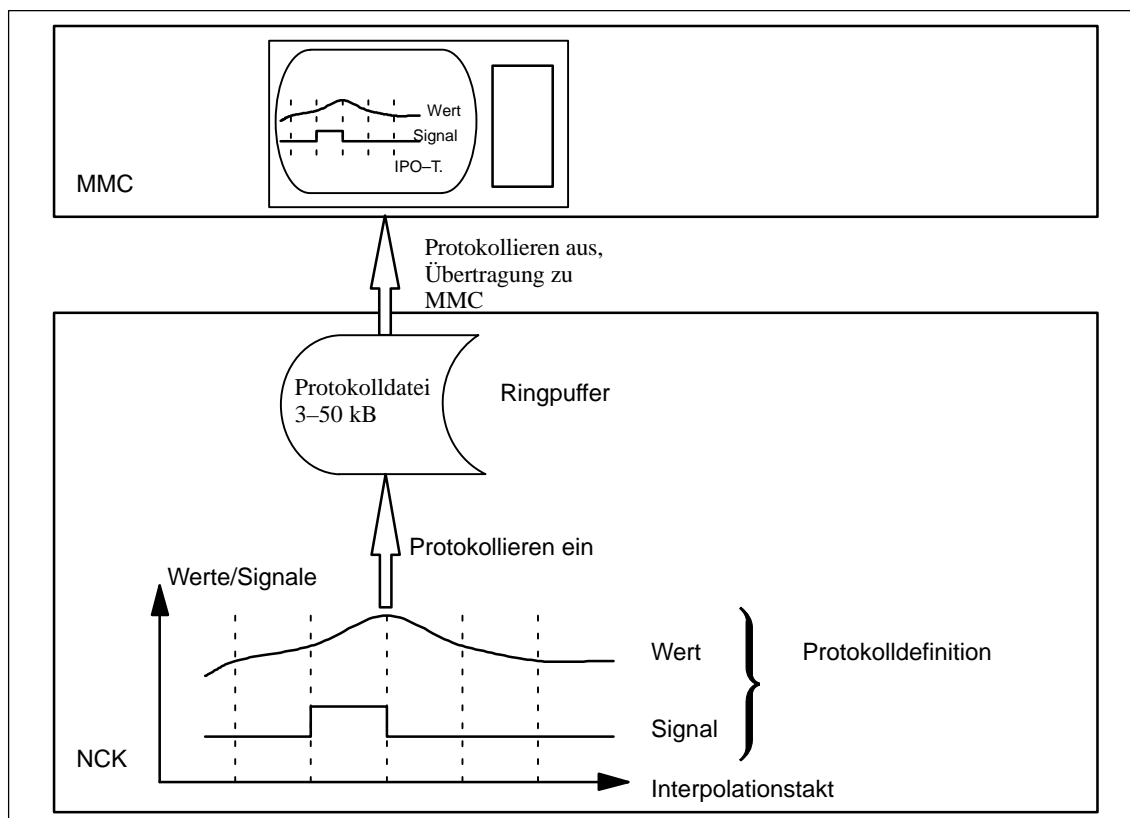


Bild 2-12 Schematischer Ablauf Echtzeitvariablen protokollieren

Bedienung Die Hinweise zur Bedienung der Protokollierfunktion finden Sie in:

Literatur: /BA/, Bedienungsanleitung

Protokolldefinition	In der Protokolldefinition können bis zu 6 Variablen angegeben werden, deren Werte im angegebenen Takt in die Protokolldatei eingeschrieben werden sollen. Für die Auswahl der zu protokollierenden Variablen wird eine Liste angeboten. Der Takt ist in Vielfachen des Interpolationstaktes wählbar. Die Dateigröße in kB kann gewählt werden. Eine Protokolldefinition muß initialisiert werden, damit sie auf NCK aktiviert werden kann zum Erfassen der gewünschten Werte.
Protokolldateigröße	Als Größe der Protokollierdatei können Werte von minimal 3 kB bis maximal 50 kB gewählt werden.
Speichermethode	Beim Überschreiten der effektiven Protokolldateigröße werden die ältesten Einträge überschrieben, so daß sich ein Ringpuffer ergibt.
Protokollierung starten	<p>Die Protokollierung gemäß einer der initialisierten Protokolldefinitionen wird gestartet durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bedienung – Setzen der Systemvariablen \$A_PROTO=1 aus dem Teileprogramm <p>Der Startzeitpunkt muß so gewählt werden, daß die zu protokollierenden Variablen erst nach der Aktivierung von Abläufen auf der Maschine verändert werden. Der Start bezieht sich auf die zuletzt initialisierte Protokolldefinition.</p>
Protokollierung stoppen	<p>Die Funktion schließt die Protokolldatenerfassung im NCK ab. Die Datei mit den erfaßten Werten wird auf MMC zur Abspeicherung und Auswertung (Protokoll graphisch) bereitgestellt. Die Protokollierung kann gestoppt werden durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bedienung – Setzen der Systemvariablen \$A_PROTO=0 aus dem Teileprogramm
Funktion Protokoll graphisch	Die bis zu 6 Meßwerte eines Protokolls werden graphisch über der Abtastzeit dargestellt. Die Variablennamen werden in der Reihenfolge von oben nach unten entsprechend den Werteverläufen genannt. Die Platzverteilung auf dem Bildschirm erfolgt automatisch. Auf einen ausgewählten Teilbereich der Graphik kann eine Spreizung angewendet werden.
<hr/>	
Hinweis	
Die graphisch dargestellten Protokolle stehen auf MMC102 auch als Textdatei zur Verfügung. Mithilfe eines Editors können die exakten Werte eines Abtastzeitpunktes (Werte mit gleichem Zählindex) numerisch gelesen werden.	
<hr/>	
Verwalten von Protokollen	Es können mehrere Protokolldefinitionen unter anwenderdefinierten Namen gespeichert und für Initialisierung und Start der Aufzeichnung oder für Änderungen und Löschung wieder aufgerufen werden.



3

Randbedingungen

Verfügbarkeit / Leistungsumfang

Die möglichen Leistungen des Funktionspaketes Synchronaktionen hängen ab von:

- Dem Typ der SINUMERIK–Steuerung
 - HW
 - SW (Exportvariante / Standardvariante)
- Der Verfügbarkeit der durch "Aktionen" auslösbaren Funktionen:
 - immer vorhandene Funktionen
 - als Option zu beziehende Funktionen

Die Leistungen der Steuerungen und ihrer Varianten und die als Optionen verfügbaren Funktionen sind beschrieben in den SW–Stand–spezifischen Katalogen:

Literatur: /BU/, Bestellunterlage, **Katalog NC60.1** und in /LIS/, Listen

Darüberhinaus hängen die Funktionen der Synchronaktionen ab von:

- der Liste der aus Synchronaktionen lesbaren/änderbaren Systemvariablen einschließlich Maschinen– und Settingdaten.
 - Der Umfang hängt ab vom SW–Stand

Die für einen bestimmten SW–Stand nutzbaren Systemvariablen sind beschrieben in:

Literatur: /PGA/, Programmieranleitung Arbeitsvorbereitung, Anhang (für den jeweiligen SW–Stand)

Erweiterungen im SW–Stand 4

Folgende Erweiterungen wurden mit SW–Stand 4 eingeführt:

- Diagnosemöglichkeiten für Synchronaktionen
- Verfügbarkeit zusätzlicher Echtzeitvariablen
- Komplexe Bedingungen in Synchronaktionen
 - Grundrechenarten
 - Funktionen
 - Indizierung mit Echtzeitvariablen
 - Zugriff auf Settingdaten und Maschinendaten
 - logische Operatoren
- Projektierbarkeit
 - Anzahl gleichzeitig aktiver Synchronaktionen
 - Anzahl spezieller Variablen für die Synchronaktionen
- Kommandoachsen/Achsprogramme/Technologiezyklen aus Synchronaktionen aktivieren

3 Randbedingungen

- PRESET aus Synchronaktionen
- Kopplungen und Mitschleppen aus Synchronaktionen
 - Einschalten
 - Ausschalten
 - Parametrieren
- Meßfunktionen benutzen aus Synchronaktionen
- SW–Nocken
 - Undefinieren Position
 - Undefinieren Vorhaltzeiten
- Restweglöschen ohne Vorlaufstopp
- Statische Synchronaktionen (andere Betriebsarten als AUTO möglich)
- Synchronaktionen:
 - schützen gegen Überschreiben und Löschen
 - anhalten, fortsetzen, löschen
 - Technologiezyklen rücksetzen
 - von PLC parametrieren, aktivieren, sperren
- Überlagerte Bewegung/Abstandsregelung verfeinert
- Kanalkoordination aus Synchronaktionen
- ASUP starten aus Synchronaktionen
- Hilfsfunktionsausgabe satzunabhängig
- alle erforderlichen Leistungen für Safety Integrated zur Formulierung der erforderlichen sicherheitsgerichteten logischen Verknüpfungen, geschützt gegen Veränderungen.
- 16 Synchronaktionen sind in der Grundauführung enthalten

Erweiterungen im SW–Stand 5

Folgende Leistungen erbringt SW 5 zusätzlich:

- Für PLC gekennzeichnete sperrbare Synchronaktionen
- Verfügbarkeit zusätzlicher Echtzeitvariablen
- Zugriff auf PLC–E/A (Option)
- mit der Option "Synchronaktionen Stufe 2" sind 255 parallele Synchronaktionen pro Kanal möglich.
- Über das Programmende hinaus und in allen Betriebsarten wirkende statische Synchronaktionen IDS sind mit der Option "Betriebsartübergreifende Aktionen, ASUPs und Synchronaktionen" möglich.



4

Datenbeschreibungen (MD, SD)

4.1 Allgemeine Maschinendaten

11500	PREVENT_SYNACT_LOCK		
MD-Nummer	Geschützte Synchronaktionen		
Standardvorbesetzung: 0, 0	min. Eingabegrenze: 0	max. Eingabegrenze: 255	
Änderung gültig nach Power On		Schutzstufe: 2 / 7	Einheit: –
Datentype: DWORD		gültig ab SW-Stand: 4.1	
Bedeutung:	<p>Erste und letzte ID eines geschützten Synchronaktions-Bereichs.</p> <p>Synchronaktionen mit IDs in diesem Bereich können nicht überschrieben oder im Programm gesperrt (NC: CANCEL, LOCK) werden. Über PLC können die geschützten Synchronaktionen auch nicht gesperrt (LOCK) werden.</p> <p>Typische Anwendung: Der Maschinenhersteller definiert eine Sicherheitslogik in einem asynchronen Unterprogramm. Dieses wird bei Power On von PLC gestartet. Der Bereich der verwendeten IDs wird über das Maschinendatum gesperrt. Damit hat der Endkunde keine Möglichkeit, die vom Maschinhersteller definierte Logik zu verändern oder außer Kraft zu setzen.</p> <p>Hinweis: Während der Erstellung der zu schützenden Synchronaktionen sollte der Schutz aufgehoben werden, da sonst bei jeder Änderung Power On notwendig ist, um die Logik neu definieren zu können.</p> <p>Mit 0,0 gibt es keinen Bereich von geschützten Synchronaktionen. Die Funktion ist ausgeschaltet. Die Werte werden als Absolutwerte gelesen und Ober- und Unterwert können in beliebiger Reihenfolge angegeben werden.</p> <p>Die Projektierung kann durch das kanalspezifische MD 21240: PREVENT_SYN-ACT_LOCK_CHAN ggf. umprojektiert werden.</p>		
korrespondierend mit	MD 21240: PREVENT_SYNACT_LOCK_CHAN		

4.2 Kanalspezifische Maschinendaten

21240 MD-Nummer	PREVENT_SYNACT_LOCK_CHAN Geschützte Synchronaktionen des Kanals		
Standardvorbesetzung: -1, -1		min. Eingabegrenze: -1	max. Eingabegrenze: 255
Änderung gültig nach Power On		Schutzstufe: 2 / 7	Einheit: -
Datentype: DWORD		gültig ab SW-Stand: 6.4	
Bedeutung:	<p>Erste und letzte ID eines geschützten Synchronaktions-Bereichs.</p> <p>Synchronaktionen mit IDs in diesem Bereich können nicht überschrieben oder im Programm gesperrt (NC: CANCEL, LOCK) werden. Über PLC können die geschützten Synchronaktionen auch nicht gesperrt (LOCK) werden.</p> <p>Der Bereich der verwendeten IDs wird über das Maschinendatum gesperrt. Damit hat der Endkunde keine Möglichkeit, die vom Maschinerhersteller definierte Logik zu verändern oder außer Kraft zu setzen.</p> <p>Hinweis: Während der Erstellung der zu schützenden Synchronaktionen sollte der Schutz aufgehoben werden, da sonst bei jeder Änderung Power On notwendig ist, um die Logik neu definieren zu können.</p> <p>Mit 0,0 gibt es keinen Bereich von geschützten Synchronaktionen. Die Funktion ist ausgeschaltet. Die Werte werden als Absolutwerte gelesen und Ober- und Unterwert können in beliebiger Reihenfolge angegeben werden.</p> <p>Mit -1, -1 wird angegeben, daß für den Kanal die mit MD 11500: PREVENT_SYNACT_LOCK festgelegten ID-Nummern gelten sollen.</p>		
korrespondierend mit	MD 11500: PREVENT_SYNACT_LOCK		

28250 MD-Nummer	MM_NUM_SYNC_ELEMENTS Anzahl Elemente für Ausdrücke der Synchronaktionen		
Standardvorbesetzung: 159		min. Eingabegrenze: 0	max. Eingabegrenze: 2000
Änderung gültig nach Power On		Schutzstufe: 2 / 7	Einheit: –
Datentype: DWORD		gültig ab SW-Stand: 4.1	
Bedeutung:	Die Teile der Bewegungssynchronaktionen werden für die Abspeicherung in der Steuerung in Speicherelementen abgelegt. Eine Bewegungssynchronaktion belegt minimal 4 Elemente. Es belegen: – jeder Operand in der Bedingung		

4.2 Kanalspezifische Maschinendaten

28252 MD-Nummer	MM_NUM_FCTDEF_ELEMENTS Anzahl der FCTDEF-Elemente		
Standardvorbesetzung: 3		min. Eingabegrenze: 0	max. Eingabegrenze: 100
Anderung gültig nach Power On		Schutzstufe: 2 / 7	Einheit: –
Datentype: DWORD		gültig ab SW-Stand: 4.1	
Bedeutung:	Für die Abspeicherung von Funktionen in der Steuerung für die Verwendung in Synchronaktionen werden Speicherelemente benötigt. Das MD legt die Anzahl dieser Elemente fest.		

28254	MM_NUM_AC_PARAM		
MD-Nummer	Parameteranzahl \$AC_PARAM		
Standardvorbesetzung: 50	min. Eingabegrenze: 0	max. Eingabegrenze: 10000, ab SW 6.3: 20000	
Änderung gültig nach Power On		Schutzstufe: 2 / 7	Einheit: –
Datentype: DWORD		gültig ab SW-Stand: 4.1	
Bedeutung:	Anzahl kanalspezifischer Parameter \$AC_PARAM für Bewegungssynchronaktionen		

28255	MM_BUFFERED_AC_PARAM		
MD-Nummer	Speicherort für \$AC_PARAM		
Standardvorbesetzung: 0		min. Eingabegrenze: 0	max. Eingabegrenze: 1
Anderung gültig nach Power On		Schutzstufe: 2 / 7	Einheit: –
Datentype: DWORD		gültig ab SW-Stand: 6.3	
Bedeutung:	Die Systemvariablen \$AC_PARAM können wahlweise abgespeichert werden: 0: im dynamischen Speicher DRAM, Vorbesetzung 1: im statischen Speicher SRAM Im SRAM gespeicherte Systemvariablen behalten über RESET und Power On hinweg ihre aktuellen Werte. Sie können in die Datensicherung einbezogen werden.		
korrespondierend mit	MM_NUM_AC_PARAM		
weiterführende Literatur	/IAD/, Inbetriebnahmeanleitung		

28256 MD-Nummer	MM_NUM_AC_MARKER Merkeranzahl \$AC_MARKER		
Standardvorbesetzung: 8		min. Eingabegrenze: 0	max. Eingabegrenze: 10000, ab SW 6.3: 20000
Anderung gültig nach Power On		Schutzstufe: 2 / 7	Einheit: –
Datentype: DWORD		gültig ab SW-Stand: 4.1	
Bedeutung:	Anzahl kanalspezifischer Merker \$AC_MARKER für Bewegungssynchronaktionen		

28257 MD-Nummer	MM_BUFFERED_AC_MARKER Speicherort für \$AC_MARKER		
Standardvorbesetzung: 0		min. Eingabegrenze: 0	max. Eingabegrenze: 1
Anderung gültig nach Power On		Schutzstufe: 2 / 7	Einheit: –
Datentype:		gültig ab SW-Stand: 6.3	
Bedeutung:	Die Systemvariablen \$AC_MARKER können wahlweise abgespeichert werden: 0: im dynamischen Speicher DRAM, Vorbesetzung 1: im statischen Speicher SRAM Im SRAM gespeicherte Systemvariablen behalten über RESET und Power On hinweg ihre aktuellen Werte. Sie können in die Datensicherung einbezogen werden.		
korrespondierend mit	MM_NUM_MARKER		
weiterführende Literatur	/IAD/, Inbetriebnahmeanleitung		

4.2 Kanalspezifische Maschinendaten

28258	MM_NUM_AC_TIMER		
MD-Nummer	Anzahl Zeitvariablen \$AC_TIMER		
Standardvorbesetzung: 0		min. Eingabegrenze: 0	max. Eingabegrenze: 10000
Änderung gültig nach Power On		Schutzstufe: 2 / 7	Einheit: –
Datentype: DWORD		gültig ab SW-Stand: 4.1	
Bedeutung:	Anzahl kanalspezifischer Zeitvariablen \$AC_TIMER für Bewegungssynchronaktionen		

28260	NUM_AC_FIFO		
MD-Nummer	Anzahl Variablen \$AC_FIFO1, \$AC_FIFO2, ...		
Standardvorbesetzung: 0		min. Eingabegrenze: 0	max. Eingabegrenze: 10
Anderung gültig nach Power On		Schutzstufe: 2 / /	Einheit: –
Datentype: DWORD		gültig ab SW-Stand: 4.1	
Bedeutung:	Anzahl FIFO-Variablen \$AC_FIFO1 bis \$AC_FIFO10 für Bewegungssynchronaktionen.		
Anwendungsbeispiel(e)	FIFO-Variable dienen z.B. zur Produktverfolgung: In jeder FIFO-Variable kann für jedes Teil auf einem Band eine Information (z.B. die Produktlänge) zwischengespeichert werden.		
korrespondierend mit	MD 28262: START_AC_FIFO		

28262	START_AC_FIFO		
MD-Nummer	FIFO-Variablen speichern ab R-Parameter		
Standardvorbesetzung: 0		min. Eingabegrenze: 0	max. Eingabegrenze: 10000
Anderung gültig nach Power On		Schutzstufe: 2 / 7	Einheit: –
Datentype: DWORD		gültig ab SW-Stand: 4.1	
Bedeutung:	<p>Nummer des R-Parameters, ab dem FIFO-Variablen gespeichert werden. Alle R-Parameter mit niedrigeren Nummern können beliebig im Teileprogramm verwendet werden. R-Parameter oberhalb des FIFO-Bereichs können aus dem Teileprogramm nicht beschrieben werden. Die Anzahl der R-Parameter muß über das Maschinendatum MD 28050: \$MC_MM_NUM_R_PARAM so eingestellt werden, daß ab dem Start R-Parameter alle FIFO-Variable untergebracht werden können: \$MC_MM_NUM_R_PARAM=\$MC_START_FIFO + \$MC_NUM_AC_FIFO*(\$MC_LEN_AC_FIFO+6) Die FIFO-Variable tragen die Namen \$AC_FIFO1 bis \$AC_FIFO_n. Sie sind als Felder angelegt. Die Indizes 0 – 5 haben Sonderbedeutungen: n= 0: Beim Schreiben mit Index 0 wird ein neuer Wert in den FIFO abgelegt Beim Lesen mit Index 0 wird das älteste Element gelesen und aus dem FIFO entfernt n=1: Zugriff auf das zuerst eingelesene Element n=2: Zugriff auf das zuletzt eingelesene Element n=3: Summe aller FIFO-Elemente n=4: Anzahl der im FIFO verfügbaren Elemente n=5: aktueller Schreibindex relativ zum FIFO-Anfang</p>		
korrespondierend mit	MD 28260: NUM_AC_FIFO		

28264	LEN_AC_FIFO		
MD-Nummer	Länge der FIFO-Variablen \$AC_FIFO ...		
Standardvorbesetzung: 0		min. Eingabegrenze: 0	max. Eingabegrenze: 10000
Anderung gültig nach Power On		Schutzstufe: 2 / 7	Einheit: –
Datentype: DWORD		gültig ab SW-Stand: 4.1	
Bedeutung:	Länge der FIFO-Variablen \$AC_FIFO1 bis \$AC_FIFO10. Alle FIFO-Variablen eines Kanals haben gleiche Länge.		
korrespondierend mit	MD 28262, MD 28260		

28266	MODE_AC_FIFO		
MD-Nummer	Modus der FIFO-Bearbeitung		
Standardvorbesetzung: 0		min. Eingabegrenze: 0	max. Eingabegrenze: ***
Änderung gültig nach Power On		Schutzstufe: 2 / 7	Einheit: –
Datentype: BYTE		gültig ab SW-Stand: 4.1	
Bedeutung:	Modus der FIFO-Bearbeitung: Bit 0 = 1: Die Summe aller FIFO-Inhalte wird bei jedem Schreibzugriff aktuell gebildet. Bit 0 = 0: Keine Summenbildung		
korrespondierend mit	MD 28260: NUM_AC_FIFO		

4.3 Achs-/Spindelspezifische Maschinendaten

30450 MD-Nummer	IS_CONCURRENT_POS_AX Konkurrierende Positionierachse		
Standardvorbesetzung: 0	min. Eingabegrenze: 0	max. Eingabegrenze: 1	
Anderung gültig nach Power On	Schutzstufe: 2 / 7		Einheit: 1
Datentype: Boolean	gültig ab SW-Stand: 1		
Bedeutung:	Bei der Achse handelt es sich um eine konkurrierende Positionierachse. AB SW4.3 (nicht FM-NC): Wenn FALSE: Bei RESET wird eine neutrale Achse wieder Kanalachse. Wenn TRUE: Bei RESET bleibt eine neutrale Achse im Zustand neutrale Achse, und eine Kanalachse wird neutrale Achse		
weiterführende Literatur	Starten von kommandoachsen S. 2.4.12		

32070 MD-Nummer	CORR_VELO Achsgeschwindigkeit für Handrad, ext. NPV, cont. Dressing, Abstandsregelung		
Standardvorbesetzung: 100	min. Eingabegrenze: 0	max. Eingabegrenze: plus	
Anderung gültig nach Power On	Schutzstufe: 2 / 7		Einheit: %
Datentype: DWORD	gültig ab SW-Stand: 3.2		
Bedeutung:	Begrenzung der Achsgeschwindigkeit für Handradüberlagerung, externe Nullpunktverschiebung, Continuous Dressing, Abstandsregelung \$AA_OFF über Synchronaktionen bezogen auf die JOG-Geschwindigkeit MD: JOG_VELO, MD: JOG_VELO_RAPID, MD: JOG_REV_VELO, MD: JOG_REV_VELO_RAPID. Die maximal zulässige Geschwindigkeit ist die maximale Geschwindigkeit im MD: MAX_AX_VELO. Auf diesen Wert wird begrenzt. Eine Überschreitung dieses Werts wird durch Alarm angezeigt. Die Umrechnung nach Linear- oder Rundachsgeschwindigkeit erfolgt entsprechend MD: IS_ROT_AX.		
Anwendungsbeispiel(e)	Begrenzung der Geschwindigkeit beim Verfahren überlagerter Bewegungen.		

4.3 Achs-/Spindelspezifische Maschinendaten

32074	FRAME_OR_CORRPOS_NOTALLOWED		
MD-Nummer	Wirksamkeit der Frames und Werkzeuglängenkorrektur		
Standardvorbesetzung: 0		min. Eingabegrenze: 0	max. Eingabegrenze: 0xFF
Anderung gültig nach Power On		Schutzstufe: 2 / 7	Einheit: –
Datentype: DWORD		gültig ab SW-Stand: 4.2	
Bedeutung:	Über dieses Maschinendatum wird die Wirksamkeit der Frames und Werkzeuglängenkorrekturen für Teilungsachsen, PLC-Achsen und aus Synchronaktionen gestartete Kommandoachsen festgelegt.		
	Bit == 0: Frame bzw. Korrekturwerte sind erlaubt		
	Bitbelegung:		
	Bit 0 == 1: programmierbare Nullpunktverschiebung (TRANS) für Teilungsachse verboten.		
	Bit 1 == 1: Maßstabsänderung (SCALE) für Teilungsachse verboten		
	Bit 2 == 1: Richtungsumkehr (MIRROR) für Teilungsachse verboten		
	Bit 3 == 1: DRF-Verschiebung für Achse verboten		
	Bit 4 == 1: Externe Nullpunktverschiebung für Achse verboten		
	Bit 5 == 1: Online-Werkzeugkorrektur für Achse verboten		
	Bit 6 == 1: Synchronaktions-Offset für Achse verboten		
	Bit 7 == 1: Compilezyklen-Offset für Achse verboten		
	Bit 8 == 1: axiale Frames werden für PLC-Achsen berücksichtigt		
	Bit 8 == 0: axiale Frames werden für PLC-Achsen NICHT berücksichtigt (Bitauswertung so aus Kompatibilitätsgründen)		
	Bit 9 == 1: axiale Frames werden für Kommandoachsen NICHT berücksichtigt		
	Bit 9 == 0: axiale Frames werden für Kommandoachsen berücksichtigt		

32920	AC_FILTER_TIME		
MD-Nummer	Filter-Glättungskonstante für Adaptive-Control		
Standardvorbesetzung: 0.0		min. Eingabegrenze: 0.0	max. Eingabegrenze: plus
Änderung gültig nach Power On		Schutzstufe: 2/7	Einheit: s
Datentype: DOUBLE		gültig ab SW-Stand: 2.1	
Bedeutung:	<p>Mit den Hauptlaufvariablen \$AA_LOAD, \$AA_POWER, \$AA_TORQUE und \$AA_CURR können die folgenden Antriebs-Istwerte erfasst werden:</p> <ul style="list-style-type: none">– Antriebsauslastung– Antriebswirkleistung– Antriebsmomentensollwert– Stromistwert der Achse oder Spindel <p>Um Spitzen auszugleichen, können die gemessenen Werte durch ein PT1-Filter geglättet werden. Die Filterzeitkonstante wird mit dem MD: AC_FILTER_TIME (Filter-Glättungszeitkonstante für Adaptive-Control) definiert.</p> <p>Bei Erfassung des Antriebsmomentensollwerts oder Stromistwerts wirkt das Filter zusätzlich zu den im 611-D vorhandenen Filtern. Beide Filter werden hintereinander geschaltet, wenn im System sowohl stark wie auch schwach geglättete Werte benötigt werden. Durch Vorgabe der Glättungszeit 0 Sekunden wird das Filter ausgeschaltet.</p>		
MD irrelevant bei	FM-NC mit 611A		
Anwendungsbeispiel(e)	Glättung des Stromistwertes bei AC-Regelung.		

4.4 Settingdaten

36750	AA_OFF_MODE		
MD-Nummer	Wirkung der Wertzuweisung für axiale Überlagerung bei Synchronaktionen		
Standardvorbesetzung: 0	min. Eingabegrenze: 0	max. Eingabegrenze: 7	
Änderung gültig nach Power On		Schutzstufe: 2/7	Einheit: –
Datentyp: BYTE		gültig ab SW-Stand: 3.2 (ab SW 6 Bit 1 und 2)	
Bedeutung:	<p>Mit der Hauptlaufvariablen \$AA_OFF kann eine überlagerte Bewegung für die programmierte Achse innerhalb einer Synchronaktion realisiert werden. Über das achsiale MD: AA_OFF_MODE wird die Art der Verrechnung wie folgt definiert:</p> <p>Bit0: Wirkung der Werkzeugzuweisung innerhalb einer Synchronvariablen: ab SW 3.2 Bit0 = 0: absoluter Wert Bit0 = 1: inkrementeller Wert (Integrator)</p> <p>Bit1: Verhalten von \$AA_OFF bei RESET Bit1 = 0: \$AA_OFF wird bei RESET abgewählt Bit1 = 1: \$AA_OFF bleibt über RESET hinaus erhalten (ab SW 6)</p> <p>Bit2: \$AA_OFF in der Betriebsart JOG Bit2 = 0: keine Überlagerte Bewegung aufgrund von \$AA_OFF Bit2 = 1: Überlagerte Bewegung wird aufgrund von \$AA_OFF interpoliert (ab SW 6)</p>		
Anwendungsbeispiel(e)	<ul style="list-style-type: none">• Abstandsregelung für Laserbearbeitung (integrierend)• Joystick gesteuertes Achsverfahren (proportional)		

4.4 Settingdaten

43350	AA_OFF_LIMIT		
MD-Nummer	Obergrenze des Korrekturwertes für \$AA_OFF Abstandsregelung		
Standardvorbereitung: 1.0 Ex+8	min. Eingabegrenze: 0	max. Eingabegrenze: ***	
Anderung gültig nach SOFORT		Schutzstufe: 2 / 7	Einheit: mm/ Grad
Datentype: DOUBLE		gültig ab SW-Stand: 4.2	
Bedeutung:	Obergrenze des Korrekturwertes, der über Synchronaktionen über die Variable \$AA_OFF vorgegeben werden kann. Der Grenzwert wirkt auf den absolut wirksamen Korrekturbetrag. Anwendung für die Abstandsregelung bei Laserbearbeitung: Der Korrekturwert wird begrenzt, damit sich der Laser-Kopf nicht in Blechausschnitten verhaken kann. Über die Systemvariable \$AA_OFF_LIMIT kann abgefragt werden, ob sich der Korrekturwert im Grenzbereich befindet.		



Signalbeschreibungen

5

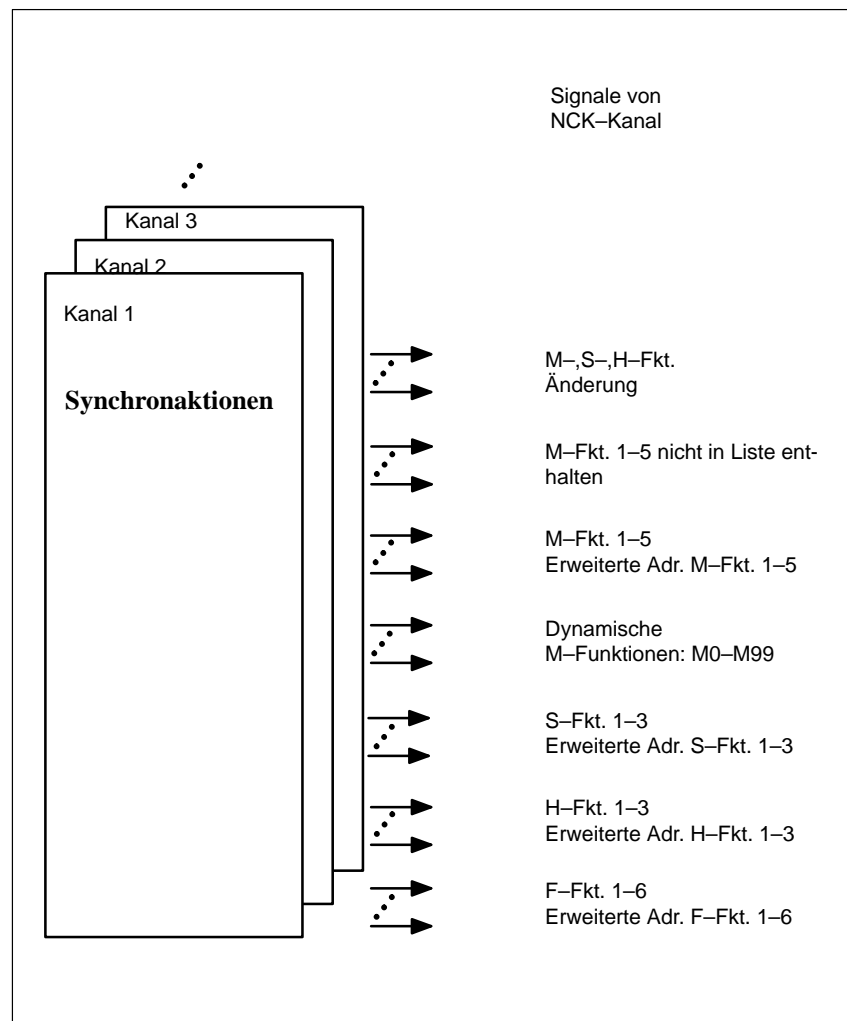


Bild 5-1 PLC-Nahtstellensignale für Synchronaktionen

Die durch Hilfsfunktionenausgabe aus Synchronaktionen erzeugten Signale entsprechen denen in

Literatur: /FB/, H2, Hilfsfunktionenausgabe an PLC beschriebenen Signalen.

5 Signalbeschreibungen

Signale an Kanal	<p>Mit den Signalen DB 21 – 30 DBB 300 Bit 0 bis DB 21 – 30 DBB 307 Bit 7 fordert das PLC–Anwendungsprogramm die Sperrung der zugeordneten Synchronaktionen an. Dabei entspricht: DBB 300 Bit 0 der ersten modalen Synchronaktion (ID=1/IDS=1) und DBB 307 Bit 7 der 64. modalen Synchronaktion (ID=64/IDS=64).</p>
	<hr/> <p>Hinweis</p> <p>Nur die Instanz (NCK oder PLC), die eine Sperre setzt, kann auch wieder die Sperre aufheben.</p> <hr/>
Signale von Kanal	<p>Mit den Signalen DB 21 – 30 DBB 308 Bit 0 bis DB 21 – 30 DBB 315 Bit 7 zeigt der Kanal dem PLC–Anwendungsprogramm an, welche Synchronaktionen durch PLC gesperrt werden dürfen. Dabei entspricht: DBB 308 Bit 0 der ersten modalen Synchronaktion (ID=1/IDS=1) und DBB 315 Bit 7 der 64. modalen Synchronaktion (ID=64/IDS=64).</p>
Alle Synchronaktionen sperren	<p>Das globale Signal DB21–30 DBB1 Bit 2</p> <p>sperrt alle modalen/statischen Synchronaktionen, soweit sie nicht geschützt sind.</p>
Markierte Synchronaktionen sperren	<p>DB 21 – 30 DBX280.1 Von den in DB 21 – 30 DBB 308 Bit 0 bis DB 21 – 30 DBB 315 Bit 7 als sperrbar markierten Synchronaktionen sollen die in DB 21 – 30 DBB 300 Bit 0 bis DB 21 – 30 DBB 307 Bit 7 durch gesetzte Bit als zu sperren gekennzeichneten Synchronaktionen gesperrt werden.</p>
Synchronaktionen gesperrt	<p>DB 21 – 30 DBX281.1 Die angeforderten Synchronaktionen wurden von NCK als gesperrt bestätigt.</p>



6

Beispiele

6.1 Beispiele für Bedingungen in Synchronaktionen

Bahnabstand vom Satzende	<p>Axialer Abstand 10 mm oder weniger vom Satzende (Werkstück-Koordinatensystem):</p> <pre>... WHEN \$AC_DTEW <= 10 DO ... G1 X10 Y20</pre>
Achsabstand vom Bahnende	<pre>... WHEN \$AA_DTEW[X]<= 10 DO ... POS[X]= 10</pre>
Bahnabstand vom Satzanfang	<p>Bahnweg 20 mm oder mehr nach Satzanfang im Basis-Koordinatensystem:</p> <pre>...WHEN \$AC_PLTBB >= 20 DO ...</pre>
Bedingung mit Funktion im Vergleich	<p>Istwert für Achse y im MKS größer als 10 mal Sinus des Wertes in R10:</p> <pre>... WHEN \$AA_IM[y] > 10*SIN(R10) DO ...</pre>
Schrittweise Positionieren	<p>Jedesmal, wenn der Eingang 1 gesetzt wird, wird Achse um einen Schritt weiter positioniert. Der Eingang muß dann wieder zurückgesetzt werden, damit Neustart möglich ist.</p> <pre>G91 EVERY \$A_IN[1]==1 DO POS[X]= 10</pre>
In jedem Interpolationstakt OVR	<p>Um eine Bahnbewegung gezielt festzuhalten, bis ein erwartetes Signal eintrifft, muß \$AC_OVR in jedem Interpolationstakt (Schlüsselwort WHENEVER) auf Null gesetzt werden.</p> <pre>WHENEVER \$A_IN[1]==0 DO \$AC_OVR= 0</pre>
Weitere Möglichkeiten	<p>Die Liste der in Synchronaktionen lesbaren Systemvariablen in</p> <p>Literatur: /PGA/, Programmieranleitung Arbeitsvorbereitung und in Kapitel 2.3.8.</p> <p>erschließt die volle Menge der in Bedingungen von Synchronaktionen auswertbaren Größen.</p>

6.2 Schreiben und Lesen von SD/MD aus Synchronaktionen

Zustellung und Pendeln beim Schleifen

Settingdaten, deren Wert während der Bearbeitung unverändert bleiben, werden wie im Teileprogramm mit ihrem gewöhnlichen Namen angesprochen.

Beispiel: Pendeln aus Synchronaktionen

NC-Sprache

Kommentar

```
N610 ID=1 WHENEVER $AA_IM[Z]>$SA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z]
DO $AC_MARKER[1]=0
```

```
;Immer wenn die aktuelle Position der Pendelachse
;im Maschinenkoordinatensystem
;kleiner als der Beginn des Umkehrbereichs 2 ist,
; dann setze den axiale Override der
; Zustellachse auf 0
```

```
N620 ID=2 WHENEVER $AA_IM[Z]<$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]-6
DO $AA_OVR[X]=0 $AC_MARKER[0]=0
```

```
;Immer wenn die aktuelle Position der Pendelachse
;im Maschinenkoordinatensystem
;gleich der Umkehrposition 1 ist,
; dann setze den axialen Override der
; Pendelachse auf 0
; und setze den axialen Override der
; Zustellachse auf 100% (damit wird die
; vorhergehende Synchronaktion
; aufgehoben!)
```

```
N630 ID=3 WHENEVER $AA_IM[Z]==$SA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z]
DO $AA_OVR[Z]=0 $AA_OVR[X]=100
```

```
;Immer wenn der Restweg der Teilzustellung
;gleich 0 ist,
; dann setze den axialen Override der Pendel-
; achse auf 100% (damit wird die vorher-
; gehende Synchronaktion aufgehoben!)
```

```
N640 ID=4 WHENEVER $AA_DTEPW[X]==0
DO $AA_OVR[Z]=100 $AC_MARKER[0]=1 $AC_MARKER[1]=1
N650 ID=5 WHENEVER $AC_MARKER[0]==1 DO $AA_OVR[X]=0
N660 ID=6 WHENEVER $AC_MARKER[1]==1 DO $AA_OVR[X]=0
```

```
;Wenn die aktuelle Position der Pendelachse im
;Werkstückkoordinatensystem
;gleich der Umkehrposition 1 ist,
; dann setze den axialen Override der
; Pendelachse auf 100%
; und setze den axialen Override der
; Zustellachse auf 0 (damit wird die
; zweite Synchronaktion einmalig
; aufgehoben!)
```

6.2 Schreiben und Lesen von SD/MD aus Synchronaktionen

N670 ID=7 WHEN \$AA_IM[Z]==\$SA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z]
DO \$AA_OVR[Z]=100 \$AA_OVR[X]=0

Settingdaten, deren Wert sich während der Bearbeitung ändert (z.B. per Bedienung oder Synchronaktion) müssen mit **\$\$\$**... programmiert werden:

Beispiel: Pendeln aus Synchronaktionen mit Änderung der Pendelposition von der Bedienoberfläche

N610 ID=1 WHENEVER \$AA_IM[Z]>\$\$\$SA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z] DO \$AC_MARKER[1]=0

;Immer wenn die aktuelle Position der Pendelachse
;im Maschinenkoordinatensystem
;kleiner als der Beginn des Umkehrbereichs 2 ist,
;dann setze den axiale Override der
; Zustellachse auf 0

N620 ID=2 WHENEVER \$AA_IM[Z]<\$\$\$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]-6
DO \$AA_OVR[X]=0 \$AC_MARKER[0]=0

;Immer wenn die aktuelle Position der Pendelachse
;im Maschinenkoordinatensystem
;gleich der Umkehrposition 1 ist,
;dann setze den axialen Override der
; Pendelachse auf 0
; und setze den axialen Override der
; Zustellachse auf 100% (damit wird die
; vorhergehende Synchronaktion
; aufgehoben)

N630 ID=3 WHENEVER \$AA_IM[Z]==\$\$\$SA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z]
DO \$AA_OVR[Z]=0 \$AA_OVR[X]=100

;Immer wenn der Restweg der Teilzustellung
; gleich 0 ist,
;dann setze den axialen Override der
; Pendelachse auf 100% (damit wird die
; vorhergehende Synchronaktion
; aufgehoben)

N640 ID=4 WHENEVER \$AA_DTEPW[X]==0
DO \$AA_OVR[Z]=100 \$AC_MARKER[0]=1 \$AC_MARKER[1]=1
N650 ID=5 WHENEVER \$AC_MARKER[0]==1 DO \$AA_OVR[X]=0
N660 ID=6 WHENEVER \$AC_MARKER[1]==1 DO \$AA_OVR[X]=0

;Wenn die aktuelle Position der Pendelachse im
; Werkstückkoordinatensystem
;gleich der Umkehrposition 1 ist,
;dann setze den axialen Override der
; Pendelachse auf 100%
; und setze den axialen Override der
; Zustellachse auf 0 (damit wird die
; zweite Synchronaktion einmalig
; aufgehoben)

N670 ID=7 WHEN \$AA_IM[Z]==\$\$\$SA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z]
DO \$AA_OVR[Z]=100 \$AA_OVR[X]=0

6.3 Beispiele zur AC-Regelung

Allgemeines Vorgehen

Die folgenden Beispiele benutzen die Polynomauswertefunktion SYNFACT().

1. Darstellung des Zusammenhangs zwischen Eingangswert und Ausgangswert (jeweils Echtzeitvariablen)
2. Definition dieses Zusammenhangs als Polynom mit Begrenzungen
3. bei Positionsoffset: Setzen der MD und SD
 - MD 36750: \$AA_OFF_MODE
 - SA 43350: \$SA_AA_OFF_LIMIT (optional)
4. Aktivierung der Regelung in einer Synchronaktion

6.3.1 Abstandsregelung mit variabler Obergrenze

Beispiel für Polynom mit dyn. Obergrenze

Für eine Abstandsregelung wird die Obergrenze des Ausgangs (\$AA_OFF, Überlagerungswert in Achse V) in Abhängigkeit vom Spindeloverride (Analogeingang 1) verändert. Die obere Begrenzung für das Polynom 1 wird dynamisch in Abhängigkeit von Analogeingang 2 verändert. Es wird das Polynom 1 direkt über die Systemvariablen definiert:

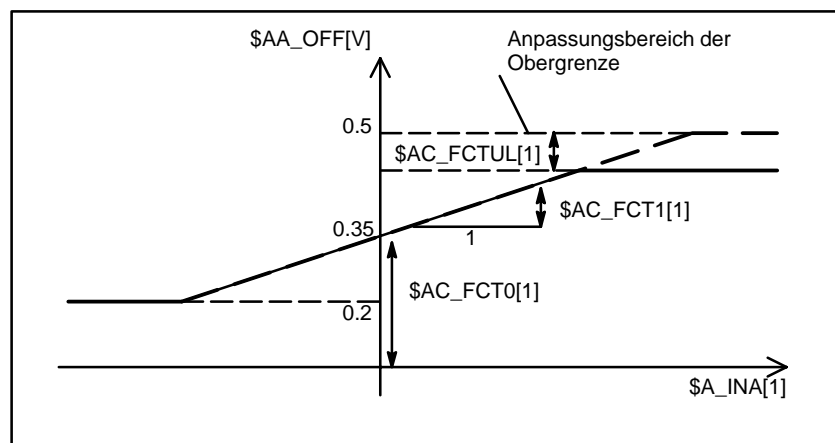


Bild 6-1 Abstandsregelung mit variabler Obergrenze


```

$AC_FCTLL[1]=0.2           ; Untere Begrenzung
$AC_FCTUL[1]=0.5           ; Anf. Wert obere Begrenzung
$AC_FCT0[1]=0.35           ; Nulldurchgang a0
$AC_FCT1[1]=1.5 EX-5       ; Steigung a1
STOPRE                     ; Siehe folgender Hinweis
...
ID=1 DO $AC_FCTUL[1]=$A_INA[2]*0.1+0.35 ; obere Begrenzung
                                   ; dynamisch anpassen über
                                   ; Analogeingang 2, keine Bedingung
ID=2 DO SYNFACT(1, $AA_OFF[V], $A_INA[1])
                                   ; Abstandsregelung durch Überlagerung
                                   ; keine Bedingung
...

```

Hinweis

Bei Verwendung von Systemvariablen im Teileprogramm muß durch Programmierung von STOPRE für satzsynchrones Schreiben gesorgt werden. Gleichwertig zur obigen Notation zur Polynomdefinition ist: FCTDEF(1,0.2, 0.5, 0.35, 1.5EX-5).

6.3.2 Regelung des Vorschubs

Beispiel für AC-Regelung mit einer analogen Eingangs-Spannung

Es soll eine Prozeßgröße (gemessen über \$A_INA[1]) durch Korrektur des Bahn- (oder axialen) Vorschubs additiv beeinflusst auf 2V geregelt werden. Die Vorschubkorrektur soll in den Grenzen ± 100 [mm/min] erfolgen.

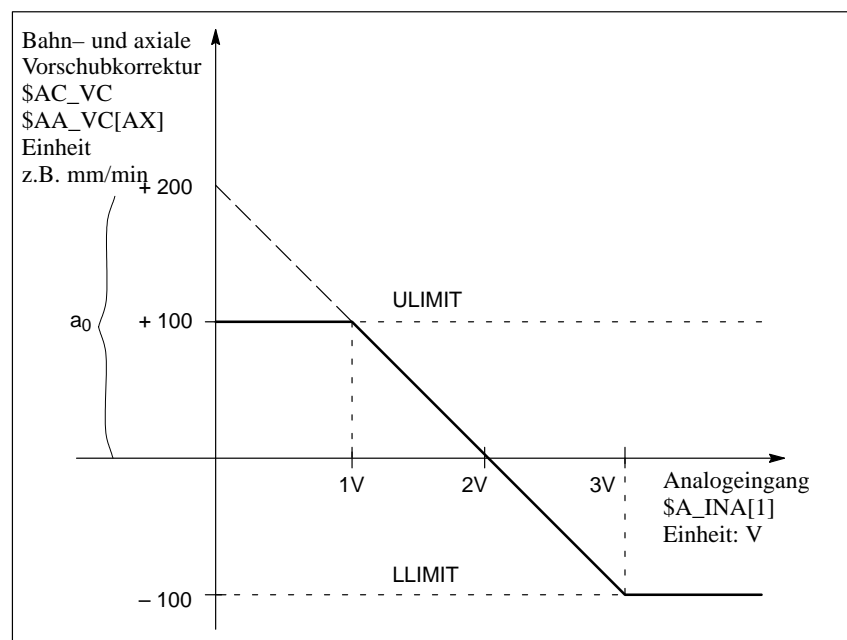


Bild 6-2 Diagramm für AC-Regelung

Bestimmung der Koeffizienten:

6.3 Beispiele zur AC-Regelung

$$y = f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$$

$$a_1 = -\frac{100 \text{ mm}}{1 \text{ min} \cdot 1 \text{ V}}$$

$a_1 = -100 \Rightarrow$ Regelkonstante, Steigung

$$a_0 = -(-100) \cdot 2 = 200$$

$a_2 = 0$ (kein quadratisches Glied)

$a_3 = 0$ (kein kubisches Glied)

upper limit = 100

lower limit = -100

```
FCTDEF(      Polynom-Nr,
              LLIMIT,
              ULIMIT,
              a0,          ; y für x = 0
              a1,          ; Steigung
              a2,          ; quadratisches Glied
              a3 )        ; kubisches Glied
```

Mit den oben bestimmten Werten lautet die Polynomdefinition:

```
FCTDEF(1, -100, 100, 200, -100, 0, 0)
```

Mit folgenden Synchronaktionen kann die AC-Regelung eingeschaltet werden:
für den Achsvorschub:

```
ID = 1 DO SYNFACT(1, $AA_VC[X], $A_INA[1])
```

oder für den Bahnvorschub:

```
ID = 2 DO SYNFACT(1, $AC_VC, $A_INA[1])
```

6.3.3 Geschwindigkeit in Abhängigkeit vom normierten Bahnweg regeln

Multiplikative Anpassung

Als Eingangsgröße wird der normierte Bahnweg benutzt: \$AC_PATHN.

0: am Satzanfang

1: am Satzende

Die Änderungsgröße \$AC_OVR soll in Abhängigkeit von \$AC_PATHN nach einem Polynom 3. Ordnung geregelt werden. Der Override soll während der Bewegung von 100 auf 1% reduziert werden.

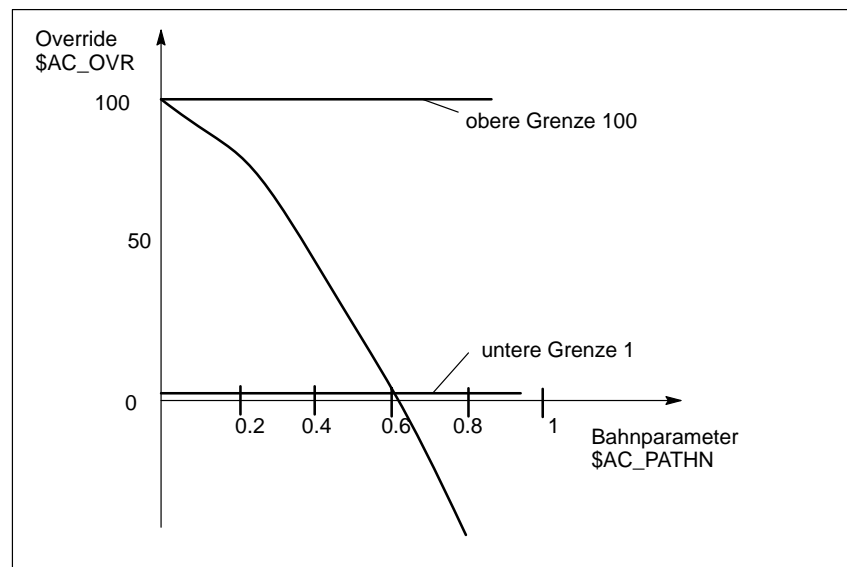


Bild 6-3 Geschwindigkeit kontinuierlich regeln

Polynom 2:

Untere Grenze: 1

Obere Grenze: 100

a_0 : 100

a_1 : -100

a_2 : -100

a_3 : nicht benutzt

Mit diesen Werten lautet die Polynomdefinition:

FCTDEF(2, 1, 100, 100, -100, -100)

; Aktivierung des Veränderlichen Override abhängig vom Bahnweg:

ID= 1 DO SYNFACT(2, \$AC_OVR, \$AC_PATHN)

G01 X100 Y100 F1000

6.4 Überwachung eines Sicherheitsabstandes zwischen zwei Achsen

Aufgabe

Die Achsen X1 und X2 bedienen zwei unabhängig gesteuerte Transporteinrichtung zum Be- und Entladen von Werkstücken.

Um Kollisionen zu vermeiden, muß zwischen beiden ein Sicherheitsabstand eingehalten werden.

Wird der Sicherheitsabstand unterschritten, so wird die Achse X2 abgebremst. Die Verriegelung gilt so lange, bis Achse X1 den Sicherheitsbereich wieder verlassen hat.

Bewegt sich Achse X1 weiter auf Achse X2 zu und unterschreitet eine engere Sicherheitsschranke, so fährt sie in eine sichere Position.

NC-Sprache

Kommentar

ID=1 WHENEVER \$AA_IM[X2] - \$AA_IM[X1] < 30 DO \$AA_OVR[X2]=0 ; Sicherheitsschranke
ID=2 EVERY \$AA_IM[X2] - \$AA_IM[X1] < 15 DO POS[X1]=0 ; Sichere Position

6.5 Ausführungszeiten in R-Parameter ablegen

Aufgabe

Lege ab R-Parameter 10 die Ausführungszeit für die Teileprogrammsätze ab.

Programm

Kommentar

; **Ohne** symbolische Programmierung sieht das
; Beispiel so aus:

IDS=1 EVERY \$AC_TIMEC==0 DO \$AC_MARKER[0] = \$AC_MARKER[0] + 1

; bei Satzwechsel R-Parameter-Zeiger weiterstellen

IDS=2 DO \$R[10+\$AC_MARKER[0]] = \$AC_TIME

; Schreibe jeweils die aktuelle Zeit vom Satzanfang in
; R-Parameter

; **Mit** symbolischer Programmierung sieht das
; Beispiel so aus:

DEFINE INDEX AS \$AC_MARKER[0]

; Vereinbarungen für symbolische Programmierung

IDS=1 EVERY \$AC_TIMEC==0 DO INDEX = INDEX + 1

; bei Satzwechsel R-Parameter-Zeiger weiterstellen

IDS=2 DO \$R[10+INDEX] = \$AC_TIME

; Schreibe jeweils die aktuelle Zeit vom Satzanfang in
; R-Parameter

6.6 "Einmitten" mit kontinuierlichem Messen

Einführung

Es werden nacheinander die Zahnradlücken vermessen. Aus der Summe der Lücken und der Zähnezahl wird das Lückenmaß ermittelt. Die gesuchte Mittenposition für die Weiterbearbeitung ist die Position des ersten Meßpunktes plus $1/2$ der durchschnittlichen Lückengröße. Beim Messen wird die Drehzahl so gewählt, daß pro Interpolationstakt ein Meßwert sicher erfaßt werden kann.

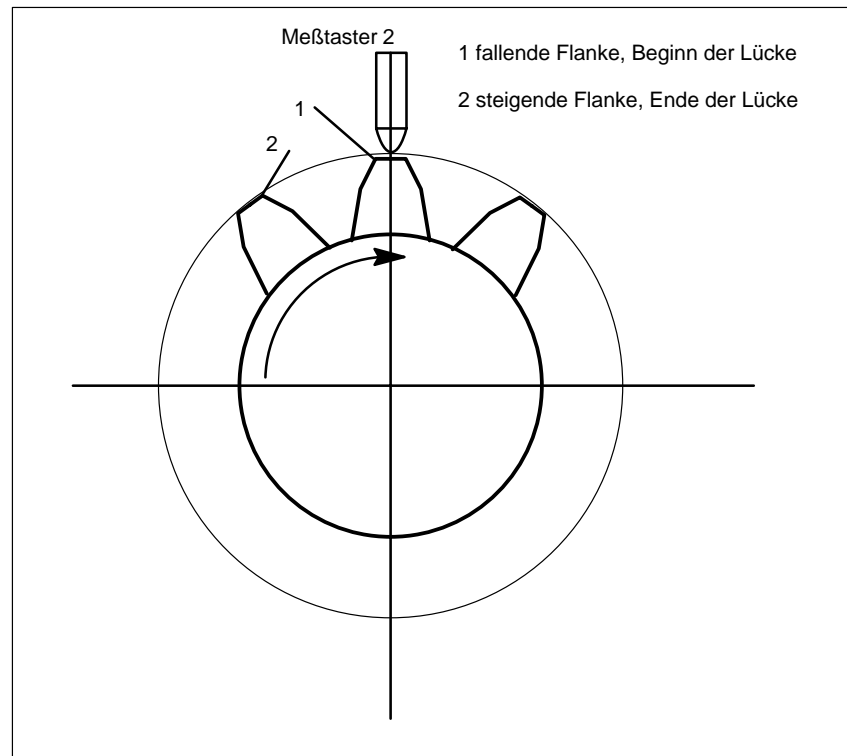


Bild 6-4 Schemabild zum Messen der Zahnradlücken

%_N_MEAC_MITTEN_MPF

;Messen mit der Rundachse B (BACH) mit Anzeige der Differenz zwischen den Messwerten

```
;***** Lokale Anwender- Variablen definieren ***
N1 DEF INT ZAEHNEZAHL           ; Eingabe Anzahl Zahnradzähne
N5 DEF REAL HYS_POS_FLANKE      ; Hysterese positive Flanke Taster
N6 DEF REAL HYS_NEG_FLANKE      ; Hysterese negative Flanke Taster

;***** Kurznamen für Synchronaktionsmerker definieren *****
define M_ZAEHNE as $AC_MARKER[1] ; ID Merker zum Rechnen: neg/pos Flanke je Zahn
define Z_MW as $AC_MARKER[2]     ; ID Zähler MW FIFO auslesen
define Z_RW as $AC_MARKER[3]     ; ID Zähler MW Rechnen Zahnücken
```

6.6 "Einmitten" mit kontinuierlichem Messen

```

;***** Eingabewerte für ZAHNRADMESSEN *****
N50 ZAEHNEZAHL=26           ; Eingabe Anzahl zu messende Zahnradzähne
N70 HYS_POS_FLANKE = 0.160   ; Hysterese positive Flanke Taster
N80 HYS_NEG_FLANKE = 0.140   ; Hysterese negative Flanke Taster

anfang:                      ;***** Variablen zuweisen *****
R1=0                         ; ID2 Rechenergebnis Lückenmass
R2=0                         ; ID2 Rechenergebnis Addition aller Lücken
R3=0                         ; Inhalt des zuerst eingelesenen Elements
R4=0                         ; R4 Entspricht einem Zahnabstand
R5=0                         ; Lückenpositon errechnet, Endergebnis
R6=1                         ; ID 3 BACH mit MOV einschalten
R7=1                         ; ID 5 MEAC einschalten
M_ZAEHNE=ZAEHNEZAHL*2       ; ID rechnen neg./pos. Flanke je Zahn
Z_MW=0                       ; ID Zähler MW FIFO auslesen bis Zähnezahl
Z_RW=2                       ; ID Zähler Rechnen Differenz Zahnücke
R13=HYS_POS_FLANKE          ; Hysterese in Rechenregister
R14=HYS_NEG_FLANKE          ; Hysterese in Rechenregister

;***** Achse fahren, messen, rechnen *****
N100 MEAC[BACH]=(0)          ; Meßauftrag rücksetzen
;Rücksetzen der FIFO1[4] Variablen und Sicherstellen eines definierten Messtrace
N105 $AC_FIFO1[4]=0          ; FIFO1 rücksetzen
STOPRE

; ***** FIFO auslesen bis Zähnezahl erreicht*****
; wenn FIFO1 nicht leer und noch nicht alle Zähne gemessen, Meßwert aus FIFO-Variable in
; Synchronaktionsparameter umspeichern und Zähler Meßwerte erhöhen

ID=1 WHENEVER ($AC_FIFO1[4]>=1) AND (Z_MW<M_ZAEHNE)
    DO $AC_PARAM[0+Z_MW]=$AC_FIFO1[0] Z_MW=Z_MW+1

; wenn 2 Meßwerte vorhanden sind, anfangen zu rechnen, NUR Lückenmaß rechnen und Lückensumme
; Rechenwertzähler um 2 erhöhen

ID=2 WHENEVER (Z_MW>=Z_RW) AND (Z_RW<M_ZAEHNE)
    DO $R1=($AC_PARAM[-1+Z_RW]-$R13)-($AC_PARAM[-2+Z_RW]-$R14) Z_RW=Z_RW+2 $R2=$R2+$R1

; ***** Einschalten der Achse BACH als endlos drehende Rundachse mit MOV *****
WAITP(BACH)
ID=3 EVERY $R6==1 DO MOV[BACH]=1 FA[BACH]=1000           ; einschalten
ID=4 EVERY $R6==0 und ($AA_STAT[BACH]==1) DO MOV[BACH]=0 ; ausschalten

; Messen nacheinander, Ablegen in FIFO 1, MT2 neg, MT2 pos Flanke
; gemessen wird der Abstand zwischen 2 Zähnen fallende Flanke....steigende Flanke ,Taster 2
N310 ID=5 WHEN $R7==1 DO MEAC[BACH]=(2, 1, -2, 2)
N320 ID=6 WHEN (Z_MW>=M_ZAEHNE) DO MEAC[BACH]=(0)         ; Messung abbrechen
M00
STOPRE

; ***** FIFO Werte holen und abspeichern ***
N400 R3=$AC_PARAM[0]          ; Inhalt des zuerst eingelesenen Elements
                                ; Rücksetzen der FIFO1[4] Variablen und Sicherstellen
                                ; eines definierten Meßtrace für nächsten Meßauftrag

N500 $AC_FIFO1[4]=0

; ***** Differenz zwischen den einzelnen Zaehnen rechnen
N510 R4=R2/(ZAEHNEZAHL)/1000 ; R4 Entspricht einem durchschnittlichen Zahnabstand
                                ; Division "/1000" entfällt in späteren SW-Ständen

```

```
; ***** Mittenposition berechnen *****  
N520 R3=R3/1000 ; Erste Meßposition auf Grad umgerechnet  
N530 R3=R3 MOD 360 ; ersten Meßpunkt modulo  
N540 R5=(R3-R14)+(R4/2) ; Lückenpositon rechnen  
M00  
stopre  
R6=0 ; Achsdrehung von BACH ausschalten  
gotob anfang  
M30
```

6.7 Achskopplungen über Synchronaktionen

6.7.1 Einkoppeln auf Leitachse

Aufgabenstellung Über Polynomsegmente wird eine zyklische Kurventabelle definiert. Gesteuert über Rechenvariablen wird die Bewegung der Leitachse und der Koppelvorgang zwischen Leitachse und abhängiger Achse ein-/ausgeschaltet.

%_N_KOP_SINUS_MPF

N5 R1=1 ; ID 1, 2 ein-/ausschalten der Kopplung: LEADON (CACH, BACH)
 N6 R2=1 ; ID 3, 4 Leitachse bewegen ein-/aus: MOV BACH
 N7 R5=36000 ; BACH Vorschub/min
 N8 STOPRE

;**** Periodische Tabelle Nr. 4 durch Polynomsegmente definieren ****

N10 CTABDEF (YGEO,XGEO,4,1)
 N16 G1 F1200 XGEO=0.000 YGEO=0.000 ; Grundstellungen anfahren
 N17 POLY PO[XGEO]=(79.944,3.420,0.210) PO[YGEO]=(24.634,0.871,-9.670)
 N18 PO[XGEO]=(116.059,0.749,-0.656) PO[YGEO]=(22.429,-5.201,0.345)
 N19 PO[XGEO]=(243.941,-17.234,11.489) PO[YGEO]=(-22.429,-58.844,39.229)
 N20 PO[XGEO]=(280.056,1.220,-0.656) PO[YGEO]=(-24.634,4.165,0.345)
 N21 PO[XGEO]=(360.000,-4.050,0.210) PO[YGEO]=(0.000,28.139,-9.670)
 N22 CTABEND ; **** Ende der Tabellendefinition*****

; Achse Leitachse und gekoppelte Achse im Eilgang in Grundstellung fahren

N80 G0 BACH=0 CACH=0 ; Kanalachsamen
 N50 LEADOF(CACH,BACH) ; ggf. bestehende Kopplung AUS

N235 ;***** Einschalten der Koppel-Bewegung für die Achse CACH *****

N240 WAITP(CACH) ; Achse auf Kanal synchronisieren
 N245 ID=1 EVERY \$R1==1 DO LEADON(CACH, BACH, 4) ; Über Tabelle 4 einkoppeln
 N250 ID=2 EVERY \$R1==0 DO LEADOF(CACH, BACH) ; Kopplung ausschalten

N265 WAITP(BACH)

N270 ID=3 EVERY \$R2==1 DO MOV[BACH]=1 FA[BACH]=R5 ; Leitachse mit Vorschub in R5 endlos drehen
 N275 ID=4 EVERY \$R2==0 DO MOV[BACH]=0 ; Leitachse anhalten

N280 M00

N285 STOPRE

N290 R1=0 ; Ausschalten Koppelbedingung
 N295 R2=0 ; Ausschalten Bedingung für Leitachse drehen
 N300 R5=180 ; Neuer Vorschub für BACH
 N305 M30

6.7.2 Unrundschleifen über Leitwertkopplung

Aufgabenstellung

Ein un rundes Werkstück, das sich auf der Achse CACH dreht, soll durch Schleifen bearbeitet werden. Der Abstand der Schleifscheibe vom Werkstück wird über die Achse XACH gesteuert. Er hängt von der Drehlage des Werkstückes ab. Der Zusammenhang zwischen den Drehlagen und zugeordneten Bewegungen ist durch Kurventabelle 2 definiert. Das Werkstück soll sich mit Geschwindigkeiten bewegen, die von der Werkstückkontur gemäß Kurventabelle 1 abhängen.

Lösung

CACH wird zu Leitachse einer Leitwertkopplung. Sie wirkt:

- über Tabelle 2 auf die Ausgleichsbewegung der Achse XACH
- über Tabelle 1 auf die "Softwareachse" CASW.

Der Achsoverride der Achse CACH bestimmt sich aus den Istwerten der Achse CASW. Damit ist die geforderte konturabhängige Geschwindigkeit der Achse CACH realisiert.

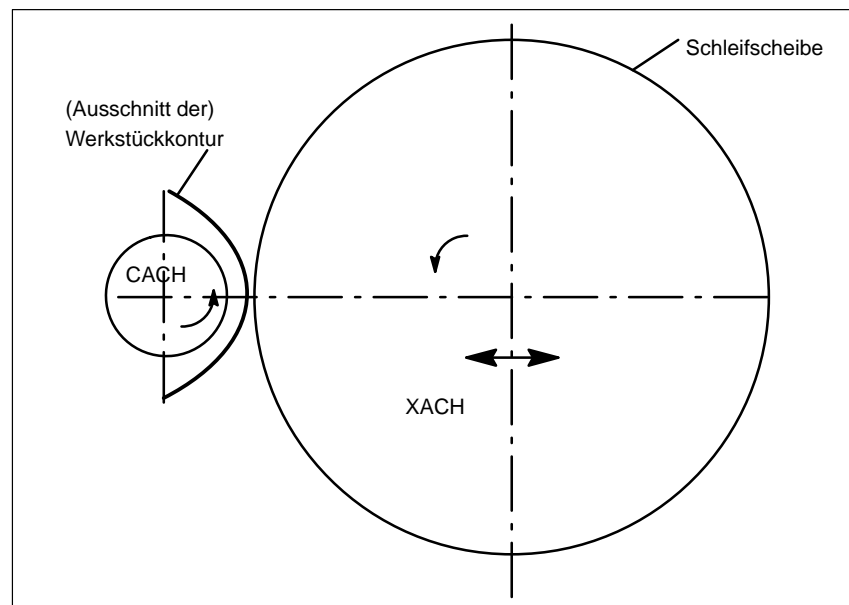


Bild 6-5 Schema Schleifen einer Unrund-Kontur

```
%_N_CURV_TABS_SPF
PROC CURV_TABS
N160 ; ***** Tabelle 1 Override definieren *****
N165 CTABDEF(CASW,CACH,1,1) ; Tabelle 1 periodisch
N170 CACH=0 CASW=10
N175 CACH=90 CASW=10
N180 CACH=180 CASW=100
N185 CACH=350 CASW=10
N190 CACH=359.999 CASW=10
N195 CTABEND
```

6.7 Achskopplungen über Synchronaktionen

```

N160 ; **** Tabelle 2 Lineare Ausgleichbewegung der XACH definieren *****
CTABDEF(YGEO,XGEO,2,1) ; Tabelle 2 periodisch
N16 XGEO=0.000 YGEO=0.000
N16 XGEO=0.001 YGEO=0.000
N17 POLY PO[XGEO]=(116.000,0.024,0.012) PO[YGEO]=(4.251,0.067,-0.828)
N18 PO[XGEO]=(244.000,0.072,-0.048) PO[YGEO]=(4.251,-2.937)
N19 PO[XGEO]=(359.999,-0.060,0.012) PO[YGEO]=(0.000,-2.415,0.828)
N16 XGEO=360.000 YGEO=0.000
N20 CTABEND

M17

%_N_UNRUND_MPF
; Kopplerverbund für eine Unrundbearbeitung

; XACH ist die Zustellachse der Schleifscheibe
; CACH ist die Werkstückachse als Rundachse und Leitwertachse
; Anwendung: Unrunde Kontur schleifen
; Tabelle 1 bildet den Override für Achse CACH als Funktion der Position von CACH ab
; Überlagerung der XGEO Achse mit Handrad Zustellung für Ankratzen

N100 DRFOF ; Handradüberlagerung abwählen
N200 MSG("DRF anwaehlen, (Handrad 1 aktiv) und Anwahl INKREMENT.== Handradueberlagerung AKTIV")
N300 M00
N500 MSG() ; Meldung rücksetzen
N600 R2=1 ; LEADON Tabelle 2, Einschalten mit ID=3/4 CACH auf XACH
N700 R3=1 ; LEADON Tabelle 1, Einschalten mit ID=5/6 CACH auf CASW, Override
N800 R4=1 ; Endlos drehende Rundachse CACH, Start mit ID=7/8
N900 R5=36000 ; FA[CACH] Endlos drehende Rundachse Drehzahl

N1100 STOPRE
N1200 ; ***** Achsen und Leitachse auf FA einstellen *****
; Achse Leitachse und Folgeachse in Grundstellung fahren
N1300 G0 XGEO=0 CASW=10 CACH=0
N1400 LEADOF(XACH,CACH) ; Kopplung AUS XACH Ausgleichsbewegung
N1500 LEADOF(CASW,CACH) ; Kopplung AUS CASW Overridetabelle
N1600 CURV_TABS ; Unterprogramm mit der Definition der Tabellen

N1700 ; ***** Einschalter der LEADON Ausgleichsbewegung XACH *****
N1800 WAITP(XGEO) ; Achse auf Kanal synchronisieren
N1900 ID=3 EVERY $R2==1 DO LEADON(XACH,CACH,2)
N2000 ID=4 EVERY $R2==0 DO LEADOF(XACH,CACH)

N2100 ; ***** Einschalter der LEADON CASW Overridetabelle ****
N2200 WAITP(CASW)
N2300 ID=5 EVERY $R3==1 DO LEADON(CASW,CACH,1) ; CTAB Kopplung EIN Leitachse CACH
N2400 ID=6 EVERY $R3==0 DO LEADOF(CASW,CACH) ; CTAB Kopplung AUS Leitachse CACH

N2500 ; ** Override der CACH von Position CASW mit ID 10 beeinflussen *
N2700 ID=11 DO $AA_OVR[CACH]=$AA_IM[CASW] ; "Achsposition" CASW auf OVR CACH zuweisen
N2900 WAITP(CACH)

N3000 ID=7 EVERY $R4==1 DO MOV[CACH]=1 FA[CACH]=R5 ; Als endlos drehende Rundachse starten
N3100 ID=8 EVERY $R4==0 DO MOV[CACH]=0 ; Als endlos drehende Rundachse anhalten

N3200 STOPRE
N3300 R90=$AA_COUP_ACT[CASW] ; Zustand der Kopplung für CASW zum Prüfen
N3400 MSG("Overridetabelle CASW eingeschalten mit LEADON "<<R90<<"; weiter ENDE mit NC-START")

```

```

N3500 M00                ; ***** NC HALT *****
N3600 MSG()
N3700 STOPRE             ; Vorlaufstop
N3800 R1=0               ; Stop mit ID=2 CASW Achse als endlos drehende Rundachse
N3900 R2=0               ; LEADOF mit ID=6 FA XACH und Leitachse CACH
N4000 R3=0               ; LEADOF TAB1 CASW mit ID=7/8 CACH auf CASW Overridetabelle
N4100 R4=0               ; Achse als endlos drehende Rundachse anhalten, ID=4 CACH
N4200 M30

```

Ausbaumöglichkeiten

Das obige Beispiel läßt sich in folgende Punkten ausbauen:

- Einführung einer Z-Achse, um Schleifscheibe oder Werkstück von einem Unrund zum nächsten auf der gleichen Welle zu bewegen (Nockenwelle).
- Tabellenumschaltungen, wenn die Nocken z.B. für Einlaß und Auslaß verschiedene Konturen haben.
ID = ... <Bedingung> DO LEADOF(XACH, CACH) LEADON(XACH, CACH, <neue Tabellennummer>)
- Abrichten der Schleifscheibe über online Werkzeugkorrektur gem. 2.4.7.

6.7.3 Fliegendes Trennen

Aufgabenstellung

Ein Strangmaterial, das sich stetig durch einen Arbeitsbereich einer Trennvorrichtung bewegt, soll in gleichlange Stücke zerteilt werden.

X-Achse: Achse in der sich das Strangmaterial bewegt. WKS

X1-Achse: Maschinenachse des Strangmaterials, MKS

Y-Achse: Achse in der die Trennvorrichtung mit dem Strangmaterial "mitfährt"

Es wird angenommen, daß die Zustellung des Trennwerkzeuges und seine Steuerung durch PLC kontrolliert wird. Zur Feststellung der Synchronität zwischen Strangmaterial und Trennwerkzeug können die Signale der PLC-Nahtstelle ausgewertet werden.

Aktionen

Kopplung einschalten, LEADON
Kopplung ausschalten, LEADOF
Istwertsetzen, PRESETON

6.7 Achskopplungen über Synchronaktionen

NC-Programm

Kommentar

```

%_N_SCHERE1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_DEMOFBE_WPD
N100 R3=1500 ; Länge eines abzutrennenden Teiles
N200 R2=100000 R13=R2/300
N300 R4=100000
N400 R6=30 ; Startposition Y Achse
N500 R1=1 ; Startbedingung für Bandachse
N600 LEADOF(Y,X) ; löschen einer evtl. bestehenden Kopplg.
N700 CTABDEF(Y,X,1,0) ; Tabellendefinition
N800 X=30 Y=30 ; Wertepaare
N900 X=R13 Y=R13
N1000 X=2*R13 Y=30
N1100 CTABEND ; Ende der Tabelledefinition
N1200 PRESETON(X1,0) ; PRESET zu Beginn
N1300 Y=R6 G0 ; Startpos. Y Achse

; Achse ist Linear
N1400 ID=1 EVERY $AA_IW[X]>$R3 DO PRESETON(X1,0) ; PRESET nach Länge R3, PRESTON darf nur mit
; WHEN und EVERY erfolgen
; neuer Beginn nach Abtrennen

N1500 WAITP(Y)

N1800 ID=6 EVERY $AA_IM[X]<10 DO LEADON(Y,X,1) ; Y über Tabelle 1 an X ankoppeln bei X < 10
N1900 ID=10 EVERY $AA_IM[X]>$R3-30 DO LEADOF(Y,X) ; > 30 vor gefahrener Trennlänge abkoppeln
N2000 WAITP(X)
N2100 ID=7 WHEN $R1==1 DO MOV[X]=1 FA[X]=$R4 ; Strangachse stetig in Bewegung setzen
N2200 M30

```

6.8 Technologiezyklen Spindel Positionieren

Anwendung

Im Zusammenwirken mit dem PLC-Programm soll die Spindel, die einen Werkzeugwechsel antreibt:

- in eine Ausgangsstellung positioniert werden
- auf einen bestimmten Wert positioniert werden, auf dem sich das einzuwechselnde Werkzeug befindet

Vergl. 2.4.12, 2.6.1.

Koordinierung

Die Koordinierung zwischen PLC und NCK erfolgt über die ab SW-Stand 4 verfügbaren gemeinsamen Daten (siehe: 2.3.8)

- \$A_DBB[0] 1 Grundposition einnehmen
- \$A_DBB[1] 1 Zielposition einnehmen
- \$A_DBW[1] zu positionierender Wert + / – , PLC berechnet den kürzesten Weg.

Synchronaktionen

%_N_MAIN_MPF

```
...
IDS=1 EVERY $A_DBB[0]==1 DO NULL_POS      ; wenn $A_DBB[0] von PLC gesetzt, Grundposition einnehmen
IDS=2 EVERY $A_DBB[1]==1 DO ZIEL_POS        ; wenn $A_DBB[1] von PLC gesetzt, Spindel auf den in
                                           ; $A_DBW[1] hinterlegten Wert positionieren
...
```

Technologiezyklus NULL_POS

%_N_NULL_POS_SPF

PROC NULL_POS

SPOS=0 ; Antrieb für den Werkzeugwechsel in Grundposition bringen

\$A_DBB[0]=0 ; Grundposition in NCK ausgeführt

Technologiezyklus ZIEL_POS

%_N_ZIEL_POS_SPF

PROC ZIEL_POS

SPOS=IC(\$A_DBW[1]) ; Spindel auf den Wert positionieren, der in \$A_DBW[1]
; von PLC hinterlegt wurde, Kettenmaß

\$A_DBB[1]=0 ; Zielpositionieren in NCK ausgeführt

6.9 Synchronaktionen im Bereich WZW/BAZ

Einführung

Das folgende Bild zeigt den schematischen Ablauf Werkzeugwechselzyklus.

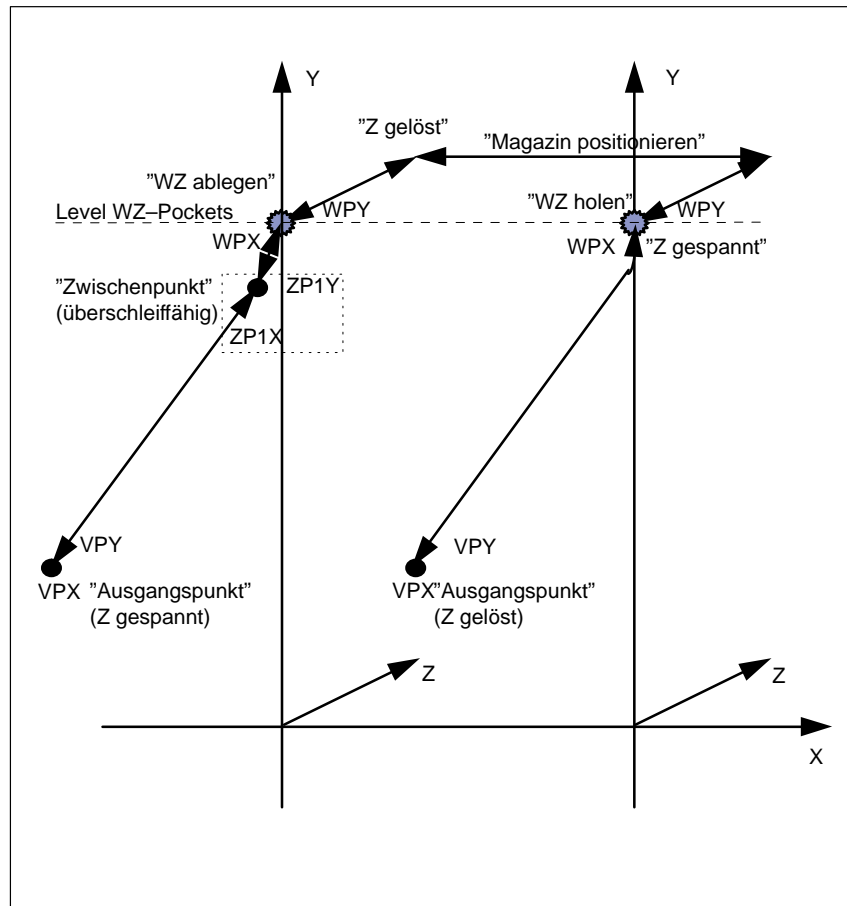


Bild 6-6 Schematischer Ablauf Werkzeugwechselzyklus

Ablaufdiagramm

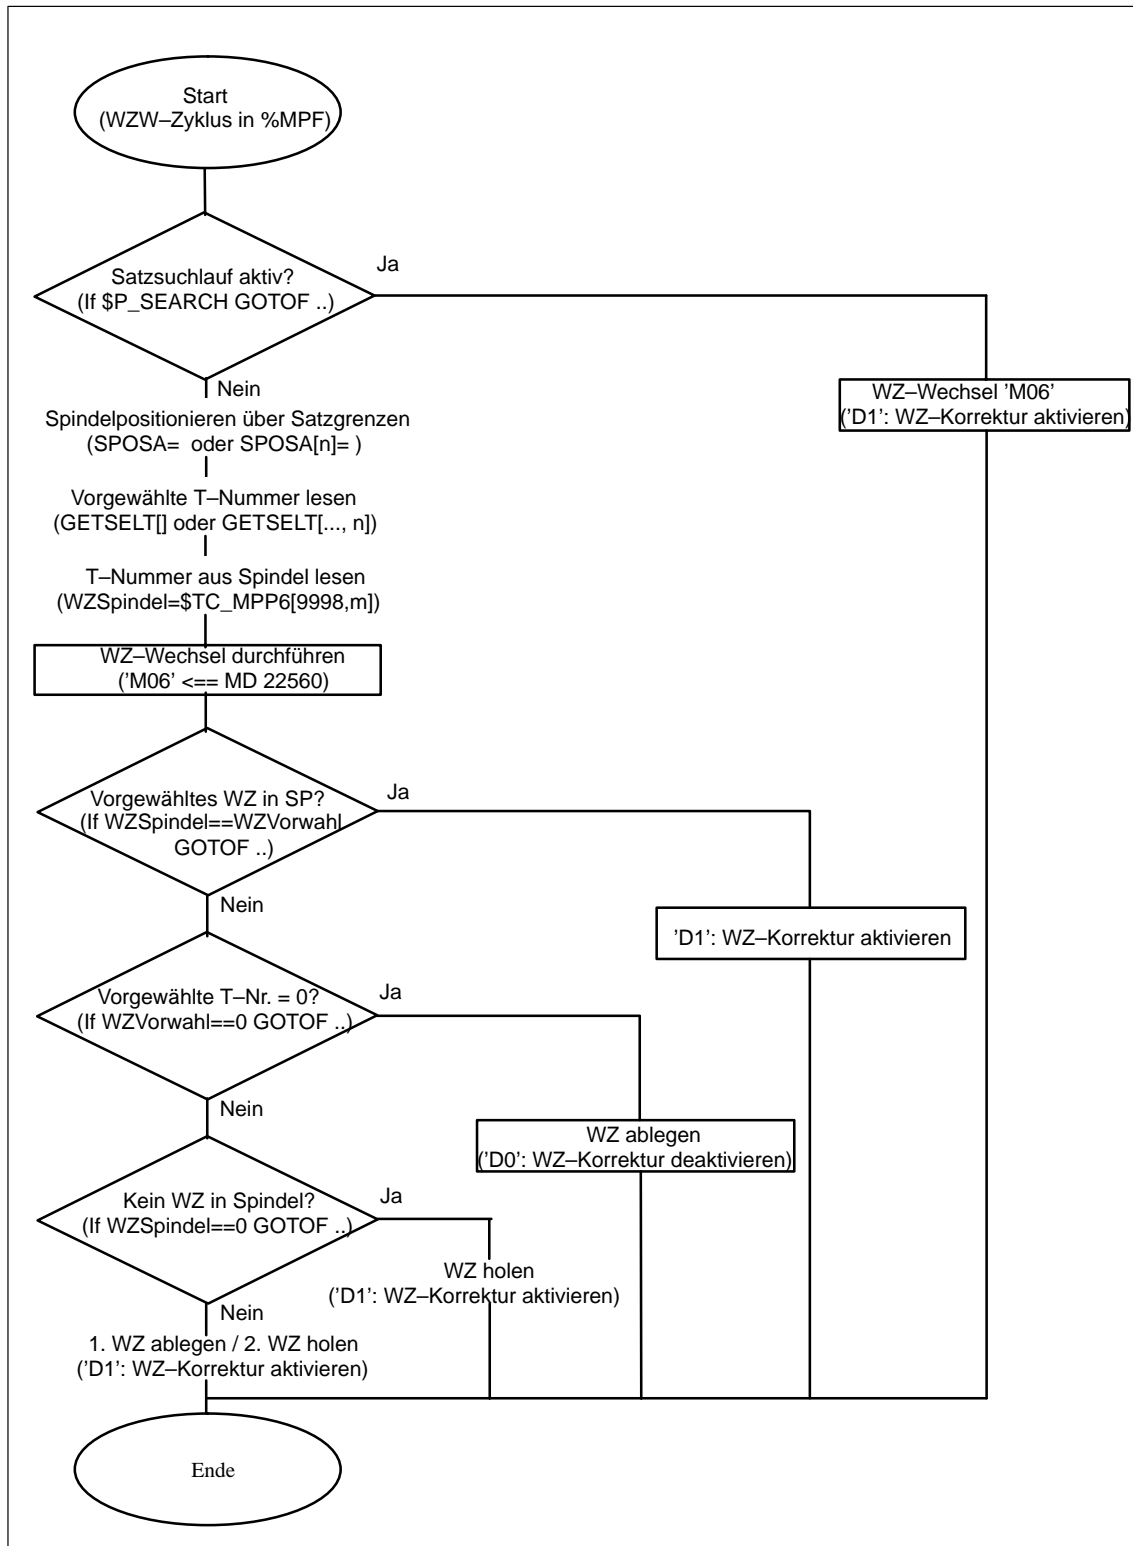


Bild 6-7 Ablaufdiagramm Werkzeugwechselzyklus

6.9 Synchronaktionen im Bereich WZW/BAZ

NC-Programm

Kommentar

%_N_WZW_SPF

```

; $PATH=/_N_SPF_DIR
N10 DEF INT WZVorwahl,WZSpindel
N15 WHEN $AC_PATHN<10 DO $AC_MARKER[0]=0 $AC_MARKER[1]=0 $AC_MARKER[2]=0
N20 ID=3 WHENEVER $A_IN[9]==TRUE DO $AC_MARKER[1]=1 ; Marker auf = 1 wenn MagAchse gefahren
N25 ID=4 WHENEVER $A_IN[10]==TRUE DO $AC_MARKER[2]=1 ; Marker auf = 1 wenn MagAchse gefahren
N30 IF $P_SEARCH GOTOF wzw_vorlauf ; Satzvorlauf aktiv ? ->
N35 SPOSA=0 DO
N40 GETSELT(WZVorwahl) ; vorgewählte T-Nr.lesen
N45 WZSpindel=$TC_MPP6[9998,1] ; WZ in Spindel lesen
N50 M06
N55 IF WZSpindel==WZVorwahl GOTOF wz_in_spindel IF WZVorwahl==0 GOTOF ablegen1 IF WZSpindel==0 GO-
TOF holen1

;*****Werkzeug holen und ablegen*****
ablegen1:
N65 WHENEVER $AA_VACTM[C2]<>0 DO $AC_MARKER[1]=1 ; wenn MagAchse fährt Marker = 1
N70 G01 G40 G53 G64 G90 X=Magazin1VPX Y=Magazin1VPY Z=Magazin1ZGespannt F70000 M=QU(120)
M=QU(123) M=QU(9)
N75 WHENEVER $AA_STAT[S1]<>4 DO $AC_OVR=0 ; Spindel in Position
N80 WHENEVER $AA_VACTM[C2]<>0 DO $AC_MARKER[1]=1 ; MagAchse fährt abfragen
N85 WHENEVER $AC_MARKER[1]==0 DO $AC_OVR=0 ; Override=0 wenn Achse nicht gefahren
N90 WHENEVER $AA_STAT[C2]<>4 DO $AC_OVR=0 ; Override=0 wenn MagAchse nicht in Pos fein
N95 WHENEVER $AA_DTEB[C2]>0 DO $AC_OVR=0 ; Override=0 wenn Restweg MagAchse > 0
N100 G53 G64 X=Magazin1ZP1X Y=Magazin1ZP1Y F60000
N105 G53 G64 X=Magazin1WPX Y=Magazin1WPY F60000
N110 M20 ; WZ lösen
N115 G53 G64 Z=MR_Magazin1ZGeloest F40000
N120 WHENEVER $AA_VACTM[C2]<>0 DO $AC_MARKER[2]=1;
N125 WHENEVER $AC_MARKER[2]==0 DO $AC_OVR=0
N130 WHENEVER $AA_STAT[C2]<>4 DO $AC_OVR=0
N135 WHENEVER $AA_DTEB[C2]>0 DO $AC_OVR=0
N140 G53 G64 Z=Magazin1ZGespannt F40000
N145 M18 ; Werkzeug spannen
N150 WHEN $AC_PATHN<10 DO M=QU(150) M=QU(121) ; Bedingung immer erfüllt
N155 G53 G64 X=Magazin1VPX Y=Magazin1VPY F60000 D1 M17

;*****Werkzeug ablegen*****
ablegen1:
N160 WHENEVER $AA_VACTM[C2]<>0 DO $AC_MARKER[1]=1
N165 G01 G40 G53 G64 G90 X=Magazin1VPX Y=Magazin1VPY Z=Magazin1ZGespannt F70000 M=QU(120)
M=QU(123) M=QU(9)
N170 WHENEVER $AA_STAT[S1]<>4 DO $AC_OVR=0
N175 WHENEVER $AA_VACTM[C2]<>0 DO $AC_MARKER[1]=1
N180 WHENEVER $AC_MARKER[1]==0 DO $AC_OVR=0
N185 WHENEVER $AA_STAT[C2]<>4 DO $AC_OVR=0
N190 WHENEVER $AA_DTEB[C2]>0 DO $AC_OVR=0
N195 G53 G64 X=Magazin1ZP1X Y=Magazin1ZP1Y F60000
N200 G53 G64 X=Magazin1WPX Y=Magazin1WPY F60000
N205 M20 ; Werkzeug lösen
N210 G53 G64 Z=Magazin1ZGeloest F40000
N215 G53 G64 X=Magazin1VPX Y=Magazin1VPY F60000 M=QU(150) M=QU(121) D0 M17

;*****Werkzeug holen*****
holen1:
N220 WHENEVER $AA_VACTM[C2]<>0 DO $AC_MARKER[2]=1
N225 G01 G40 G53 G64 G90 X=Magazin1VPX Y=Magazin1VPY Z=Magazin1ZGeloest F70000 M=QU(120)
M=QU(123) M=QU(9)
N230 G53 G64 X=Magazin1WPX Y=Magazin1WPY F60000
N235 WHENEVER $AA_STAT[S1]<>4 DO $AC_OVR=0
N240 WHENEVER $AA_VACTM[C2]<>0 DO $AC_MARKER[2]=1
N245 WHENEVER $AC_MARKER[2]==0 DO $AC_OVR=0
N250 WHENEVER $AA_STAT[C2]<>4 DO $AC_OVR=0

```



```
N255 WHENEVER $AA_DTEB[C2]>0 DO $AC_OVR=0
N260 G53 G64 Z=Magazin1ZGespannt F40000
N265 M18 ; Werkzeug spannen
N270 G53 G64 X=Magazin1VPX Y=Magazin1VPY F60000 M=QU(150) M=QU(121) D1 M17
;*****Werkzeug in Spindel *****
wz_in_spindel:
N275 M=QU(121) D1 M17
;*****Satzvorlauf*****
wzw_vorlauf:
N280 STOPRE
N285 D0
N290 M06
N295 D1 M17
```



[illegible]

7

Datenfelder, Listen

7.1 Nahtstellensignale

DB-Nummer	Bit , Byte	Name	Verweis
kanalspezifisch			
21–30	280.1	Modale Synchronaktionen gem. DBX 300.0–307.7 sperren	
21–30	300.0 –	Modale Synchronaktionen gem. DBX 300.0–307.7 gesperrt, Quittung von NCK	
21–30	300.0 –	Modale Synchronaktionen ID oder IDS 1 –	
21–30	307.7	64 sperren. Anforderung an Kanal der NCK	
21–30	308.0 –	Modale Synchronaktionen ID oder IDS 1 –	
21–30	315.7	64 sperrbar. Mitteilung von NCK.	

7.2 Maschinendaten

Nummer	Bezeichner	Name	Verweis
allgemein (\$MN_ ...)			
11110	AUXFU_GROUP_SPEC	Hilfsfunktionsgruppenspezifikation	H2
11500	PREVENT_SYNACT_LOCK	Geschützte Synchronaktionen	
kanalspezifisch (\$MC_ ...)			
21240	PREVENT_SYNACT_LOCK_CHAN	Geschützte Synchronaktionen des Kanals	
28250	MM_NUM_SYNC_ELEMENTS	Anzahl Elemente für Ausdrücke der Synchronaktionen	
28252	MM_NUM_FCTDEF_ELEMENTS	Anzahl der FCTDEF-Elemente	
28254	MM_NUM_AC_PARAM	Parameteranzahl \$AC_PARAM	
28255	MM_BUFFERED_AC_PARAM	Speicherort für \$AC_PARAM (ab SW 6.3)	
28256	MM_NUM_AC_MARKER	Merkeranzahl \$AC_MARKER	
28257	MM_BUFFERED_AC_MARKER	Speicherort für \$AC_MARKER (ab SW 6.3)	
28258	MM_NUM_AC_TIMER	Anzahl Zeitvariablen \$AC_TIMER	
28260	NUM_AC_FIFO	Anzahl Variablen \$AC_FIFO1, \$AC_FIFO2, ...	
28262	START_AC_FIFO	FIFO-Variablen speichern ab R-Parameter	
28264	LEN_AC_FIFO	Länge der FIFO-Variablen \$AC_FIFO ...	
28266	MODE_AC_FIFO	Modus der FIFO-Bearbeitung	

7.3 Alarme

achsenspezifisch (\$MA_ ...)			
30450	IS_CONCURRENT_POS_AX	Konkurrierende Positionierachse	P2
32060	POS_AX_VELO	Löschstellung für Positionierachsgeschwindigkeit	P2
32070	CORR_VELO	Achsgeschwindigkeit für Handrad, ext. NPV, cont. Dressing, Abstandsregelung (ab SW3)	H1
32074	FRAME_OR_CORRPOS_NOTALLOWED	Wirksamkeit der Frames und Werkzeuglängenkorrektur	
32920	AC_FILTER_TIME	Filter–Glättungszeitkonstante für Adaptive Control (ab SW2)	
36750	AA_OFF_MODE	Wirkung der Wertzuweisung für axiale Überlagerung bei Synchronaktionen (ab SW3)	
37200	COUPLE_POS_TOL_COARSE	Schwellwert für "Synchronlauf grob"	S3
37210	COUPLE_POS_TOL_FINE	Schwellwert für "Synchronlauf fein"	S3
Settingdaten (\$SA_ ...)			
43300	ASSIGN_FEED_PER_REV_SOURCE	Umdrehungsvorschub für Positionierachsen/Spindeln	V1
43350	AA_OFF_LIMIT	Obergrenze des Korrekturwertes für \$AA_OFF Abstandsregelung	
43400	WORKAREA_PLUS_ENABLE	Arbeitsfeldbegrenzung in pos. Richtung	A3

7.3 Alarme

Ausführliche Erläuterungen zu den auftretenden Alarmen können der
Literatur: /DA/, "Diagnoseanleitung"
bzw. bei Systemen mit MMC 101/102 der Online–Hilfe entnommen werden.



Literatur

Allgemeine Dokumentation

- /BU/** SINUMERIK 840D/840Di/810D/802S, C, D
Bestellunterlage
Katalog NC 60
Bestellnummer: E86060–K4460–A101–A9
Bestellnummer: E86060–K4460–A101–A9 –7600 (englisch)
- /IKPI/** Katalog IK PI 2000
Industrielle Kommunikation und Feldgeräte
Bestellnummer der gebundenen Ausgabe: E86060–K6710–A101–A9
Bestellnummer der Einzelblattausgabe: E86060–K6710–A100–A9
- /ST7/** SIMATIC
Speicherprogrammierbare Steuerungen SIMATIC S7
Katalog ST 70
Bestellnummer: E86 060–K4670–A111–A3
- /Z/** SINUMERIK, SIROTEC, SIMODRIVE
Verbindungstechnik & Systemkomponenten
Katalog NC Z
Bestellnummer: E86060–K4490–A001–A8
Bestellnummer: E86060–K4490–A001–A8 –7600 (englisch)

Elektronische Dokumentation

- /CD1/** Das SINUMERIK–System (Ausgabe 11.02)
DOC ON CD
(mit allen SINUMERIK 840D/840Di/810D/802– und SIMODRIVE– Schriften)
Bestellnummer: 6FC5 298–6CA00–0AG3

Anwender–Dokumentation

/AUK/	SINUMERIK 840D/810D Kurzanleitung Bedienung AutoTurn Bestellnummer: 6FC5 298–4AA30–0AP2	(Ausgabe 09.99)
/AUP/	SINUMERIK 840D/810D Grafisches Programmiersystem AutoTurn Programmieren/Einrichten Bestellnummer: 6FC5 298–4AA40–0AP3	(Ausgabe 02.02)
/BA/	SINUMERIK 840D/810D Bedienungsanleitung MMC Bestellnummer: 6FC5 298–6AA00–0AP0	(Ausgabe 10.00)
/BAD/	SINUMERIK 840D/840Di/810D Bedienungsanleitung HMI Advanced Bestellnummer: 6FC5 298–6AF00–0AP2	(Ausgabe 11.02)
/BEM/	SINUMERIK 840D/810D Bedienungsanleitung HMI Embedded Bestellnummer: 6FC5 298–6AC00–0AP2	(Ausgabe 11.02)
/BAH/	SINUMERIK 840D/840Di/810D Bedienungsanleitung HT 6 Bestellnummer: 6FC5 298–0AD60–0AP2	(Ausgabe 06.02)
/BAK/	SINUMERIK 840D/840Di/810D Kurzanleitung Bedienung Bestellnummer: 6FC5 298–6AA10–0AP0	(Ausgabe 02.01)
/BAM/	SINUMERIK 840D/810D Bedienen/Programmieren ManualTurn Bestellnummer: 6FC5 298–6AD00–0AP0	(Ausgabe 08.02)
/BAS/	SINUMERIK 840D/810D Bedienen/Programmieren ShopMill Bestellnummer: 6FC5 298–6AD10–0AP1	(Ausgabe 11.02)
/BAT/	SINUMERIK 840D/810D Bedienen/Programmieren ShopTurn Bestellnummer: 6FC5 298–6AD50–0AP2	(Ausgabe 03.03)

/BNM/	SINUMERIK 840D/840Di/810D Benutzerhandbuch Meßzyklen Bestellnummer: 6FC5 298-6AA70-0AP2	(Ausgabe 11.02)
/CAD/	SINUMERIK 840D/840Di/810D Bedienungsanleitung CAD-Reader Bestellnummer: (ist Bestandteil der Online-Hilfe)	(Ausgabe 03.02)
/DA/	SINUMERIK 840D/840Di/810D Diagnoseanleitung Bestellnummer: 6FC5 298-6AA20-0AP3	(Ausgabe 11.02)
/KAM/	SINUMERIK 840D/810D Kurzanleitung ManualTurn Bestellnummer: 6FC5 298-5AD40-0AP0	(Ausgabe 04.01)
/KAS/	SINUMERIK 840D/810D Kurzanleitung ShopMill Bestellnummer: 6FC5 298-5AD30-0AP0	(Ausgabe 04.01)
/KAT/	SINUMERIK 840D/810D Kurzanleitung ShopTurn Bestellnummer: 6FC5 298-6AF20-0AP0	(Ausgabe 07.01)
/PG/	SINUMERIK 840D/840Di/810D Programmieranleitung Grundlagen Bestellnummer: 6FC5 298-6AB00-0AP2	(Ausgabe 11.02)
/PGA/	SINUMERIK 840D/840Di/810D Programmieranleitung Arbeitsvorbereitung Bestellnummer: 6FC5 298-6AB10-0AP2	(Ausgabe 11.02)
/PGK/	SINUMERIK 840D/840Di/810D Kurzanleitung Programmierung Bestellnummer: 6FC5 298-6AB30-0AP1	(Ausgabe 02.01)
/PGM/	SINUMERIK 840D/840Di/810D Programming Guide ISO Milling Bestellnummer: 6FC5 298-6AC20-0BP2	(Edition 11.02)
/PGT/	SINUMERIK 840D/840Di/810D Programming Guide ISO Turning Bestellnummer: 6FC5 298-6AC10-0BP2	(Edition 11.02)

A Literatur

/PGZ/ SINUMERIK 840D/840Di/810D
Programmieranleitung Zyklen (Ausgabe 11.02)
 Bestellnummer: 6FC5 298-6AB40-0AP2

/PI / **PCIN 4.4**
 Software zur Datenübertragung an/von MMC-Modul
 Bestellnummer: 6FX2 060 4AA00-4XB0 (dt., engl., frz.)
 Bestellort: WK Fürth

/SYI/ SINUMERIK 840Di
Systemüberblick (Ausgabe 02.01)
 Bestellnummer: 6FC5 298-6AE40-0AP0

Hersteller-/Service-Dokumentation**a) Listen**

/LIS/ SINUMERIK 840D/840Di/810D
 SIMODRIVE 611D
Listen (Ausgabe 11.02)
 Bestellnummer: 6FC5 297-6AB70-0AP3

b) Hardware

/BH/ SINUMERIK 840D/840Di/810D
Bedienkomponenten-Handbuch (HW) (Ausgabe 11.02)
 Bestellnummer: 6FC5 297-6AA50-0AP2

/BHA/ SIMODRIVE **Sensor**
Absolutwertgeber mit Profibus-DP
 Benutzerhandbuch (HW) (Ausgabe 02.99)
 Bestellnummer: 6SN1197-0AB10-0YP1

/EMV/ SINUMERIK, SIROTEC, SIMODRIVE
EMV-Aufbaurichtlinie
 Projektierungsanleitung (HW) (Ausgabe 06.99)
 Bestellnummer: 6FC5 297-0AD30-0AP1

/GHA/ **ADI4 – Analoge Antriebsschnittstelle für 4 Achsen** (Ausgabe 09.02)
 Gerätehandbuch
 Bestellnummer: 6FC5 297-0BA01-0AP0

/PHC/

SINUMERIK 810D

Handbuch Projektierung (HW)

(Ausgabe 11.02)

Bestellnummer: 6FC5 297-6AD10-0AP1

/PHD/

SINUMERIK 840D

Handbuch Projektierung NCU 561.2-573.4 (HW)

(Ausgabe 10.02)

Bestellnummer: 6FC5 297-6AC10-0AP2

/PMH/SIMODRIVE **Sensor****Hohlwellenmesssystem SIMAG H**

Projektierungs-/Montageanleitung (HW)

(Ausgabe 07.02)

Bestellnummer: 6SN1197-0AB30-0AP1

c) Software**/FB1/**

SINUMERIK 840D/840Di/810D

Funktionsbeschreibung Grundmaschine (Teil 1) – (Ausgabe 11.02) –
(im folgenden sind die enthaltenen Bücher aufgeführt)

Bestellnummer: 6FC5 297-6AC20-0AP2

A2	Diverse Nahtstellensignale
A3	Achsüberwachungen, Schutzbereiche
B1	Bahnsteuerbetrieb, Genauhalt und Look Ahead
B2	Beschleunigung
D1	Diagnosehilfsmittel
D2	Dialogprogrammierung
F1	Fahren auf Festanschlag
G2	Geschwindigkeiten, Soll-/Istwertsysteme, Regelung
H2	Hilfsfunktionsausgabe an PLC
K1	BAG, Kanal, Programmbetrieb
K2	Achsen, Koordinatensysteme, Frames, Werkstücknahes Istwertsystem, Externe Nullpunktversch.
K4	Kommunikation
N2	NOT AUS
P1	Planachsen
P3	PLC-Grundprogramm
R1	Referenzpunktfahren
S1	Spindeln
V1	Vorschübe
W1	Werkzeugkorrektur

/FB2/

SINUMERIK 840D/840Di/810D(CCU2)

Funktionsbeschreibung Erweiterungsfunktionen (Teil 2) – (Ausgabe 11.02) –
einschließlich FM-NC: Drehen, Schrittmotor

(im folgenden sind die enthaltenen Bücher aufgeführt)

Bestellnummer: 6FC5 297-6AC30-0AP2

A4	Digitale und analoge NCK-Peripherie
B3	Mehrere Bedientafeln und NCUs
B4	Bedienung über PG/PC
F3	Ferndiagnose
H1	Handfahren und Handradfahren
K3	Kompensationen

A Literatur

K5	BAGs, Kanäle, Achstausch
L1	FM–NC lokaler Bus
M1	Kinematische Transformation
M5	Messen
N3	Softwaresnocken, Wegschaltsignale
N4	Stanzen und Nibbeln
P2	Positionierachsen
P5	Pendeln
R2	Rundachsen
S3	Synchronspindel
S5	Synchronaktionen (bis SW 3)
S6	Schrittmotorsteuerung
S7	Speicherkonfiguration
T1	Teilungsachsen
W3	Werkzeugwechsel
W4	Schleifen

/FB3/

SINUMERIK 840D/840Di/810D(CCU2)

Funktionsbeschreibung Sonderfunktionen (Teil 3) – (Ausgabe 11.02) –
(im folgenden sind die enthaltenen Bücher aufgeführt)
Bestellnummer: 6FC5 297–6AC80–0AP2

F2	3 bis 5–Achsen–Transformation
G1	Gantry–Achsen
G3	Taktzeiten
K6	Konturtunnelüberwachung
M3	Achskopplungen und ESR
S8	Konstante Werkstückdrehzahl für Centerless Schleifen
T3	Tangentialsteuerung
TE0	Installation und Aktivierung der Compilezyklen
TE1	Abstandsregelung
TE2	Analoge Achse
TE3	Drehzahl–/Drehmomentkopplung, Master–Slave
TE4	Transformationspaket Handling
TE5	Sollwertumschaltung
TE6	MKS–Kopplung
TE7	Wiederaufsetzen – Retrace Support
TE8	Taktunabhängige bahnsynchrone Schaltsignalausgabe
V2	Vorverarbeitung
W5	3D–Werkzeuginnenradiuskorrektur

/FBA/

SIMODRIVE 611D/SINUMERIK 840D/810D

Funktionsbeschreibung Antriebsfunktionen (Ausgabe 11.02)

(im folgenden sind die enthaltenen Kapitel aufgeführt)

Bestellnummer: 6SN1 197–0AA80–0AP9

DB1	Betriebsmeldungen/Alarmreaktionen
DD1	Diagnosefunktionen
DD2	Drehzahlregelkreis
DE1	Erweiterte Antriebsfunktionen
DF1	Freigaben
DG1	Geberparametrierung
DL1	MD des Linearmotors
DM1	Motor–/Leistungsteilparameter und Reglerdaten berechnen
DS1	Stromregelkreis
DÜ1	Überwachungen/Begrenzungen

/FBAN/	SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611 digital Funktionsbeschreibung ANA-Modul Bestellnummer: 6SN1 197-0AB80-0AP0	(Ausgabe 02.00)
/FBD/	SINUMERIK 840D Funktionsbeschreibung Digitalisieren Bestellnummer: 6FC5 297-4AC50-0AP0 DI1 Inbetriebnahme DI2 Scan mit taktilem Sensor (scancad scan) DI3 Scan mit Laser (scancad laser) DI4 Fräsprogrammerstellung (scancad mill)	(Ausgabe 07.99)
/FBDN/	IT-Solutions NC-Datenverwaltung Server (DNC NT-2000) Funktionsbeschreibung Bestellnummer: 6FC5 297-5AE50-0AP2	(Ausgabe 01.02)
/FBDT/	SINUMERIK 840D/840Di/810D IT-Solutions SinDNC NC-Datenübertragung über Netzwerk Funktionsbeschreibung Bestellnummer: 6FC5 297-5AE70-0AP0	(Ausgabe 09.02)
/FBFA/	SINUMERIK 840D/840Di/810D Funktionsbeschreibung ISO-Dialekte für SINUMERIK Bestellnummer: 6FC5 297-6AE10-0AP3	(Ausgabe 11.02)
/FBFE/	SINUMERIK 840D/840Di/810D Funktionsbeschreibung Ferndiagnose Bestellnummer: 6FC5 297-0AF00-0AP2	(Ausgabe 11.02)
/FBH/	SINUMERIK 840D/840Di/810D HMI-Programmierspaket Bestellnummer: (ist Bestandteil der SW-Lieferung) Teil 1 Benutzeranleitung Teil 2 Funktionsbeschreibung	(Ausgabe 11.02)
/FBHLA/	SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611 digital Funktionsbeschreibung HLA-Modul Bestellnummer: 6SN1 197-0AB60-0AP2	(Ausgabe 04.00)
/FBMA/	SINUMERIK 840D/810D Funktionsbeschreibung ManualTurn Bestellnummer: 6FC5 297-6AD50-0AP0	(Ausgabe 08.02)

/FBO/	SINUMERIK 840D/810D Projektierung Bedienoberfläche OP 030 (Ausgabe 09.01) Funktionsbeschreibung Bestellnummer: 6FC5 297-6AC40-0AP0
	BA Bediemanleitung EU Entwicklungsumgebung (Projektierpaket) PS nur Online: Projektiersyntax (Projektierpaket) PSE Einführung in die Projektierung der Bedienoberfläche IK Installationspaket: Softwareupdate und Konfiguration
/FBP/	SINUMERIK 840D Funktionsbeschreibung C-PLC-Programmierung (Ausgabe 03.96) Bestellnummer: 6FC5 297-3AB60-0AP0
/FBR/	SINUMERIK 840D/810D IT-Solutions Funktionsbeschreibung Rechnerkopplung (SinCOM) (Ausgabe 09.01) Bestellnummer: 6FC5 297-6AD60-0AP0
	NFL Nahtstelle zum Fertigungsleitnehmer NPL Nahtstelle zu PLC/NCK
/FBSI/	SINUMERIK 840D / SIMODRIVE 611 digital Funktionsbeschreibung SINUMERIK Safety Integrated (Ausgabe 09.02) Bestellnummer: 6FC5 297-6AB80-0AP1
/FBSP/	SINUMERIK 840D/810D Funktionsbeschreibung ShopMill (Ausgabe 11.02) Bestellnummer: 6FC5 297-6AD80-0AP1
/FBST/	SIMATIC (Ausgabe 01.01) Funktionsbeschreibung FM STEPDRIVE/SIMOSTEP Bestellnummer: 6SN1 197-0AA70-0YP4
/FBSY/	SINUMERIK 840D/840Di/810D Funktionsbeschreibung Synchronaktionen (Ausgabe 10.02) Bestellnummer: 6FC5 297-6AD40-0AP2
/FBT/	SINUMERIK 840D/810D Funktionsbeschreibung ShopTurn (Ausgabe 03.03) Bestellnummer: 6FC5 297-6AD70-0AP2
/FBTC/	SINUMERIK 840D/810D IT-Solutions SINUMERIK Tool Data Communication SinTDC (Ausgabe 01.02) Funktionsbeschreibung Bestellnummer: 6FC5 297-5AF30-0AP0

/FBTD/	<p>SINUMERIK 840D/810D IT-Solutions Werkzeugbedarfsermittlung (SinTDI) mit Online-Hilfe (Ausgabe 02.01) Funktionsbeschreibung Bestellnummer: 6FC5 297-6AE00-0AP0</p>
/FBU/	<p>SIMODRIVE 611 universal/universal E Regelungskomponente für Drehzahlregelung und Positionieren Funktionsbeschreibung (Ausgabe 02.02) Bestellnummer: 6SN1 197-0AB20-0AP5</p>
/FBW/	<p>SINUMERIK 840D/840Di/810D Funktionsbeschreibung Werkzeugverwaltung (Ausgabe 10.02) Bestellnummer: 6FC5 297-6AC60-0AP1</p>
/FBWI/	<p>SINUMERIK 840D/840Di/810D Funktionsbeschreibung WinTPM (Ausgabe 02.02) Bestellnummer: Dokument ist Bestandteil der Software</p>
/HBA/	<p>SINUMERIK 840D/840Di/810D Handbuch @Event (Ausgabe 03.02) Bestellnummer: 6AU1900-0CL20-0AA0</p>
/HBI/	<p>SINUMERIK 840Di Handbuch (Ausgabe 09.02) Bestellnummer: 6FC5 297-6AE60-0AP1</p>
/INC/	<p>SINUMERIK 840D/840Di/810D Inbetriebnahme-Tool SINUMERIK SinuCOM NC (Ausgabe 02.02) Systembeschreibung Bestellnummer: (ist Bestandteil der Online-Hilfe des IBN-Tools)</p>
/PAP/	<p>SIMODRIVE Sensor Absolutwertgeber mit Profibus-DP Benutzeranleitung (Ausgabe 02.99) Bestellnummer: 6SN1197-0AB10-0YP1</p>
/PFK/	<p>SIMODRIVE Projektierungsanleitung 1FT5-/1FT6-/1FK6-Motoren (Ausgabe 12.01) Drehstrom-Servomotoren für Vorschub- und Hauptspindelantriebe Bestellnummer: 6SN1 197-0AC20-0AP0</p>

/PJE/	SINUMERIK 840D/810D Projektierpaket HMI Embedded (Ausgabe 08.01) Funktionsbeschreibung : Softwareupdate, Konfiguration, Installation Bestellnummer: 6FC5 297-6EA10-0AP0 (die Schrift PS Projektiersyntax ist Bestandteil der SW-Lieferung und als pdf verfügbar)
/PJFE/	SIMODRIVE Projektierungsanleitung Synchron-Einbaumotoren 1FE1 Drehstrommotoren für Hauptspindelantriebe (Ausgabe 09.01) Bestellnummer: 6SN1 197-0AC00-0AP1
/PJLM/	SIMODRIVE Projektierungsanleitung Linearmotoren 1FN1, 1FN3 (Ausgabe 06.02) ALL Allgemeines zum Linearmotor 1FN1 Drehstrom Linearmotor 1FN1 1FN3 Drehstrom Linearmotor 1FN3 CON Anschlußtechnik Bestellnummer: 6SN1 197-0AB70-0AP4
/PJM/	SIMODRIVE Projektierungsanleitung Motoren (Ausgabe 11.00) Drehstrommotoren für Vorschub- und Hauptspindelantriebe Bestellnummer: 6SN1 197-0AA20-0AP5
/PJTM/	SIMODRIVE Projektierungsanleitung Einbau-Torquemotoren 1FW6 (Ausgabe 08.02) Bestellnummer: 6SN1 197-0AD00-0AP0
/PJU/	SIMODRIVE 611 Projektierungsanleitung Umrichter (Ausgabe 05.01) Bestellnummer: 6SN1 197-0AA00-0AP5
/PMS/	SIMODRIVE (Ausgabe 04.02) Projektierungsanleitung ECO-Motorspindel für Hauptspindelantriebe Bestellnummer: 6SN1 197-0AD04-0AP0
/POS1/	SIMODRIVE POSMO A (Ausgabe 08.02) Dezentraler Positioniermotor am PROFIBUS DP, Benutzerhandbuch Bestellnummer: 6SN2197-0AA00-0AP3
/POS2/	SIMODRIVE POSMO A Montageanleitung (liegt jedem POSMO A bei)
/POS3/	SIMODRIVE POSMO SI/CD/CA (Ausgabe 08.02) Dezentrale Servo Antriebstechnik, Benutzerhandbuch Bestellnummer: 6SN2197-0AA20-0AP3

/PPH/	SIMODRIVE Projektierungsanleitung 1PH2–/1PH4–/1PH7–Motoren (Ausgabe 12.01) Drehstrom–Asynchronmotoren für Hauptspindelantriebe Bestellnummer: 6SN1 197–0AC60–0AP0
/PPM/	SIMODRIVE Projektierungsanleitung Hohlwellenmotoren (Ausgabe 10.01) Hohlwellenmotoren für Hauptspindelantriebe 1PM4 und 1PM6 Bestellnummer: 6SN1 197–0AD03–0AP0
/S7H/	SIMATIC S7–300 (Ausgabe 2002) – Referenzhandbuch: CPU–Daten (HW–Beschreibung) – Referenzhandbuch: Baugruppendaten – Handbuch technologische Funktionen – Installationshandbuch Bestellnummer: 6ES7 398–8FA10–8AA0
/S7HT/	SIMATIC S7–300 (Ausgabe 03.97) Handbuch: STEP 7, Grundwissen, V. 3.1 Bestellnummer: 6ES7 810–4CA02–8AA0
/S7HR/	SIMATIC S7–300 (Ausgabe 03.97) Handbuch: STEP 7, Referenzhandbücher, V. 3.1 Bestellnummer: 6ES7 810–4CA02–8AR0
/S7S/	SIMATIC S7–300 (Ausgabe 04.97) Positionierbaugruppe FM 353 für Schrittantrieb Bestellung zusammen mit dem Projektierpaket
/S7L/	SIMATIC S7–300 (Ausgabe 04.97) Positionierbaugruppe FM 354 für Servoantrieb Bestellung zusammen mit dem Projektierpaket
/S7M/	SIMATIC S7–300 (Ausgabe 01.01) Mehrachsbaugruppe FM 357.2 für Servo– bzw. Schrittantrieb Bestellung zusammen mit dem Projektierpaket
/SP/	SIMODRIVE 611–A/611–D, SimoPro 3.1 Programm zur Projektierung von Werkzeugmaschinen–Antrieben Bestellnummer: 6SC6 111–6PC00–0AA□, Bestellort: WK Fürth

d) Inbetriebnahme

/IAA/	SIMODRIVE 611A Inbetriebnahmeanleitung Bestellnummer: 6SN 1197–0AA60–0AP6	(Ausgabe 10.00)
/IAC/	SINUMERIK 810D Inbetriebnahmeanleitung (einschl. Beschreibung der Inbetriebnahme–Software SIMODRIVE 611D) Bestellnummer: 6FC5 297–6AD20–0AP0	(Ausgabe 03.02)
/IAD/	SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611 digital Inbetriebnahmeanleitung (einschl. Beschreibung der Inbetriebnahme–Software SIMODRIVE 611 digital) Bestellnummer: 6FC5 297–6AB10–0AP2	(Ausgabe 11.02)
/IAM/	SINUMERIK 840D/840Di/810D Inbetriebnahmeanleitung HMI/MMC Bestellnummer: 6FC5 297–6AE20–0AP2	(Ausgabe 11.02)
	AE1 Aktualisierungen/Ergänzungen BE1 Bedienoberfläche ergänzen HE1 Online–Hilfe IM2 Inbetriebnahme HMI Embedded IM4 Inbetriebnahme HMI Advanced TX1 Fremdsprachentexte erstellen	

Index

Zeichen

\$AA_OFF, 1-76

A

AA_OFF_LIMIT, MD 43350, 4-130
 AC-Regelung, 6-136
 additive Beeinflussung, 1-71
 Beispiel, 6-137
 multiplikative Beeinflussung, 1-72
 AC_FILTER_TIME, MD 32920, 4-129
 Alarm setzen, 2-99
 Allgemeine Maschinendaten, 4-123
 Ausgabe von M-, S- und H-Hilfsfunktionen, 1-65
 Axialer Vorschub, 2-85

B

Betriebsartenwechsel, 2-111
 Bewegungssynchronaktionen, Ausführliche Beschreibung, **1-15**

C

CORR_VELO, MD 32070, 4-128
 CORROF, 1-77

D

Diagnose, 2-117

E

Echtzeitvariablen, 1-23
 Anzeigen, 2-118
 Lesen, 1-67
 Protokollieren, 2-119
 Schreiben, 1-67
 Erkennen des Synchronlaufes, 2-93
 Erweiterungen im SW-Stand 5, 3-122

F

FCTDEF, 1-69
 FIFO-Variablen, 1-33
 Folgewert ermitteln, 2-92
 FRAME_OR_CORRPOS_NOTALLOWED, MD 32074, 4-129
 FTOC, Online Werkzeugkorrektur, 1-78

G

Geschützte Synchronaktionen, 2-107
 Geschwindigkeit kontinuierlich regeln, 6-139

I

ID-Nummer, 1-15
 Identifikationsnummer, 1-16
 IS_CONCURRENT_POS_AX, MD 30450, 4-128
 Istwertsetzen, 2-90

K

Kommandoachsen, 2-82
 Koordinierungen, 2-103
 Kopplungen, 2-91

L

Leitwert ermitteln, 2-92
 LEN_AC_FIFO, MD 28264, 4-126
 Literatur, **H-157**

M

Messen aus Synchronaktionen, 2-94
 Mitschleppen, 2-91
 MM_NUM_AC_MARKER, MD 28256, 4-125
 MM_NUM_AC_PARAM, MD 28254, 4-125
 MM_NUM_AC_TIMER, MD 28258, 4-126
 MM_NUM_FCTDEF_ELEMENTS, MD 28252, 4-125
 MM_NUM_SYNC_ELEMENTS, MD 28250, 4-124
 MODE_AC_FIFO, MD 28266, 4-127

N

NC–STOP, 2-111
 NUM_AC_FIFO, MD 28260, 4-126

O

Online–Werkzeugkorrektur, 1-78

P

Polynomauswertung, 1-71
 Polynome, 1-69
 Power On, 2-110
 PREVENT_SYNACT_LOCK, MD 11500, 4-123
 PREVENT_SYNACT_LOCK_CHAN, MD 21240, 4-124
 Programmende, 2-112
 Programmunterbrechung durch ASUP, 2-113
 Projektierbarkeit, 2-115
 Projektierung, 2-115

R

Randbedingungen, 3-121
 REPOS, 2-113
 RESET, 2-110

S

Satzsuchlauf, 2-113
 Spezielle Echtzeitvariablen, 1-29
 Spindelbewegungen, 2-86
 START_AC_FIFO, MD 28262, 4-126
 Status der Synchronaktionen, 2-118
 Steuerungsverhalten, 2-110
 Synchronaktion, Löschen, 1-17

Synchronaktionen

Abarbeitungsreihenfolge, 1-20
 Abfrage–Häufigkeit, 1-17
 Achse sperren, 2-82
 additive Anpassung über SYNFACT, 1-71
 Aktionen, 1-19, 1-22, 1-63
 Ausführliche Beschreibung, **1-15**
 Ausführung der Aktionen, 1-21
 Bearbeitungsvorgang, 1-19
 Bedingungen, 1-18
 Beeinflussung, 2-105
 Beeinflussung von PLC, 2-105
 Beispiel: AC–Regelung, 6-136
 Beispiel: Bedingungen, 6-133
 Beispiel: Pressen, Achskopplungen, 6-144
 Beispiel: Regelung des Bahnvorschubes, 6-137
 Beispiel: Regelung über dyn. Override, 6-139
 Beispiele: SD / MD, 6-134
 Definition, 1-21
 Echtzeitberechnungen, 1-23
 Einführung, 1-13
 Erweiterungen im SW–Stand 4, 3-121
 FIFO–Variablen, 1-33
 Funktionskurzbeschreibung, **1-13**
 Gültigkeitsbereich, 1-15
 Komponenten, 1-15
 Leistungsumfang, 3-121
 Maschinen– und Settingdaten, 1-32
 Merker– und Zählervariablen, 1-29
 multiplikative Beeinflussung über SYNFACT, 1-72
 R–Parameter, 1-32
 Settingdaten verändern, 1-68
 Systemvariablen SW–Stand 4, 1-37
 Timer, 1-30
 Verfügbarkeit, 3-121
 Synchronaktionsparameter, 1-31
 Synchronprozedur
 DELDTG, 1-80
 RDISABLE, 1-80
 STOPREOF, 1-80
 SYNFACT
 Beispiele, 6-136
 Polynomauswertung, 1-71

T

Technologiezyklen, 2-100
 Aufruf, 2-100
 Technologiezyklus, 2-100

U

Überlagerte Bewegungen, 1-76
Überlagerte Bewegungen bis SW 5.3, 1-76

V

Verhalten bei Alarmen, 2-114

W

Wartemarken
Löschen, 2-98
Setzen, 2-98

Platz für Notizen

[illegible]

An
SIEMENS AG
A&D MC BMS
Postfach 3180

D-91050 Erlangen

(Tel. 0180 / 5050 – 222 [Hotline]


Fax 09131 / 98 – 2176 [Dokumentation]

E-Mail: motioncontrol.docu@erlf.siemens.de)

Absender Name _____	Vorschläge Korrekturen für Druckschrift: SINUMERIK 840D/840Di/810D Funktionsbeschreibung Synchronaktionen Hersteller-Dokumentation
Anschrift Ihrer Firma/Dienststelle Straße _____ PLZ: _____ Ort: _____ Telefon: _____ / _____ Telefax: _____ / _____	Funktionsbeschreibung Bestell-Nr.: 6FC5 297-6AD40-0AP2 Ausgabe: 11.02 Sollten Sie beim Lesen dieser Unterlage auf Druckfehler gestoßen sein, bitten wir Sie, uns diese mit diesem Vordruck mitzuteilen. Ebenso dankbar sind wir für Anregungen und Verbesserungsvorschläge.

Vorschläge und/oder Korrekturen

Dokumentationsübersicht SINUMERIK 840D/840Di/810D (11.2002)

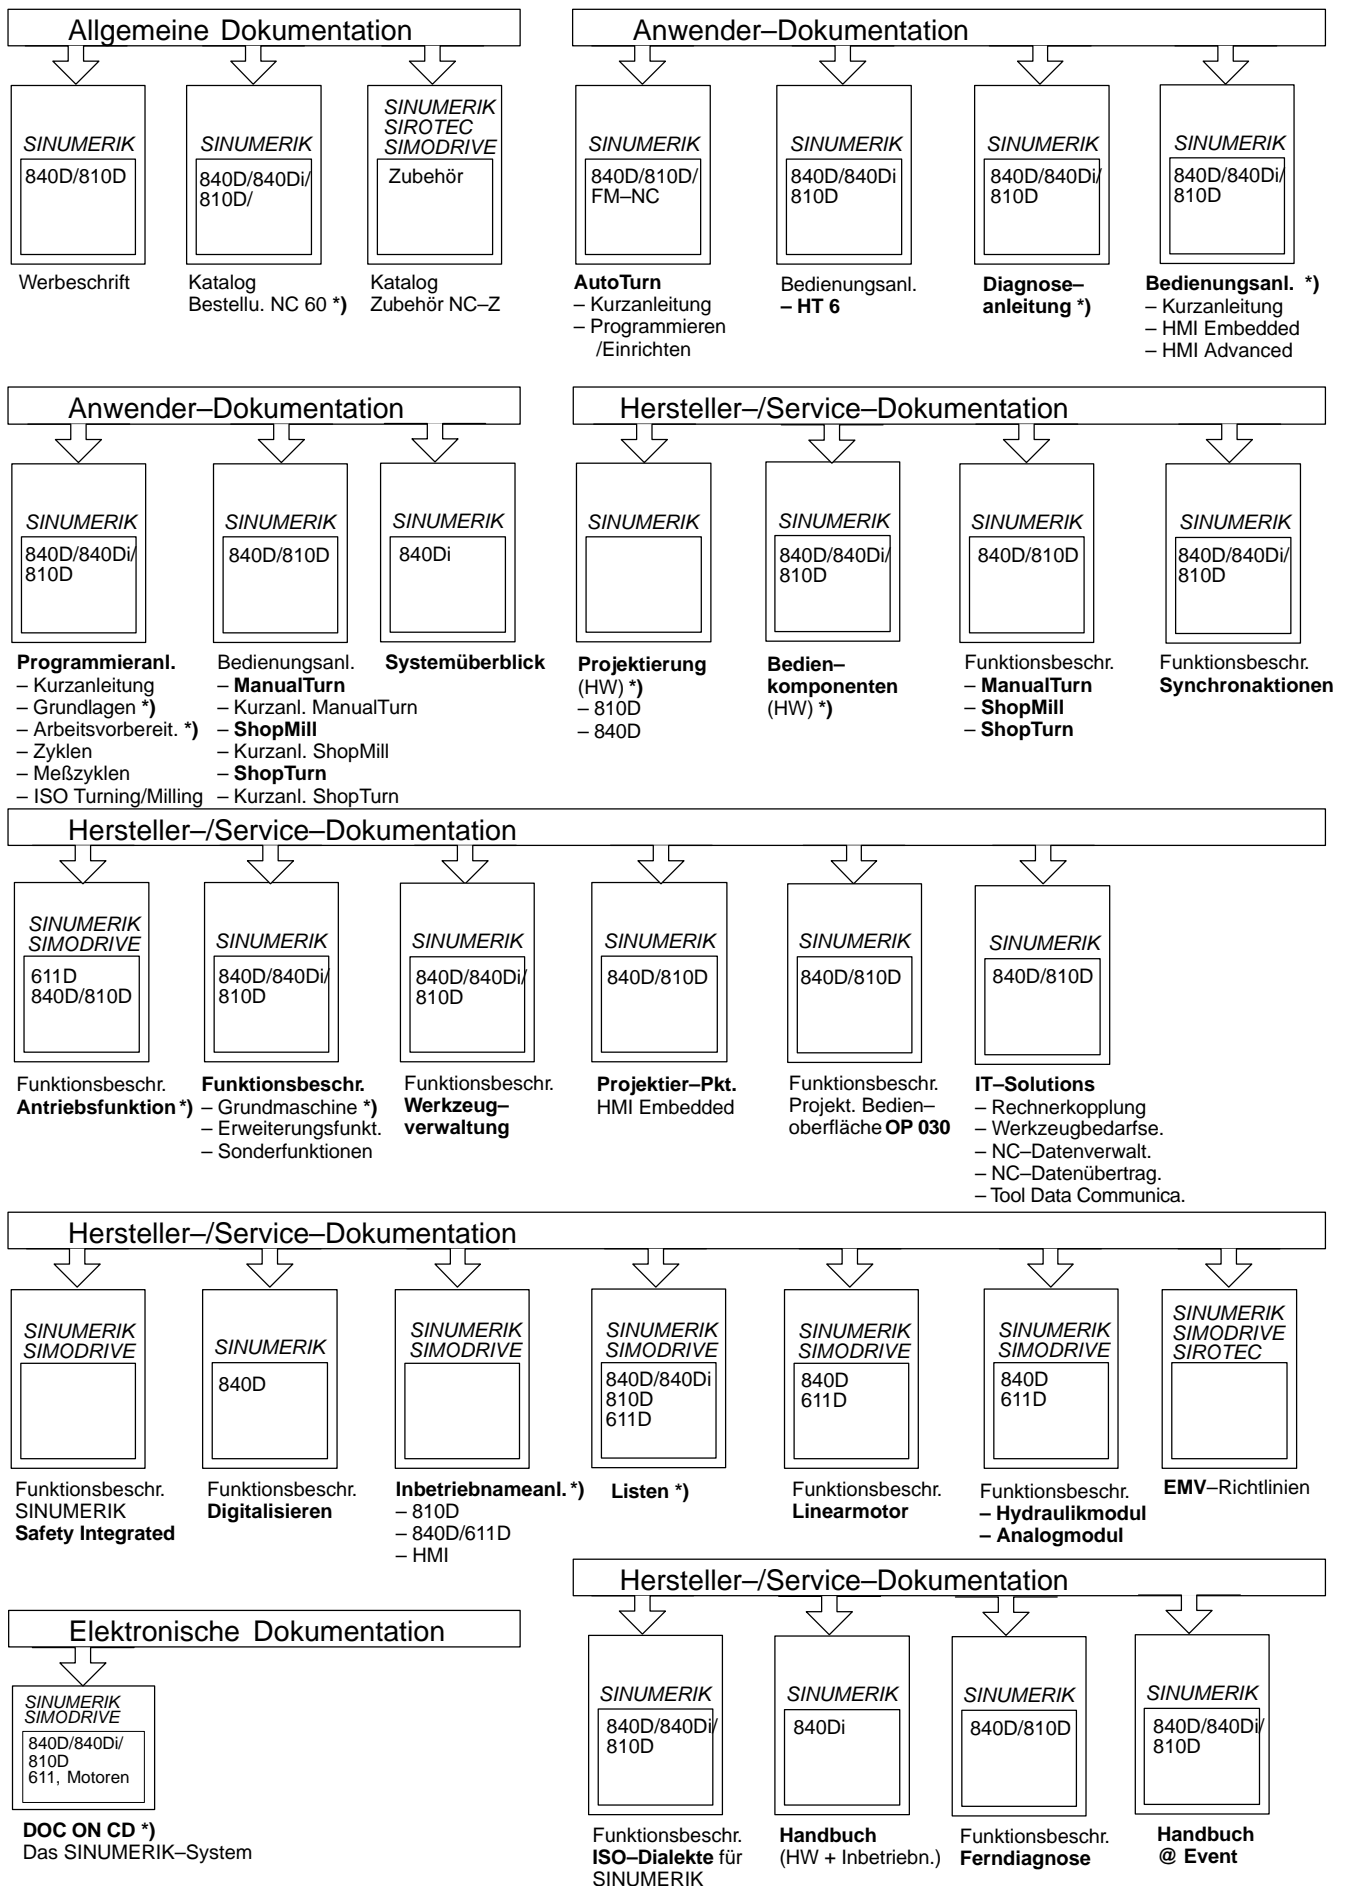

*) Empfohlener Minimalumfang der Dokumentation

Siemens AG

Automatisierungs- und Antriebstechnik

Motion Control Systems

Postfach 3180, D – 91050 Erlangen

Bundesrepublik Deutschland

www.ad.siemens.de

© Siemens AG 2002
Änderungen vorbehalten
Bestell-Nr.: 6FC5297-6AD40-0AP2

Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland